

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 1Z6 (2016.07) I / 355



1 609 92A 1Z6

GLM 30 Professional





de	Originalbetriebsanleitung	kk	Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
en	Original instructions	ro	Instrucțiuni originale
fr	Notice originale	bg	Оригинална инструкция
es	Manual original	mk	Оригинално упатство за работа
pt	Manual original	sr	Originalno uputstvo za rad
it	Istruzioni originali	sl	Izvirna navodila
nl	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	hr	Originalne upute za rad
da	Original brugsanvisning	et	Algupärane kasutusjuhend
sv	Bruksanvisning i original	lv	Instrukcijas oriģinālvalodā
no	Original driftsinstruks	lt	Originali instrukcija
fi	Alkuperäiset ohjeet	cn	正本使用说明书
el	Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης	tw	原始使用說明書
tr	Orijinal işletme talimatı	ko	사용 설명서 원본
pl	Instrukcja oryginalna	ar	تعليمات التشغيل الأصلية
cs	Původní návod k používání	fa	دفتیزه راهنمای اصلی
sk	Pôvodný návod na použitie		
hu	Eredeti használati utasítás		
ru	Оригинальное руководство по эксплуатации		
uk	Оригінальна інструкція з експлуатації		



Deutsch	Seite	6
English	Page	16
Français	Page	28
Español	Página	39
Português	Página	50
Italiano	Pagina	61
Nederlands	Pagina	72
Dansk	Side	82
Svenska	Sida	91
Norsk	Side	100
Suomi	Sivu	109
Ελληνικά	Σελίδα	118
Türkçe	Sayfa	129
Polski	Strona	140
Česky	Strana	151
Slovensky	Strana	160
Magyar	Oldal	170
Русский	Страница	180
Українська	Сторінка	193
Қазақша	Бет	204
Română	Pagina	215
Български	Страница	225
Македонски	Страна	236
Srpski	Strana	246
Slovensko	Stran	255
Hrvatski	Stranica	265
Eesti	Lehekülj	274
Latviešu	Lappuse	283
Lietuviškai	Puslapis	293
中文	页	303
中文	頁	313
한국어	페이지	323
عربي	صفحة	343
فارسی	صفحه	354

3 |

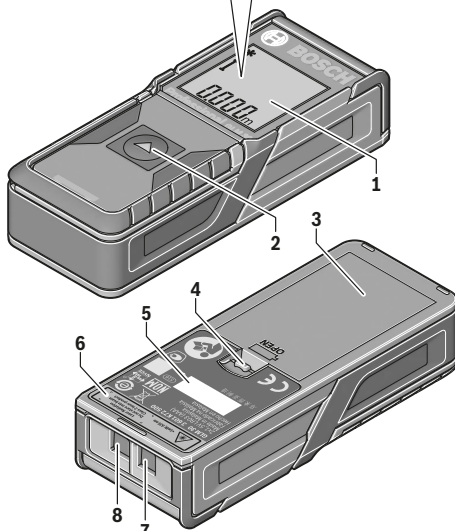
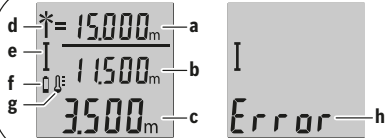


GLM 30

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools


4 |

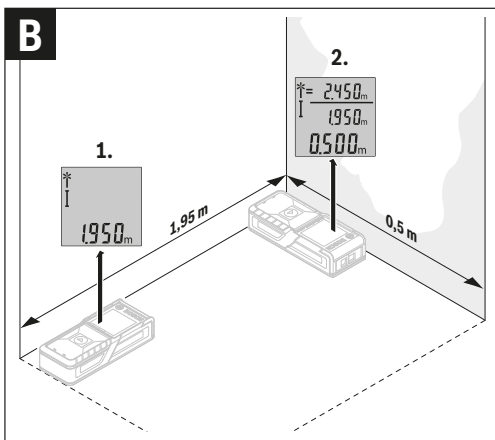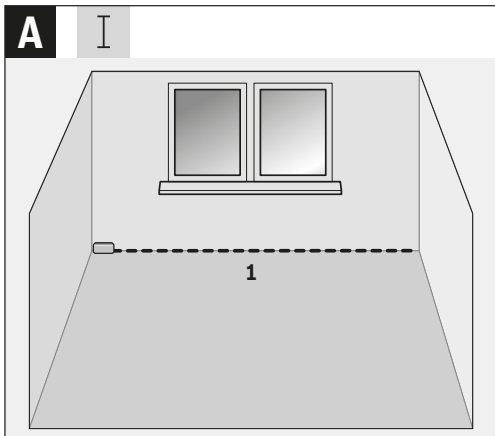

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

5 |

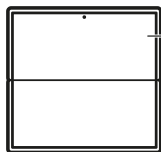

9

2 607 001 391



10

1 608 M00 05B



11

2 609 160 194

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools


Deutsch

Sicherheitshinweise



Sämtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten, um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher zu arbeiten. Wenn das Messwerkzeug nicht entsprechend den vorliegenden Anweisungen verwendet wird, können die integrierten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug beeinträchtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Messwerkzeug niemals unkenntlich. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEITERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.

- ▶ **Vorsicht** – wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.
- ▶ Das Messwerkzeug wird mit einem Warnschild ausgeliefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite mit Nummer 6 gekennzeichnet).

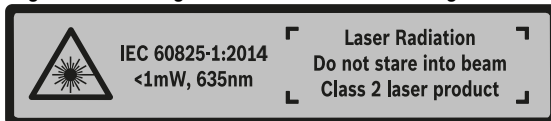

- ▶ Ist der Text des Warnschildes nicht in Ihrer Landessprache, dann überkleben Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ihrer Landessprache.



Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den direkten oder reflektierten Laserstrahl. Dadurch können Sie Personen blenden, Unfälle verursachen oder das Auge schädigen.

- ▶ Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- ▶ Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls, sie schützt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.

- ▶ **Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Sonnenbrille oder im Straßenverkehr.** Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollständigen UV-Schutz und vermindert die Farbwahrnehmung.
- ▶ **Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt.
- ▶ **Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt benutzen.** Sie könnten unbeabsichtigt Personen blenden.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Im Messwerkzeug können Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dämpfe entzünden.
- ▶ **Nehmen Sie keine Änderungen an der Lasereinrichtung vor.**

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bitte klappen Sie die Ausklappseite mit der Darstellung des Messwerkzeuges auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen und Abständen. Das Messwerkzeug ist geeignet zum Messen im Innenbereich.

Technische Daten

Digitaler Laser-Entfernungsmesser	GLM 30	
Sachnummer	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Messbereich (typisch)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Messbereich (typisch, ungünstige Bedingungen)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Messgenauigkeit (typisch)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Messgenauigkeit (typisch, ungünstige Bedingungen)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Kleinste Anzeigeneinheit	1 mm	1 mm
Betriebstemperatur	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Relative Luftfeuchte max.	90 %	90 %

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

8 | Deutsch

Digitaler Laser-Entfernungsmesser		GLM 30
Laserklasse	2	2
Lasertyp	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Durchmesser Laserstrahl (bei 25 °C) ca.		
– in 10 m Entfernung	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– in 30 m Entfernung	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Abschaltautomatik nach ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Messwerkzeug (ohne Messung)	5 min	5 min
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Maße	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Schutzart	IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt) ^{D)}	IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt) ^{D)}
Batterien	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akkuzellen	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Einzelmessungen pro Batteriesatz	5000	5000
Einstellung Maßeinheit	–	●
Einstellung Ton	●	–

A) Bei Messung ab Hinterkante des Messwerkzeugs, gilt für hohes Reflexionsvermögen des Ziels (z. B. eine weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und 25 °C Betriebstemperatur. Zusätzlich ist mit einem Einfluss von $\pm 0,05$ mm/m zu rechnen.

B) Bei Messung ab Hinterkante des Messwerkzeugs, gilt für geringes Reflexionsvermögen des Ziels (z. B. ein schwarzer Karton), starke Hintergrundbeleuchtung und -10 °C bis $+45$ °C Betriebstemperatur. Zusätzlich ist mit einem Einfluss von $\pm 0,15$ mm/m zu rechnen.

C) Die Breite der Laserlinie ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und von Umgebungsbedingungen.

D) ausgenommen Batteriefach

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer **5** auf dem Typenschild.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikkarte.

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

- 1 Display
 - 2 Messtaste
 - 3 Batteriefachdeckel
 - 4 Arretierung des Batteriefachdeckels
 - 5 Seriennummer
 - 6 Laser-Warnschild
 - 7 Empfangslinse
 - 8 Ausgang Laserstrahlung
 - 9 Laser-Zieltafel*
 - 10 Laser-Sichtbrille*
 - 11 Schutztasche*
- * **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.**

Anzeigenelemente

- a Auto-Summe
- b Vorhergehender Messwert
- c Aktueller Messwert
- d Laser eingeschaltet
- e Längenmessung
- f Batteriewarnung
- g Temperaturwarnung
- h Fehleranzeige „Error“

Montage

Batterien einsetzen/wechseln


Für den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien oder Akkus empfohlen.

Mit 1,2-V-Akkus sind eventuell weniger Messungen möglich als mit 1,5-V-Batterien.

Zum Öffnen des Batteriefachdeckels **3** drücken Sie die Arretierung **4** und nehmen den Batteriefachdeckel ab. Setzen Sie die Batterien bzw. Akkus ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

Erscheint das Batteriesymbol \Rightarrow erstmals im Display, dann sind noch mindestens 100 Einzelmessungen möglich.

10 | Deutsch

Wenn das Batteriesymbol  blinkt, müssen Sie die Batterien bzw. Akkuzellen austauschen. Messungen sind nicht mehr möglich.

Ersetzen Sie immer alle Batterien bzw. Akkus gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien oder Akkus eines Herstellers und mit gleicher Kapazität.

- ▶ **Nehmen Sie die Batterien bzw. Akkus aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.** Die Batterien und Akkus können bei längerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen.

Betrieb

Inbetriebnahme

- ▶ **Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab.** Andere Personen könnten vom Laserstrahl geblendet werden.
- ▶ **Schützen Sie das Messwerkzeug vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung.**
- ▶ **Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus.** Lassen Sie es z. B. nicht längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Präzision des Messwerkzeugs beeinträchtigt werden.
- ▶ **Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Messwerkzeugs.** Nach starken äußeren Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer eine Genauigkeitsüberprüfung durchführen (siehe „Genauigkeitsüberprüfung der Entfernungsmessung“, Seite 13).

Ein-/Ausschalten

Zum **Einschalten** des Messwerkzeugs drücken Sie kurz auf die Messtaste **2**. Messwerkzeug und Laser werden eingeschaltet.

- ▶ **Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab.** Andere Personen könnten vom Laserstrahl geblendet werden.

Zum **Ausschalten** des Messwerkzeugs drücken Sie lange auf die Messtaste **2**.

Messvorgang (siehe Bild A)

Nach dem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug in der Funktion Längenmessung.

Die Bezugsebene für die Messung ist immer die Hinterkante des Messwerkzeugs.

Legen Sie das Messwerkzeug an den gewünschten Startpunkt der Messung (z. B. Wand) an.

Drücken Sie zum Auslösen der Messung kurz auf die Messtaste **2**. Danach wird der Laserstrahl ausgeschaltet. Zum Wiedereinschalten des Laserstrahls drücken Sie kurz auf die Messtaste **2**. Drücken Sie zum Auslösen einer weiteren Messung erneut kurz auf die Messtaste **2**.

► **Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl, auch nicht aus größerer Entfernung.**

Hinweis: Der Messwert erscheint typischerweise innerhalb von 0,5 s und spätestens nach 4 s. Die Dauer der Messung hängt ab von der Entfernung, den Lichtverhältnissen und den Reflexionseigenschaften der Zielfläche. Nach Beendigung der Messung wird der Laserstrahl automatisch abgeschaltet.

Auto-Summe (siehe Bild B)

Die Auto-Summe gibt automatisch die Summe aller Einzelmessungen an (z. B. bei der Materialberechnung hilfreich).

Der Wert der Auto-Summe wird gelöscht, sobald das Gerät ausgeschaltet wird bzw. sich nach 5 Minuten ohne Tastendruck automatisch ausschaltet.

Die Auto-Summe wird nicht gespeichert. Eine nachträgliche Korrektur der Auto-Summe ist nicht möglich.

Visieren Sie mit dem Laserstrahl die Zielfläche an.

Drücken Sie zum Auslösen der Messung kurz auf die Messtaste **2**. Der aktuelle Messwert **c** wird in der unteren Zeile des Displays angezeigt. Der Laserstrahl wird ausgeschaltet.

I
1950_m

= 2450_m

I
1950_m

0500_m

Drücken Sie zum Einschalten des Laserstrahls kurz auf die Messtaste **2**. Drücken Sie zum Auslösen einer weiteren Messung erneut kurz auf die Messtaste **2**. In der unteren Zeile wird der aktuelle Messwert **c** angezeigt. In der mittleren Zeile wird der vorhergehende Messwert **b** angezeigt. In der oberen Zeile wird die Auto-Summe **a** (Summe aus aktuellem und vorhergehendem Messwert) angezeigt.

Ton ein-/ausschalten (3 601 K72 5..)

Schalten Sie das Messwerkzeug aus.

12 | Deutsch

 
 Sound
On



 Sound
OFF

Drücken Sie lange auf die Messtaste **2**. Wenn der Cursor auf der gewünschten Einstellung steht, lassen Sie die Messtaste **2** los. Nach dem Loslassen schaltet sich das Messwerkzeug mit der gewählten Einstellung ein.

Maßeinheit wechseln (3 601 K72 57.)

Schalten Sie das Messwerkzeug aus.


 Unit
ft

 
 Unit
m

Drücken Sie lange auf die Messtaste **2**. Wenn der Cursor auf der gewünschten Einstellung steht, lassen Sie die Messtaste **2** los. Nach dem Loslassen schaltet sich das Messwerkzeug mit der gewählten Einstellung ein.

Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet. Erfolgt kein Tastendruck, wird die Displaybeleuchtung nach ca. 10 Sekunden zur Schonung der Batterien/Akkus gedimmt. Nach ca. 30 Sekunden ohne Tastendruck erlischt die Displaybeleuchtung.

Arbeitshinweise**Allgemeine Hinweise**

Die Empfangslinse **7** und der Ausgang der Laserstrahlung **8** dürfen bei einer Messung nicht abgedeckt sein.

Das Messwerkzeug darf während einer Messung nicht bewegt werden. Legen Sie deshalb das Messwerkzeug möglichst an eine feste Anschlag- oder Auflagefläche an.

Einflüsse auf den Messbereich

Der Messbereich hängt von den Lichtverhältnissen und den Reflexionseigenschaften der Zielfläche ab. Verwenden Sie zur besseren Sichtbarkeit des Laserstrahls bei starkem Fremdlicht die Laser-Sichtbrille **10** (Zubehör) und die Laser-Zieltafel **9** (Zubehör), oder schatten Sie die Zielfläche ab.

Einflüsse auf das Messergebnis

Aufgrund physikalischer Effekte kann nicht ausgeschlossen werden, dass es beim Messen auf verschiedenen Oberflächen zu Fehlmessungen kommt. Dazu zählen:

- transparente Oberflächen (z. B. Glas, Wasser),
- spiegelnde Oberflächen (z. B. poliertes Metall, Glas),
- poröse Oberflächen (z. B. Dämmmaterialien),
- strukturierte Oberflächen (z. B. Rauputz, Naturstein).

Verwenden Sie gegebenenfalls auf diesen Oberflächen die Laser-Zieltafel **9** (Zubehör).

Fehlmessungen sind außerdem auf schräg anvisierten Zielflächen möglich.

Ebenso können Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen oder indirekt empfangene Reflexionen den Messwert beeinflussen.

Genauigkeitsüberprüfung der Entfernungsmessung

Sie können die Genauigkeit des Messwerkzeugs wie folgt überprüfen:

- Wählen Sie eine auf Dauer unveränderliche Messstrecke von ca. 3 bis 10 m Länge, deren Länge Ihnen exakt bekannt ist (z. B. Raumbreite, Türöffnung). Die Messung sollte unter günstigen Bedingungen durchgeführt werden, d. h. die Messstrecke sollte im Innenraum liegen und die Zielfläche der Messung sollte glatt und gut reflektierend sein.
- Messen Sie die Strecke 10-mal hintereinander.

Die Abweichung der Einzelmessungen vom Mittelwert darf maximal ± 4 mm auf der gesamten Messstrecke bei günstigen Bedingungen betragen. Protokollieren Sie die Messungen, um zu einem späteren Zeitpunkt die Genauigkeit vergleichen zu können.

Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache	Abhilfe
Temperaturwarnung (g) blinkt, Messung nicht möglich	
Messwerkzeug ist außerhalb der Betriebstemperatur von -10 °C bis $+45$ °C.	Abwarten, bis das Messwerkzeug Betriebstemperatur erreicht
Anzeige „Error“ im Display	
Zielfläche reflektiert zu stark (z. B. Spiegel) bzw. zu schwach (z. B. schwarzer Stoff), oder Umgebungslicht ist zu stark.	Laser-Zieltafel 9 (Zubehör) verwenden
Ausgang Laserstrahlung 8 bzw. Empfangslinse 7 sind beschlagen (z. B. durch schnellen Temperaturwechsel).	Mit weichem Tuch Ausgang Laserstrahlung 8 bzw. Empfangslinse 7 trockenreiben
Die berechnete Auto-Summe ist größer als 99 999 m.	Berechnung in Zwischenschritte aufteilen
Messergebnis unplausibel	
Zielfläche reflektiert nicht eindeutig (z. B. Wasser, Glas).	Zielfläche abdecken
Ausgang Laserstrahlung 8 bzw. Empfangslinse 7 ist verdeckt.	Ausgang Laserstrahlung 8 bzw. Empfangslinse 7 freihalten

14 | Deutsch**Ursache**

Hindernis im Verlauf des Laserstrahls

Abhilfe

Laserpunkt muss komplett auf Zielfläche liegen.

Die Anzeige bleibt unverändert oder das Messwerkzeug reagiert unerwartet auf Tastendruck

Fehler in der Software

Entnehmen Sie die Batterien und starten Sie das Messwerkzeug nach Wiedereinlegen erneut.

Das Messwerkzeug überwacht die korrekte Funktion bei jeder Messung. Wird ein Defekt festgestellt, blinken alle Anzeigen im Display. In diesem Fall, oder wenn die oben genannten Abhilfemaßnahmen einen Fehler nicht beseitigen können, führen Sie das Messwerkzeug über Ihren Händler dem Bosch-Kundendienst zu.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.

Pflegen Sie insbesondere die Empfangslinse **7** mit der gleichen Sorgfalt, mit der Brille oder Linse eines Fotoapparats behandelt werden müssen.

Sollte das Messwerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen. Öffnen Sie das Messwerkzeug nicht selbst.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

www.powertool-portal.de, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Messwerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

16 | English**Nur für EU-Länder:**

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Messwerkzeuge und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Nicht mehr gebrauchsfähige Akkuzellen/Batterien können direkt abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge
Osteroder Landstraße 3
37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Änderungen vorbehalten.

English

Safety Notes



All instructions must be read and observed in order to work safely with the measuring tool. The integrated protections in the measuring tool may be compromised if the measuring tool is not used in accordance with the instructions provided. Never make warning signs on the measuring tool unrecognisable. STORE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE AND INCLUDE THEM WITH THE MEASURING TOOL WHEN GIVING IT TO A THIRD PARTY.

- ▶ **Caution – The use of other operating or adjusting equipment or the application of other processing methods than those mentioned here can lead to dangerous radiation exposure.**

- ▶ **The measuring tool is provided with a warning label (marked with number 6 in the representation of the measuring tool on the graphics page).**



- ▶ **If the text of the warning label is not in your national language, stick the provided warning label in your national language over it before operating for the first time.**



Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the direct or reflected laser beam yourself, not even from a distance. You could blind somebody, cause accidents or damage your eyes.

- ▶ **If laser radiation strikes your eye, you must deliberately close your eyes and immediately turn your head away from the beam.**
- ▶ **Do not use the laser viewing glasses as safety goggles.** The laser viewing glasses are used for improved visualisation of the laser beam, but they do not protect against laser radiation.
- ▶ **Do not use the laser viewing glasses as sun glasses or in traffic.** The laser viewing glasses do not afford complete UV protection and reduce colour perception.
- ▶ **Have the measuring tool repaired only through qualified specialists using original spare parts.** This ensures that the safety of the measuring tool is maintained.
- ▶ **Do not allow children to use the laser measuring tool without supervision.** They could unintentionally blind other persons or themselves.
- ▶ **Do not operate the measuring tool in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts.** Sparks can be created in the measuring tool which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Do not make any modifications to the laser equipment.**

Product Description and Specifications

Please unfold the fold-out page with the representation of the measuring tool and leave it unfolded while reading the operating instructions.

18 | English

Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances, lengths, heights, and clearances. The measuring tool is suitable for measuring indoors.

Technical Data

Digital Laser Measure	GLM 30	
Article number	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Measuring range (typical)	0.15 – 30 m ^{A)}	0.15 – 30 m ^{A)}
Measuring range (typical under unfavourable conditions)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Measuring accuracy (typical)	± 2.0 mm ^{A)}	± 2.0 mm ^{A)}
Measuring accuracy (typical under unfavourable conditions)	± 3.0 mm ^{B)}	± 3.0 mm ^{B)}
Lowest indication unit	1 mm	1 mm
Operating temperature	- 10 °C... +45 °C	- 10 °C... +45 °C
Storage temperature	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Relative air humidity, max.	90 %	90 %
Laser class	2	2
Laser type	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Laser beam diameter (at 25 °C) approx.		
– at 10 m distance	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– at 30 m distance	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatic switch-off after approx.		
– Laser	20 s	20 s
– Measuring tool (without measurement)	5 min	5 min
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	0.09 kg	0.09 kg
Dimensions	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Degree of protection	IP 54 (dust and splash proof) ^{D)}	IP 54 (dust and splash proof) ^{D)}
Batteries	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Rechargeable batteries	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	2 x 1.2 V HR03 (AAA)

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

English | 19

Digital Laser Measure**GLM 30**

Individual measurement per battery set	5000	5000
Setting the unit of measure	–	●
Setting the sound	●	–

A) For measurements from the rear measuring tool edge, weak backlighting and 25 °C operating temperature are applicable for high reflectivity of the target (e.g. a white-painted wall). In addition, a deviation influence of ± 0.05 mm/m must be taken into account.

B) For measurements from the rear measuring tool edge, strong backlighting and -10 °C to $+45$ °C operating temperature are applicable for low reflectivity of the target (e.g. a black box). In addition, a deviation influence of ± 0.15 mm/m must be taken into account.

C) The width of the laser line depends on the surface characteristics and on the ambient conditions.
D) except battery compartment

The measuring tool can be clearly identified with the serial number **5** on the type plate.

Product Features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the measuring tool on the graphic page.

- 1 Display
- 2 Measuring button
- 3 Battery lid
- 4 Latch of battery lid
- 5 Serial number
- 6 Laser warning label
- 7 Reception lens
- 8 Laser beam outlet
- 9 Laser target plate*
- 10 Laser viewing glasses*
- 11 Protective pouch*

*The accessories illustrated or described are not included as standard delivery.

Display Elements

- a Auto-sum
- b Previous measuring value
- c Current measuring value
- d Laser, switched on

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

20 | English

- e Length measurement
- f Battery low indicator
- g Temperature warning
- h Error message “Error”

Assembly

Inserting/Replacing the Batteries

Using alkali-manganese or rechargeable batteries is recommended for operation of the measuring tool.

With 1.2-V-rechargeable batteries fewer measurements could be possible than with 1.5-V-batteries.

To open the battery lid **3**, press the latch **4** and remove the battery lid. Insert the batteries/rechargeable batteries. When inserting, pay attention to the correct polarity according to the representation on the inside of the battery compartment.

When the battery symbol appears ⇔ for the first time on the display, at least 100 individual measurements are still possible.

When the battery symbol ⇔ flashes, the batteries/rechargeable batteries must be replaced. Measurements are no longer possible.

Always replace all batteries/rechargeable batteries at the same time. Do not use different brands or types of batteries/rechargeable batteries together.

- ▶ **Remove the batteries/rechargeable batteries from the measuring tool when not using it for longer periods.** When storing for longer periods, the batteries/rechargeable batteries can corrode and self-discharge.

Operation

Initial Operation

- ▶ **Do not leave the switched-on measuring tool unattended and switch the measuring tool off after use.** Other persons could be blinded by the laser beam.
- ▶ **Protect the measuring tool against moisture and direct sun light.**
- ▶ **Do not subject the measuring tool to extreme temperatures or variations in temperature.** As an example, do not leave it in vehicles for a long time. In case of large variations in temperature, allow the measuring tool to adjust to the ambient temperature before putting it into operation. In case of extreme temperatures or variations in temperature, the accuracy of the measuring tool can be impaired.

- ▶ **Avoid heavy impact to or falling down of the measuring tool.** After severe exterior effects to the measuring tool, it is recommended to carry out an accuracy check (see "Accuracy Check of the Distance Measurement", page 23) each time before continuing to work.

Switching On and Off

To **switch on** the measuring tool, briefly press the measuring button **2**. Measuring tool and laser are switched on.

- ▶ **Do not leave the switched-on measuring tool unattended and switch the measuring tool off after use.** Other persons could be blinded by the laser beam.

To **switch off** the measuring tool, press the measuring button **2** and hold it down.

Measuring Procedure (see figure A)

Once switched on, the measuring tool is in the length measurement mode.

The rear edge of the measuring tool is always the reference level for the measurement.

Place the measuring tool against the desired starting point of the measurement (e. g. a wall).

Briefly press the measuring button **2** to initiate the measurement. Then the laser beam is switched off. To switch the laser beam on again, briefly press the measuring button **2**. To initiate a further measurement, briefly press the measuring button **2** again.

- ▶ **Do not point the laser beam at persons or animals and do not look into the laser beam yourself, not even from a large distance.**

Note: The measured value typically appears within 0.5 seconds and no later than 4 seconds. The duration of the measurement depends on the distance, the lighting conditions and the reflective properties of the target surface. Upon completion of the measurement the laser beam is automatically switched off.

Auto-Sum (see figure B)

The auto-sum automatically shows the sum of all individual measurements (e. g. useful for the material calculation).


The auto-sum value is erased as soon as the device is switched off or if it automatically switches off when no button is pressed after 5 minutes.

The auto-sum is not saved. A subsequent correction of the auto-sum is not possible.

Aim the laser beam at the target surface.

22 | English


Briefly press the measuring button **2** to initiate the measurement. The current measured value **c** appears in the bottom line of the display. The laser beam is switched off.

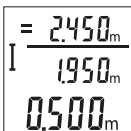

To switch on the laser beam, briefly press the measuring button **2**. To initiate another measurement, briefly press the measuring button **2** again. The current measured value **c** is displayed in the bottom line. The previous measured value **b** is displayed in the middle line. In the top line, the auto-sum **a** (the sum of the current and previous measured value) is displayed.

Switching the Sound On and Off (3 601 K72 5..)

 
Switch the measuring tool off.



Press and hold the measuring button **2**. When the cursor is on the desired setting, release the measuring button **2**. After releasing, the measuring tool switches itself on with the selected setting.

Changing the Unit of Measure (3 601 K72 57.)

 Switch the measuring tool off.



Press and hold the measuring button **2**. When the cursor is on the desired setting, release the measuring button **2**. After releasing, the measuring tool switches itself on with the selected setting.

Display Illumination

The display illumination is continuously switched on. When no button is pressed, the display illumination is dimmed after approx. 10 seconds to preserve the batteries/rechargeable batteries. When no button is pressed for after approx. 30 seconds, the display illumination goes out.

Working Advice

General Information

The reception lens **7** and the laser beam outlet **8** must not be covered when taking a measurement.

The measuring tool must not be moved while taking a measurement. Therefore, place the measuring tool, as far as this is possible, against or on a firm stop or supporting surface.

Influence Effects on the Measuring Range

The measuring range depends on the lighting conditions and the reflective properties of the target surface. For better visibility of the laser beam in extraneous light, use the laser viewing glasses **10** (accessories) and the laser target plate **9** (accessories) or shade the target area.

Influence Effects on the Measuring Result

Due to physical effects, faulty measurements cannot be excluded when measuring on different surfaces. Included here are:

- Transparent surfaces (e.g., glass, water),
- Reflecting surfaces (e.g., polished metal, glass),
- Porous surfaces (e.g. insulation materials),
- Structured surfaces (e.g., roughcast, natural stone).

If required, use the laser target plate **9** (accessory) on these surfaces.

Furthermore, faulty measurements are also possible when sighting inclined target surfaces.

Also, air layers with varying temperatures or indirectly received reflections can affect the measured value.

Accuracy Check of the Distance Measurement

The accuracy of the measuring tool can be checked as follows:

- Select a permanently unchangeable measuring section with a length of approx. 3 to 10 metres; its length must be precisely known (e.g. the width of a room or a door opening). The measurement should be carried out under favourable conditions, meaning, the measuring distance must be indoors and the target surface for the measurement must be smooth and reflect well.
- Measure the distance 10 times in succession.

The deviation of the individual measurements from the average value must not exceed ± 4 mm over the entire measuring section in favourable conditions. Record the measurements in order to be able to compare the accuracy at a later date.

24 | English

Troubleshooting – Causes and Corrective Measures

Cause	Corrective Measure
Temperature warning indicator (g) flashing; measurement not possible	
The measuring tool is outside the operating temperature range of $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.	Wait until the measuring tool has reached the operating temperature
“Error” indication in the display	
The target surface reflects too intensely (e.g. a mirror) or insufficiently (e.g. black fabric), or the ambient light is too bright.	Work with the laser target plate 9 (accessory)
The laser beam outlet 8 or the reception lens 7 are misted up (e.g. due to a rapid temperature change).	Wipe the laser beam outlet 8 and/or the reception lens 7 dry using a soft cloth
The calculated auto-sum is greater than 99999 m.	Divide calculation into intermediate steps
Measuring result not plausible	
The target surface does not reflect correctly (e.g. water, glass).	Cover off the target surface
The laser beam outlet 8 or the reception lens 7 are covered.	Make sure that the laser beam outlet 8 or the reception lens 7 are unobstructed
Obstruction in path of laser beam	Laser point must be completely on target surface.
The indication remains unchanged or the measuring tool reacts unexpectedly after pressing a button	
Software error	Remove the batteries and start the measuring tool again after reinserting them.

The measuring tool monitors the proper function for each measurement. When a defect is detected, all indicators on the display flash. In this case, or when the corrective measures listed above cannot correct the error, have your dealer forward the measuring tool to an authorised Bosch after-sales service.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Keep the measuring tool clean at all times.

Do not immerse the measuring tool in water or other fluids.

Wipe off debris using a moist and soft cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Maintain the reception lens **7** in particular, with the same care as required for eye glasses or the lens of a camera.

If the measuring tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an authorised after-sales service centre for Bosch power tools. Do not open the measuring tool yourself.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

26 | English

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

Measuring tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of measuring tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EC countries:



According to the European Guideline 2012/19/EU, measuring tools that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

28 | Français

Battery packs/batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ

Subject to change without notice.

Français


Avertissements de sécurité



Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de l'appareil de mesure, lisez attentivement toutes les instructions et tenez-en compte. Si l'appareil de mesure n'est pas utilisé conformément aux présentes instructions, les dispositifs de protection intégrés dans l'appareil sont susceptibles d'être endommagés.

Faites en sorte que les étiquettes d'avertissement se trouvant sur l'appareil de mesure restent toujours lisibles. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR ET REMETTEZ-LES À TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL DE MESURE.

- ▶ **Attention** – si d'autres dispositifs d'utilisation ou d'ajustage que ceux indiqués ici sont utilisés ou si d'autres procédés sont appliqués, ceci peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.
- ▶ Cet appareil de mesure est fourni avec une plaque d'avertissement (dans la représentation de l'appareil de mesure se trouvant sur la page des graphiques elle est marquée du numéro 6).

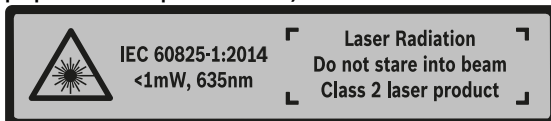

- ▶ **Avant la première mise en service, recouvrir le texte de la plaque d'avertissement par l'autocollant fourni dans votre langue.**



Ne pas diriger le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne jamais regarder soi-même dans le faisceau laser.

Vous risquez sinon d'éblouir des personnes, de causer des accidents ou de blesser les yeux.

- ▶ **Au cas où le faisceau laser frappe un œil, fermez immédiatement les yeux et déplacez la tête pour l'éloigner du faisceau. Ne jamais apporter de modifications au dispositif laser.**
- ▶ **Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser en tant que lunettes de protection.** Les lunettes de vision du faisceau laser servent à mieux visualiser le faisceau laser, elles ne protègent cependant pas du rayonnement laser.
- ▶ **Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser en tant que lunettes de soleil ou en circulation routière.** Les lunettes de vision du faisceau laser ne protègent pas parfaitement contre les rayons ultra-violetes et réduisent la perception des couleurs.
- ▶ **Ne faire réparer l'appareil de mesure que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil de mesure.
- ▶ **Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil de mesure laser sans surveillance.** Ils risqueraient d'éblouir d'autres personnes par mégarde.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** L'appareil de mesure produit des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
- ▶ **Ne jamais apporter de modifications au dispositif laser.**

Description et performances du produit

Dépliez le volet sur lequel l'appareil de mesure est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'appareil de mesure est destiné à la mesure de distances, de longueurs, de hauteurs et d'écartements. L'appareil de mesure est conçu pour les mesures en intérieur.

30 | Français

Caractéristiques techniques

Télémètre laser		GLM 30
N° d'article	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Portée (typique)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Portée (typique, dans des conditions défavorables)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Précision de mesure (typique)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Précision de mesure (typique, dans des conditions défavorables)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Plus petite unité d'affichage	1 mm	1 mm
Température de fonctionnement	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Température de stockage	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Humidité relative de l'air max.	90 %	90 %
Classe laser	2	2
Type de laser	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diamètre du faisceau laser env. (à 25 °C)		
- à une distance de 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- à une distance de 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Coupure automatique après env.		
- Laser	20 s	20 s
- Appareil de mesure (sans mesure)	5 min	5 min
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Dimensions	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Type de protection	IP 54 (protection contre la poussière et les projections d'eau) ^{D)}	IP 54 (protection contre la poussière et les projections d'eau) ^{D)}
Piles	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Cellules de batterie rechargeables	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Nombre de mesures par jeu de piles	5000	5000

Français | 31

Télémètre laser**GLM 30**

Réglage de l'unité de mesure

-

●

Réglage de la tonalité

●

-

A) Pour une mesure à partir du bord arrière de l'appareil de mesure, valable pour une cible avec pouvoir de réflexion élevé (par ex. un mur peint en blanc), rétro-éclairage faible et température de fonctionnement de 25 °C. Il convient en plus de prendre en compte un facteur d'imprécision de $\pm 0,05$ mm/m.

B) Pour une mesure à partir du bord arrière de l'appareil de mesure, valable pour une cible avec faible pouvoir de réflexion (par ex. un carton noir), rétro-éclairage fort et température de fonctionnement de -10 °C à +45 °C. Il convient en plus de prendre en compte un facteur d'imprécision de $\pm 0,15$ mm/m.

C) La largeur de la ligne laser dépend de la consistance de la surface et des conditions environnantes.

D) Compartiment à piles retiré

Le numéro de série **5** qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de votre appareil.

Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'appareil de mesure sur la page graphique.

- 1 Ecran
- 2 Touche de mesure
- 3 Couvercle du compartiment à piles
- 4 Dispositif de verrouillage du couvercle du compartiment à piles
- 5 Numéro de série
- 6 Plaque signalétique du laser
- 7 Cellule de réception
- 8 Sortie rayonnement laser
- 9 Mire de visée laser*
- 10 Lunettes de vision du faisceau laser*
- 11 Etui de protection*

* Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture.

Affichages

- a Somme automatique
- b Valeur de mesure précédente
- c Valeur de mesure actuelle

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

32 | Français

- d** Laser activé
- e** Mesure de longueurs
- f** Alerte du niveau d'alimentation des piles
- g** Alerte de température
- h** Affichage d'erreur « **Error** »

 
Montage


Mise en place/changement des piles

Pour le fonctionnement de l'appareil de mesure, nous recommandons d'utiliser des piles alcalines au manganèse ou des accumulateurs.

Les piles de 1,2 V permettent souvent de réaliser un moins grand nombre de mesures que les piles de 1,5 V.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles **3**, appuyez sur le dispositif de verrouillage **4** et retirez le couvercle du compartiment à piles. Introduisez les piles ou les accumulateurs. Veillez à respecter les polarités qui doivent correspondre à la figure se trouvant à l'intérieur du compartiment à piles.

 Quand le symbole pile  apparaît pour la première fois à l'écran, il est possible d'effectuer encore au moins 100 mesures.

Si le symbole de pile  clignote, il faut remplacer les piles ou les éléments d'accu. Il n'est plus possible d'effectuer des mesures.

Remplacez toujours toutes les piles ou tous les accumulateurs en même temps. N'utilisez que des piles ou des accumulateurs de la même marque avec la même capacité.

- ▶ **Sortez les piles ou les accus de l'appareil de mesure au cas où l'appareil ne serait pas utilisé pour une période prolongée.** En cas de stockage prolongé, les piles et les accus peuvent se corroder et se décharger.

Fonctionnement

Mise en service

- ▶ **Ne laissez pas sans surveillance l'appareil de mesure allumé et éteignez-le après l'utilisation.** D'autres personnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.
- ▶ **Protégez l'appareil de mesure contre l'humidité, ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil.**

- ▶ **N'exposez pas l'appareil de mesure à des températures extrêmes ou de forts changements de température.** Ne le stockez pas trop longtemps dans une voiture par ex. S'il est exposé à d'importants changements de température, laissez-le revenir à la température ambiante avant de le remettre en marche. Des températures extrêmes ou de forts changements de température peuvent réduire la précision de l'appareil de mesure.
- ▶ **Évitez les chocs ou les chutes de l'appareil de mesure.** Lorsque l'appareil de mesure a été soumis à de fortes sollicitations extérieures, effectuez toujours un contrôle de précision avant de continuer à travailler (voir « Contrôle de précision de la mesure des distances », page 35).

Mise en marche/arrêt

Pour **mettre en marche** l'appareil de mesure, appuyez brièvement sur la touche de mesure **2**. L'appareil de mesure et le laser sont activés.

- ▶ **Ne laissez pas sans surveillance l'appareil de mesure allumé et éteignez-le après l'utilisation.** D'autres personnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.

Pour **arrêter** l'appareil de mesure, appuyer de façon prolongée sur la touche de mesure **2**.

Processus de mesure (voir figure A)

Après sa mise en marche, l'appareil de mesure se trouve dans le mode Mesure de longueurs.

Le plan de référence pour la mesure est toujours le bord arrière de l'appareil de mesure.

Placez l'appareil de mesure au point de départ souhaité de la mesure (par ex. contre un mur).

Pour déclencher la mesure, appuyez brièvement sur la touche de mesure **2**. Le faisceau laser s'éteint. Pour réactiver le faisceau laser, appuyez brièvement sur la touche de mesure **2**. Pour déclencher une nouvelle mesure, appuyez à nouveau brièvement sur la touche de mesure **2**.

- ▶ **Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.**

Note : La valeur de mesure s'affiche normalement dans un délai allant de 0,5 s à 4 s. La durée de mesure dépend de la distance, des conditions de luminosité et des propriétés de réflexion de la surface cible. Au terme de la mesure, le faisceau laser s'éteint automatiquement.

34 | Français

Somme automatique (voir figure B)

La fonction « Somme automatique » affiche automatiquement la somme de toutes les valeurs mesurées (utile par ex. lors du calcul de matériaux).


La valeur de la somme s'efface dès que l'appareil est arrêté ou bien 5 minutes après le dernier actionnement d'une touche.

La somme calculée n'est pas enregistrée en mémoire. Une correction ultérieure de la somme n'est pas possible.

Pointez le faisceau laser vers la surface cible.




Pour déclencher la mesure, appuyez brièvement sur la touche de mesure **2**. La valeur de mesure actuelle **c** s'affiche sur la ligne inférieure de l'écran. Le faisceau laser s'éteint.

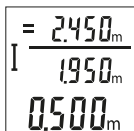

Pour activer le faisceau laser, appuyez brièvement sur la touche de mesure **2**. Pour déclencher une nouvelle mesure, appuyez à nouveau brièvement sur la touche de mesure **2**. La valeur de mesure actuelle **c** s'affiche sur la ligne inférieure de l'écran. La valeur de mesure précédente **b** s'affiche sur la ligne du milieu. La somme automatique **a** (somme de la valeur de mesure actuelle et de la valeur de mesure précédente) s'affiche sur la ligne supérieure.

Activation/désactivation de la tonalité (3 601 K72 5..)


 
Eteignez l'appareil de mesure.



Appuyez longuement sur la touche de mesure **2**. Relâchez la touche de mesure **2** dès que le curseur se trouve sur le réglage souhaité. Après le relâchement de la touche, l'appareil de mesure se remet en marche avec le réglage sélectionné.

Changement de l'unité de mesure (3 601 K72 57.)

  Eteignez l'appareil de mesure.



Appuyez longuement sur la touche de mesure **2**. Relâchez la touche de mesure **2** dès que le curseur se trouve sur le réglage souhaité. Après le relâchement de la touche, l'appareil de mesure se remet en marche avec le réglage sélectionné.

Eclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran reste activé en permanence. 10 s après le dernier actionnement d'une touche, l'intensité de l'éclairage diminue pour économiser les piles. Après 30 s d'inactivité, l'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement.

Instructions d'utilisation

Indications générales

La cellule de réception **7** et la sortie du faisceau laser **8** ne doivent pas être couvertes lors d'une mesure.

L'appareil de mesure doit rester immobile pendant les mesures. Posez-le pour cette raison sur une surface stable ou appuyez-le contre un rebord.

Influences sur la plage de mesure

La portée est fonction des conditions de luminosité et des propriétés de réflexion de la surface cible. Pour améliorer la visibilité du faisceau laser en cas de forte luminosité ambiante, portez les lunettes de vision du faisceau laser **10** (accessoire) et utilisez la mire de visée laser **9** (accessoire) ou bien faites en sorte que la surface cible se trouve dans l'ombre.

Influences sur le résultat de mesure

En raison de phénomènes physiques, il n'est pas exclu que les mesures effectuées sur des surfaces différentes donnent des résultats erronés. Ce sont par ex. :

- les surfaces transparentes (telles que verre, eau),
- les surfaces réfléchissantes (telles que métal, verre),
- les surfaces poreuses (telles que matériaux isolants),
- les surfaces à relief (telles que crépi, pierre naturelle).

Le cas échéant, utilisez la mire de visée laser **9** (accessoire) pour ces surfaces.

Les mesures erronées sont également possibles sur les surfaces visées en biais.

Des couches d'air à températures différentes ou les réfléchissements indirects peuvent également influencer la valeur de mesure.

Contrôle de précision de la mesure des distances

La précision de mesure de l'appareil de mesure peut être vérifiée de la manière suivante :

36 | Français

- Choisissez une distance à mesurer invariable dans le temps, dont la longueur (de 3 à 10 m) vous est parfaitement connue (par ex. largeur d'une pièce, largeur d'une porte). La mesure est à effectuer dans des conditions favorables, par exemple à l'intérieur d'une pièce en choisissant une surface cible lisse et bien réfléchissante.
- Mesurez la distance 10 fois de suite.

Dans des conditions favorables, l'écart des valeurs mesurées par rapport à la valeur moyenne ne doit pas excéder ± 4 mm. Consignez par écrit les valeurs mesurées pour pouvoir effectuer ultérieurement des mesures de précision comparatives.

Défaut – Causes et remèdes

Cause	Remède
Alerte de température (g) clignote, mesure n'est pas possible	
L'appareil de mesure se trouve en dehors de la plage de température de fonctionnement allant de -10 °C à $+45$ °C.	Attendre jusqu'à ce que l'appareil de mesure ait atteint la température de fonctionnement
Affichage de « Error » sur l'écran	
La surface cible réfléchit trop fortement (par ex. miroir) ou trop faiblement (par ex. tissu noir), ou la lumière ambiante est trop forte.	Utilisez la mire de visée laser 9 (accessoire)
La sortie du faisceau laser 8 ou la cellule de réception 7 sont couvertes de rosée (par ex. à cause d'un changement rapide de température).	A l'aide d'un chiffon mou, essuyez et séchez la sortie du faisceau laser 8 ou la cellule de réception 7
La somme automatique calculée est supérieure à 99999 m.	Divisez les calculs en étapes intermédiaires
Résultat de mesure invraisemblable	
La surface cible ne réfléchit pas précisément (par ex. eau, verre).	Couvrez la surface cible
La sortie du faisceau laser 8 ou la cellule de réception 7 est couverte.	Dégagez la sortie du faisceau laser 8 ou la cellule de réception 7
Obstacle dans le tracé du faisceau laser	Le point laser doit reposer complètement sur la surface cible.

Cause**Remède****L'affichage reste inchangé ou l'appareil de mesure réagit de manière imprévue à une pression sur une touche**

Erreur de logiciel

Retirez les piles et redémarrez l'appareil de mesure après les avoir remises en place.

L'appareil de mesure gère son bon fonctionnement à chaque mesure. S'il détecte un défaut, tous les affichages se mettent à clignoter. En pareil cas ou si les préconisations mentionnées plus haut ne permettent pas d'éliminer le défaut, adressez-vous à votre Revendeur pour qu'il renvoie l'appareil de mesure au Service Après-vente Bosch.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien

Maintenez l'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais l'appareil de mesure dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Traitez notamment la cellule de réception **7** avec le même soin avec lequel il faut traiter les lunettes ou la lentille d'un appareil photo.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil de mesure, celui-ci présentait un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de Service Après-Vente agréée pour l'outillage Bosch. Ne démontez pas l'appareil de mesure vous-même.

Service Après-Vente et Assistance

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

38 | Français

France

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous êtes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif

Tel. : 0811 360122

(coût d'une communication locale)

Fax : (01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S. A. S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

Fax : (01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Élimination des déchets

Les appareils de mesure ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les appareils de mesure et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les appareils de mesure dont on ne peut plus se servir, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usés ou défectueux doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Les cellules de batterie rechargeables/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposées directement auprès de :

Suisse

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Sous réserve de modifications.


**Español****Instrucciones de seguridad**

Leer y observar todas las instrucciones, para trabajar sin peligro y riesgo con el aparato de medición. Si el aparato de medición no se utiliza según las presentes instrucciones, pueden menoscarse las medidas de seguridad integradas en el aparato de medición. Jamás desvirtúe las señales de advertencia del aparato de medición. GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJÚNTELAS EN LA ENTREGA DEL APARATO DE MEDICIÓN.

- ▶ **Atención:** en caso de utilizar unos dispositivos de manejo y ajuste diferentes de los aquí indicados, o al seguir un procedimiento diferente, ello puede comportar una exposición peligrosa a la radiación.

40 | Español

- ▶ El aparato de medición se suministra con una señal de aviso (en la ilustración del aparato de medición, ésta corresponde a la posición 6).

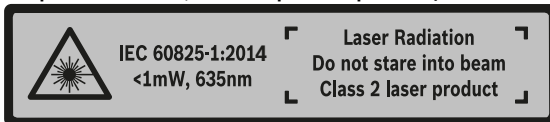

- ▶ Si la señal de aviso no viene redactada en su idioma, antes de la primera puesta en marcha, pegue encima la etiqueta adjunta en el idioma correspondiente.



No oriente el rayo láser sobre personas o animales y no mire hacia el rayo láser directo o reflejado. Debido a ello, puede deslumbrar personas, causar accidentes o dañar el ojo.

- ▶ Si la radiación láser incide en el ojo, debe cerrar conscientemente los ojos y mover inmediatamente la cabeza fuera del rayo.
- ▶ No use las gafas para láser como gafas de protección. Las gafas para láser le ayudan a detectar mejor el rayo láser, pero no le protegen de la radiación láser.
- ▶ No emplee las gafas para láser como gafas de sol ni para circular. Las gafas para láser no le protegen suficientemente contra los rayos ultravioleta y además no le permiten apreciar correctamente los colores.
- ▶ Únicamente haga reparar su aparato de medición por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad del aparato de medición.
- ▶ No deje que los niños puedan utilizar desatendidos el aparato de medición por láser. Podrían deslumbrar, sin querer, a otras personas.
- ▶ No utilice el aparato de medición en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. El aparato de medición puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ No efectúe modificaciones en el equipamiento del láser.

Descripción y prestaciones del producto

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aparato de medición mientras lee las instrucciones de manejo.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Utilización reglamentaria

La herramienta está diseñada para medir distancias, longitudes y alturas. Está concebida para la medición en interiores.

Datos técnicos

Telémetro digital por láser		GLM 30
Nº de artículo	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Margen de medición (típica)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Margen de medición (típico, condiciones desfavorables)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Precisión de medición (típica)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Precisión de medición (típica, condiciones desfavorables)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Resolución	1 mm	1 mm
Temperatura de operación	- 10 °C... +45 °C	- 10 °C... +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Humedad relativa máx.	90 %	90 %
Clase de láser	2	2
Tipo de láser	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diámetro del rayo láser (a 25 °C), aprox.		
- a una distancia de 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- a una distancia de 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatismo de desconexión después de aprox.		
- Láser	20 s	20 s
- Aparato de medición (sin medir)	5 min	5 min
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Dimensiones	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Grado de protección	IP 54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua) ^{D)}	IP 54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua) ^{D)}

42 | Español

Telémetro digital por láser		GLM 30
Pilas	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Acumuladores	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Mediciones individuales por juego de pilas	5000	5000
Ajuste de unidad de medida	-	●
Ajuste de señal acústica	●	-

A) En el caso de mediciones desde el borde trasero del aparato de medición, rige para alta reflexión del objetivo (p. ej. una pared pintada, blanca), débil iluminación de fondo y 25 °C de temperatura de servicio. Adicionalmente se debe contar con una influencia de $\pm 0,05$ mm/m.

B) En el caso de mediciones desde el borde trasero del aparato de medición, rige para pequeña reflexión del objetivo (p. ej. un cartón negro), fuerte iluminación de fondo y - 10 °C hasta + 45 °C de temperatura de servicio. Adicionalmente se debe contar con una influencia de $\pm 0,15$ mm/m.

C) El ancho de la línea láser es dependiente de la naturaleza de la superficie y de las condiciones del entorno.

D) excepto compartimiento de pilas

El número de serie 5 grabado en la placa de características permite identificar de forma unívoca el aparato de medición.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen del aparato de medición en la página ilustrada.

- 1 Display
- 2 Tecla de medición
- 3 Tapa del alojamiento de las pilas
- 4 Enclavamiento de la tapa del alojamiento de las pilas
- 5 Número de serie
- 6 Señal de aviso láser
- 7 Lente de recepción
- 8 Salida del rayo láser
- 9 Tablilla reflectante*
- 10 Gafas para láser*
- 11 Estuche de protección*

* Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie.

Elementos de indicación

- a Auto-suma
- b Valor de medición precedente
- c Valor de medición actual
- d Láser conectado
- e Medición de longitud
- f Símbolo de la pila
- g Símbolo de temperatura
- h Indicación de error "Error"

 
Montaje


Inserción y cambio de las pilas

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso, o acumuladores, en el aparato de medición.

Con acumuladores de 1,2 V, eventualmente se pueden realizar menos mediciones que con pilas de 1,5 V.

Para abrir la tapa del alojamiento de la pila **3** presione el enclavamiento **4** y retire la tapa. Inserte las pilas o los acumuladores. Respete la polaridad indicada en la parte interior del alojamiento de las pilas.

 Si aparece el símbolo de pila  por primera vez en el display, entonces aún se pueden realizar como mínimo 100 mediciones individuales.

Si el símbolo de la pila  parpadea deberán cambiarse las pilas o acumuladores. En este caso no es posible realizar ninguna medición.

Siempre sustituya todas las pilas o acumuladores al mismo tiempo. Solamente utilice pilas o acumuladores del mismo fabricante e igual capacidad.

- ▶ **Saque las pilas o acumuladores del aparato de medición si pretende no utilizarlo durante largo tiempo.** Tras un tiempo de almacenaje prolongado, las pilas y los acumuladores se pueden llegar a corroer o autodescargar.

Operación

Puesta en marcha

- ▶ **No deje desatendido el aparato de medición estando conectado, y desconéctelo después de cada uso.** El rayo láser podría llegar a deslumbrar a otras personas.

44 | Español

- ▶ **Proteja el aparato de medición de la humedad y de la exposición directa al sol.**
- ▶ **No exponga el aparato de medición ni a temperaturas extremas ni a cambios bruscos de temperatura.** No lo deje, p. ej., en el coche durante un largo tiempo. Si el aparato de medición ha quedado sometido a un cambio fuerte de temperatura, antes de ponerlo en servicio, esperar primero a que se atempera. Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la precisión del aparato de medición.
- ▶ **Evite los golpes fuertes o caídas del aparato de medición.** Si el aparato de medición ha sufrido un mal trato, antes de continuar trabajando con él deberá realizarse una comprobación de la precisión (ver "Comprobación de la precisión en la medición de distancias", página 46).

Conexión/desconexión

Para **conectar** el aparato de medición oprima brevemente la tecla de medición **2**. El aparato de medición y el láser se conectan.

- ▶ **No deje desatendido el aparato de medición estando conectado, y desconéctelo después de cada uso.** El rayo láser podría llegar a deslumbrar a otras personas.

Para **desconectar** el aparato de medición, oprima por un tiempo más prolongado la tecla de medición **2**.

Proceso de medición (ver figura A)

Tras la conexión, el aparato de medición se encuentra en la función de medición de longitudes.

El plano de referencia para la medición es siempre el borde trasero del aparato de medición.

Coloque el aparato de medición en el punto de inicio deseado de la medición (p. ej. pared).

Para activar la medición, presione brevemente sobre la tecla de medición **2**. A continuación, se desconecta el rayo láser. Para volver a conectar el rayo láser, presione brevemente sobre la tecla de medición **2**. Para activar otra medición, presione de nuevo brevemente la tecla de medición **2**.

- ▶ **No oriente el rayo láser contra personas ni animales, ni mire directamente hacia el rayo láser, incluso encontrándose a gran distancia.**

Observación: El valor de medición aparece típicamente dentro de 0,5 s y, a más tardar, tras 4 s. La duración de medición es dependiente de la distancia, las condiciones de luz y las características de reflexión de la superficie del objetivo. Una vez finalizada la medición, se desconecta automáticamente el rayo láser.

Auto-suma (ver figura B)

La auto-suma indica automáticamente la suma de todas las mediciones individuales (p. ej. útil en el cálculo de material).


El valor de la auto-suma se borra, tan pronto se desconecta el aparato o al desconectarse automáticamente al cabo de 5 minutos sin presión de tecla.

La auto-suma no se memoriza. No es posible realizar una corrección posterior de la auto-suma.

Ponga la mira del rayo láser sobre la superficie del objetivo.




Para activar la medición, presione brevemente sobre la tecla de medición **2**. El valor de medición actual **c** se indica en la línea inferior del display. El rayo láser se desconecta.

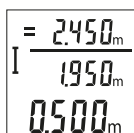

Para conectar el rayo láser, presione brevemente sobre la tecla de medición **2**. Para activar otra medición, presione de nuevo brevemente sobre la tecla de medición **2**. En la línea inferior se indica el valor de medición actual **c**. En la línea del medio se indica el valor de medición precedente **b**. En la línea superior se indica la auto-suma **a** (suma de valores de medición actuales y precedentes).

Conexión/desconexión de la señal acústica (3 601 K72 5..)

 
Apague el aparato de medición.



Presione prolongadamente la tecla de medición **2**. Cuando el cursor se encuentre sobre el ajuste deseado, suelte la tecla de medición **2**. Una vez que se ha soltado, el aparato de medición se conecta con el ajuste seleccionado.

Cambio de la unidad de medida (3 601 K72 57.)

 Apague el aparato de medición.



Presione prolongadamente la tecla de medición **2**. Cuando el cursor se encuentre sobre el ajuste deseado, suelte la tecla de medición **2**. Una vez que se ha soltado, el aparato de medición se conecta con el ajuste seleccionado.

Iluminación del display

La iluminación del display está permanentemente conectada. Si no tiene lugar una presión de tecla, se atenúa la iluminación del display tras aprox. 10 segundos para la protección de las pilas/los acumuladores. Tras aprox. 30 segundos sin presión de tecla, se apaga la iluminación del display.

Instrucciones para la operación

Indicaciones generales

La lente de recepción **7** y la salida del rayo láser **8** no deben taparse durante la medición.

El aparato de medición no debe moverse durante una medición. Por esta razón, coloque el aparato de medición en lo posible en una superficie fija de tope o de apoyo.

Influencias sobre el alcance

El margen de medición es dependiente de las condiciones de luz y las características de reflexión de la superficie del objetivo. A fin de obtener una mejor visibilidad del rayo láser con fuerte luz de fuente ajena, utilice las gafas ópticas para láser **10** (accesorio) y una tablilla láser reflectante **9** (accesorio), u oscurezca la superficie destino.

Influencias sobre el resultado de medición

Debido a ciertos efectos físicos puede que se presenten mediciones erróneas al medir contra ciertas superficies. Pertenecen a éstas:

- Superficies transparentes (p. ej. vidrio, agua),
- Superficies reflectantes (p. ej. metal pulido, vidrio),
- Superficies porosas (p. ej. materiales aislantes),
- Superficies estructuradas (p. ej. revoque rústico, piedra natural).

Para estas superficies puede que sea necesario emplear la tablilla reflectante **9** (accesorio opcional).

Las mediciones pueden ser erróneas también, si el rayo incide inclinado contra la superficie.

Asimismo pueden afectar a la medición capas de aire de diferente temperatura, o la recepción de reflexiones indirectas.

Comprobación de la precisión en la medición de distancias

Usted puede verificar la precisión del aparato de medición como sigue:

- Seleccione un recorrido de medición duraderamente invariable de aprox. 3 hasta 10 m de longitud, cuya longitud es exactamente conocida (p. ej. ancho de espacio, abertura de puerta). La medición debería realizarse bajo condiciones favorables,

es decir, el recorrido de medición debería quedar en el espacio interior y la superficie del objetivo de la medición debería ser lisa y reflectante.

- Mida el recorrido 10 veces seguidas.

La divergencia de las mediciones individuales respecto al valor medio debe ascender a como máximo ± 4 mm, en todo el recorrido de medición bajo condiciones favorables. Protocolarizar las mediciones, para poder comparar la precisión en un momento posterior.

Fallos – causas y soluciones

Causa

Solución

El símbolo de temperatura (g) parpadea y no es posible medir

El aparato de medición se encuentra fuera de la temperatura de operación de -10 °C hasta $+45$ °C.

Esperar a que el aparato de medición haya alcanzado la temperatura de operación

Indicación de "Error" en el display

Reflexión excesiva de la superficie de medición (p. ej. un espejo), demasiado débil (p. ej. tela negra), o luz ambiente demasiado intensa.

Utilizar una tablilla láser reflectante **9** (accesorio especial)

Están empañadas la salida del rayo láser **8** o la lente de recepción **7** (p. ej. por un cambio brusco de temperatura).

Secar frotando con un paño suave la salida del rayo láser **8** o la lente de recepción **7**

La auto-suma es superior a 99999 m.

Subdividir el cálculo en varios pasos intermedios

El valor de medición no aparenta ser correcto

Reflexión indefinida de la superficie de medición (p. ej. agua, vidrio).

Cubrir la superficie de medición

Salida del rayo láser **8** o lente de recepción **7** cubiertas.

Destapar la salida del rayo láser **8** o lente de recepción **7**

Obstáculo en la trayectoria del rayo láser

El haz del láser no deberá incidir parcialmente contra el punto a medir.

La indicación en pantalla no varía o el aparato de medición se comporta de forma inesperada al pulsar una tecla

Fallo del software

Saque las pilas y vuelva a conectar el aparato de medición una vez que las haya vuelto a montar.

48 | Español

El aparato de medición vigila el correcto funcionamiento durante cada medición. Si se detecta un defecto, parpadean todos los indicadores en el display. En este caso, o si los remedios anteriormente mencionados no pueden eliminar un defecto, envíe el aparato de medición a través de su concesionario al Servicio Postventa Bosch.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga limpio siempre el aparato de medición.

No sumerja el aparato de medición en agua ni en otros líquidos.

Limpiar el aparato con un paño húmedo y suave. No usar detergentes ni disolventes.

Cuide especialmente la lente de recepción **7** con igual esmero que unas gafas o una cámara fotográfica.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, el aparato de medición llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch. No abra Ud. el aparato de medición.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos García Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107
Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel. D.F.: 52843062
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: (0810) 5552020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzón Postal Lima 41 - Lima
Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle El Cacique
0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas nº 10 y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador
Tel. (04) 220 4000
Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

50 | Português

Eliminación

Recomendamos que los aparatos de medición, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje los aparatos de medición, acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:



Los aparatos de medición inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico tal como lo marcan las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

Los acumuladores/pilas inservibles pueden entregarse directamente a:

España

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.
Polig. Ind. II, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34 9 01 11 66 97

Reservado el derecho de modificación.

Português

Indicações de segurança



Devem ser lidas e respeitadas todas as instruções para trabalhar de forma segura e sem perigo com o instrumento de medição. Se o instrumento não for utilizado em conformidade com as presentes instruções, as proteções integradas no instrumento de medição podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de advertência no instrumento de medição se tornem irreconhecíveis. **CONSERVE BEM ESTAS INSTRUÇÕES E FAÇA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO SE O CEDER A TERCEIROS.**

- **Cuidado** – se forem utilizados outros equipamentos de comando ou de ajuste ou outros processos do que os descritos aqui, poderão ocorrer graves explosões de radiação.

- ▶ **O instrumento de medição é fornecido com uma placa de advertência (identificada com o número 6 na figura do instrumento de medição que se encontra na página de esquemas).**



- ▶ **Se o texto da placa de aviso não estiver no seu idioma nacional, deverá colar o adesivo, fornecido no seu idioma nacional, sobre a placa de aviso antes da primeira colocação em funcionamento.**



Não apontar o raio laser na direção de pessoas nem de animais e não olhar para o raio laser direto ou reflexivo. Desta forma poderá encandear outras pessoas, causar acidentes ou danificar o olho.

- ▶ **Se um raio laser acertar no olho, fechar imediatamente os olhos e desviar a cabeça do raio laser.**
- ▶ **Não utilizar óculos de visualização de raio laser como óculos de proteção.** Óculos de visualização de raio laser servem para reconhecer o raio laser com maior facilidade, e portanto, não protegem contra radiação laser.
- ▶ **Não utilizar óculos de visualização de raio laser como óculos de proteção, nem no trânsito rodoviário.** Óculos de visualização de raio laser não oferecem uma completa proteção contra raios UV e reduzem a percepção de cores.
- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do instrumento de medição.
- ▶ **Não permita que crianças utilizem o instrumento de medição a laser sem supervisão.** Poderá cegar outras pessoas sem querer.
- ▶ **Não trabalhar com o instrumento de medição em área com risco de explosão, na qual se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** No instrumento de medição podem ser produzidas faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- ▶ **Não efetue alterações no dispositivo laser.**

52 | Português

Descrição do produto e da potência

Abrir a página basculante contendo a apresentação do instrumento de medição, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo a instrução de serviço.

Utilização conforme as disposições

O instrumento de medição serve para medir distâncias, comprimentos, alturas e intervalos. O instrumento de medição é apropriado para medições no interior.

Dados técnicos

Medidor de distâncias digital laser	GLM 30	
N.º do produto	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Faixa de medição (tipicamente)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Faixa de medição (tipicamente, condições desfavoráveis)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Exatidão de medição (tipicamente)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Precisão de medição (tipicamente, condições desfavoráveis)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Mínima unidade de indicação	1 mm	1 mm
Temperatura de funcionamento	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Máx. humidade relativa do ar	90 %	90 %
Classe de laser	2	2
Tipo de laser	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diâmetro do raio laser (a 25 °C) aprox.		
- a uma distância de 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- a uma distância de 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Desligamento automático após aprox.		
- Laser	20 s	20 s
- Ferramenta de medição (sem medição)	5 min	5 min
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Português | 53

Medidor de distâncias digital laser		GLM 30
Dimensões	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Tipo de proteção	IP 54 (protegido contra pó e projeção de água) D)	IP 54 (protegido contra pó e projeção de água) D)
Pilhas	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Pilhas recarregáveis	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Medições individuais por conjunto de pilhas	5000	5000
Ajuste da unidade de medida	–	●
Ajuste do som	●	–

A) Em caso de medição a partir do rebordo traseiro do instrumento de medição, válido para uma elevada capacidade de reflexão do destino (p. ex. uma parede pintada de branco), fraca iluminação de fundo e temperatura de funcionamento de 25 °C. Há ainda que contar com uma influência de $\pm 0,05$ mm/m.

B) Em caso de medição a partir do rebordo traseiro do instrumento de medição, válido para uma capacidade de reflexão do destino reduzida (p. ex. um cartão preto), forte iluminação de fundo e temperatura de funcionamento – 10 °C a + 45 °C. Há ainda que contar com uma influência de $\pm 0,15$ mm/m.

C) A largura da linha laser depende da qualidade da superfície e das condições ambientais.

D) exceto compartimento das pilhas

O número de série 5 sobre a placa de características serve para a identificação inequívoca do seu instrumento de medição.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do instrumento de medição na página de esquemas.

- 1 Display
- 2 Tecla de medição
- 3 Tampa do compartimento da pilha
- 4 Travamento da tampa do compartimento da pilha
- 5 Número de série
- 6 Placa de advertência laser
- 7 Lente de receção
- 8 Saída do raio laser

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

54 | Português

- 9** Placa-alvo para laser*
- 10** Óculos para visualização de raio laser*
- 11** Bolsa de proteção*

* **Accessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento.**

Elementos de indicação

- a** Soma automática
- b** Valor de medição anterior
- c** Valor de medição atual
- d** Laser ligado
- e** Medição de comprimentos
- f** Advertência da pilha
- g** Monitorização da temperatura
- h** Indicação de erro **“Error”**

 
Montagem


Introduzir/substituir pilhas

Para o funcionamento do instrumento de medição é recomendável usar pilhas alcalinas de manganés ou acumuladores.

Com acumuladores de 1,2 V, o número de medições possíveis poderá ser eventualmente menor do que no caso das pilhas de 1,5 V.

Para abrir a tampa do compartimento da pilha **3** é necessário premir o travamento **4** e retirar a tampa do compartimento. Colocar as pilhas ou os acumuladores. Observar a polaridade correta de acordo com o lado interior do compartimento das pilhas.

 Quando o símbolo das pilhas surgir  pela primeira vez no mostrador, ainda são possíveis pelo menos mais 100 medições individuais.

Quando o símbolo da pilha  pisca, significa que as pilhas ou as pilhas recarregáveis devem ser substituídas. Não é mais possível executar medições.

Sempre substituir todas as pilhas ou os acumuladores ao mesmo tempo. Só utilizar pilhas ou os acumuladores de um só fabricante e com a mesma capacidade.

► **Retirar as pilhas ou os acumuladores do instrumento de medição, se este não for utilizado por muito tempo.** As pilhas e os acumuladores podem corroer-se ou descarregar-se no caso de um armazenamento prolongado.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

- ▶ **Não deixar o instrumento de medição ligado sem vigilância e desligar o instrumento de medição após a utilização.** Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo raio laser.
- ▶ **Proteger o instrumento de medição contra humidade ou insolação direta.**
- ▶ **Não sujeitar o instrumento de medição a temperaturas extremas nem a oscilações de temperatura.** Não deixá-lo p. ex. dentro de um automóvel durante muito tempo. No caso de grandes variações de temperatura deverá deixar o instrumento de medição alcançar a temperatura de funcionamento antes de colocá-lo em funcionamento. No caso de temperaturas ou de oscilações de temperatura extremas é possível que a precisão do instrumento de medição seja prejudicada.
- ▶ **Evitar que instrumento de medição sofra fortes golpes ou quedas.** Após fortes influências exteriores no instrumento de medição, deveria sempre ser realizado um controlo de exatidão antes de continuar a trabalhar (ver "Controle de exatidão da medição de distância", página 58).

Ligar e desligar

Para **ligar** o instrumento de medição, prima brevemente a tecla de medição **2**. O instrumento de medição e o laser ligam-se.

- ▶ **Não deixar o instrumento de medição ligado sem vigilância e desligar o instrumento de medição após a utilização.** Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo raio laser.

Para **desligar** o instrumento de medição, prima demoradamente a tecla de medição **2**.

Processo de medição (veja figura A)

Depois de ligado, o instrumento de medição encontra-se no modo de medição de comprimentos.

O nível de referência para a medição é sempre o rebordo traseiro do instrumento de medição.

Coloque o instrumento de medição no ponto inicial pretendido para a medição (p. ex. parede).

Para dar início à medição, prima brevemente a tecla de medição **2**. Depois disso, o raio laser é desligado. Para voltar a ligar o raio laser, prima brevemente a tecla de medição **2**. Para dar início a uma nova medição, volte a premir brevemente a tecla de medição **2**.

56 | Português

► **Não apontar o raio laser na direção de pessoas nem de animais, e não olhar no raio laser, nem mesmo de maiores distâncias.**

Nota: O valor de medição aparece normalmente dentro de 0,5 s e, no máximo, ao fim de 4 s. A duração da medição depende da distância, das condições de luminosidade e das propriedades refletoras da superfície alvo. Depois de terminada a medição, o raio laser desliga-se automaticamente.

Soma automática (veja figura B)

A soma automática indica automaticamente o total de todas as medições individuais (útil, p. ex., em caso de cálculo de materiais).


O valor da soma automática é eliminado assim que o aparelho for desligado ou se desligar automaticamente após 5 minutos sem que seja premida qualquer tecla.

A soma automática não é guardada. Não é possível efetuar uma correção posterior da soma automática.

Aponte para a superfície alvo com o raio laser.




Para dar início à medição, prima brevemente a tecla de medição **2**. O valor de medição atual **c** é apresentado na linha inferior do mostrador. O raio laser é desligado.

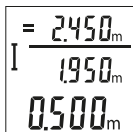

Para ligar o raio laser, prima brevemente a tecla de medição **2**. Para dar início a uma nova medição, volte a premir brevemente a tecla de medição **2**. Na linha inferior é apresentado o valor de medição atual **c**. Na linha central é apresentado o valor de medição anterior **b**. Na linha superior é apresentada a soma automática **a** (soma dos valores de medição atual e anterior).

Ligar/desligar som (3 601 K72 5..)


 
Desligar o instrumento de medição.



Prima demoradamente a tecla de medição **2**. Quando o cursor se encontrar no modo de ajuste desejado, solte a tecla de medição **2**. Depois de soltar a tecla, o instrumento de medição liga-se com o ajuste selecionado.

Mudar a unidade de medição (3 601 K72 57.)

  Desligar o instrumento de medição.



Prima demoradamente a tecla de medição **2**. Quando o cursor se encontrar no modo de ajuste desejado, solte a tecla de medição **2**. Depois de soltar a tecla, o instrumento de medição liga-se com o ajuste selecionado.

Iluminação do display

A iluminação do mostrador encontra-se permanentemente ligada. Se não for premida qualquer tecla, a iluminação do mostrador é diminuída após aprox. 10 segundos para poupar as pilhas/os acumuladores. Após aprox. 30 segundos sem que seja premida qualquer tecla, a iluminação do mostrador apaga-se.

Indicações de trabalho

Indicações gerais

A lente de receção **7** e a saída do raio laser **8** não devem ser cobertas durante as medições.

O instrumento de medição não pode ser movido durante uma medição. Por isso, se possível, coloque o instrumento de medição numa superfície de apoio ou de encosto fixa.

Influências sobre a faixa de medição

A faixa de medição depende das condições de iluminação e das propriedades refletoras da superfície alvo. Para uma melhor visibilidade do raio laser, em caso de forte luz estranha utilize os óculos para laser **10** (acessórios) e o painel de objetivo laser **9** (acessórios), ou faça sombra sobre a superfície alvo.

Influências sobre o resultado de medição

Devido a efeitos físicos não pode ser completamente excluído que ocorram erros de medição ao medir sobre superfícies diferentes. Estas podem ser:

- superfícies transparentes (p. ex. vidro, água),
- superfícies refletoras (p. ex. metal polido, vidro),
- superfícies porosas (p. ex. materiais isolantes),
- superfícies com estruturas (p. ex. reboco áspero, pedra natural).

Se necessário deverá utilizar a placa alvo de laser **9** (acessório) sobre estas superfícies.

Além disso é possível que ocorram erros de medição ao mirar superfícies inclinadas.

O valor de medição também pode ser influenciado por camadas de ar com temperaturas diferentes ou reflexões indiretas.

58 | Português**Controle de exatidão da medição de distância**

Pode verificar a exatidão do instrumento de medição da seguinte maneira:

- Seleccione um trajeto de medição que não se altere ao longo do tempo com um comprimento aprox. de 3 a 10 m, cujo valor saiba exatamente qual é (p. ex. largura da divisão, abertura da porta). A medição deve ser realizada sob condições favoráveis, i.e. o trajeto de medição deve encontrar-se no âmbito do compartimento interior e a área alvo da medição deve ser lisa e com boas capacidades de reflexão.
- Meça o trajeto 10 vezes de seguida.

A diferença entre as medições individuais do valor médio não deve ultrapassar os ± 4 mm em todo o trajeto de medição, perante situações favoráveis. Registe as medições para, posteriormente, poder comparar a exatidão.

Avaria – Causas e ações corretivas**Causa****Solução****Advertência de temperatura (g) pisca; a medição não é possível**

O instrumento de medição está fora da gama de temperaturas de funcionamento de -10 °C a $+45$ °C.	Esperar até o instrumento de medição alcançar a temperatura de funcionamento
---	--

Indicação “Error” no mostrador

A reflexão da superfície alvo é muito intensa (p. ex. espelho) ou muito fraca (p. ex. tecido preto), ou a luz ambiente é muito clara.	Utilizar a placa alvo laser 9 (acessório)
---	--

A saída do raio laser 8 ou a lente de receção 7 estão embaciadas (p. ex. por rápida mudança de temperatura).	Limpar a saída do raio laser 8 ou a lente de receção 7 com um pano macio e seco
--	---

A soma automática calculada é maior que 99999 m.	Dividir o cálculo em passos intermediários
--	--

O resultado de medição não é plausível

A superfície alvo não reflete corretamente (p. ex. água, vidro).	Cobrir a superfície alvo
--	--------------------------

A saída do raio laser 8 ou a lente de receção 7 estão cobertas.	Assegure-se de que a saída do raio laser 8 ou a lente de receção 7 não estejam cobertas
---	---

Obstáculo no caminho do raio laser	O ponto de laser deve estar deitado completamente sobre a superfície alvo.
------------------------------------	--

Causa**Solução****A indicação permanece inalterada ou o instrumento de medição reage de maneira inesperada ao premir uma tecla**

Erro no software

Retirar as pilhas e ligar novamente o instrumento de medição após recolocá-las no aparelho.

O instrumento de medição controla o funcionamento correto em cada medição. Se for detetado algum defeito, todas as indicações piscam no mostrador. Neste caso, ou quando não for possível eliminar um erro mesmo tomando as medidas auxiliares supramencionadas, envie o instrumento de medição para o Serviço de Assistência Técnica da Bosch por intermédio do seu agente autorizado.

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

Manter o instrumento de medição sempre limpo.

Não mergulhar o instrumento de medição na água ou em outros líquidos.

Limpar sujidades com um pano húmido e macio. Não utilizar produtos de limpeza nem solventes.

Tratar as lentes de receção **7** com o mesmo cuidado, com o qual é necessário tratar óculos ou as lentes de uma máquina fotográfica.

Se o instrumento de medição falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas elétricas Bosch. Não abrir pessoalmente o instrumento de medição.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

60 | Português

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas
Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminação

Instrumentos de medição, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.

Não deitar os instrumentos de medição e acumuladores/pilhas no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:



Conforme as Diretivas Europeias 2012/19/UE relativa aos resíduos de instrumentos de medição europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente os acumuladores/as pilhas defeituosos ou gastos e conduzi-los a uma reciclagem ecológica.

Sob reserva de alterações.

Italiano

Norme di sicurezza



Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni, per lavorare con lo strumento di misura in modo sicuro e senza pericoli. Se lo strumento di misura non verrà utilizzato conformemente alle seguenti istruzioni, ciò potrà pregiudicare gli accorgimenti di protezione integrati nello strumento stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette di avvertenza applicate sullo strumento di misura. **CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSEGNARLE INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.**

- ▶ **Attenzione** – In caso di utilizzo di dispositivi di comando o di regolazione di natura diversa da quelli riportati in questa sede oppure qualora si seguano procedure diverse vi è il pericolo di provocare un'esposizione alle radiazioni particolarmente pericolosa.
- ▶ Lo strumento di misura viene fornito con un cartello di avvertimento (contrassegnato nell'illustrazione dello strumento di misura sulla pagina grafica con il numero 6).



- ▶ Se il testo della targhetta di avvertimento non è nella Vostra lingua, prima della prima messa in funzione incollate l'etichetta fornita in dotazione con il testo nella Vostra lingua sopra alla targhetta d'avvertimento.



Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppure animali ed evitare di guardare direttamente il raggio laser o di guardarne il riflesso. Il raggio laser potrebbe abbagliare le persone, provocare incidenti o danneggiare gli occhi.

- ▶ Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa dal raggio.
- ▶ **Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come occhiali di protezione.** Gli occhiali visori per raggio laser servono a visualizzare meglio il raggio laser e non hanno la funzione di proteggere dalla radiazione laser.

62 | Italiano

- ▶ **Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come occhiali da sole e neppure alla guida di autoveicoli.** Gli occhiali visori per raggio laser non sono in grado di offrire una completa protezione dai raggi UV e riducono la percezione delle variazioni cromatiche.
- ▶ **Far riparare lo strumento di misura da personale specializzato qualificato e solo con pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dello strumento di misura.
- ▶ **Non permettere a bambini di utilizzare lo strumento di misura laser senza sorveglianza.** Vi è il pericolo che abbaglino involontariamente altre persone.
- ▶ **Evitare di impiegare lo strumento di misura in ambienti soggetti al rischio di esplosioni e nei quali si trovino liquidi, gas oppure polveri infiammabili.** Nello strumento di misura possono prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.
- ▶ **Non effettuare modifiche al dispositivo laser.**

Descrizione del prodotto e caratteristiche

Si prega di aprire il risvolto di copertina su cui si trova raffigurato schematicamente lo strumento di misura e lasciarlo aperto mentre si legge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

Lo strumento di misura è ideale per misurare distanze, lunghezze e altezze. Lo strumento di misura è adatto per misurare in ambienti interni.

Dati tecnici

Rilevatore di distanze digitale al laser	GLM 30	
Codice prodotto	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Campo di misurazione (tipico)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Campo di misurazione (tipico, condizioni sfavorevoli)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Precisione di misura (media)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Precisione di misura (tipica, condizioni sfavorevoli)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Minima unità di visualizzazione	1 mm	1 mm
Temperatura di esercizio	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Italiano | 63

Rilevatore di distanze digitale al laser		GLM 30
Temperatura di magazzino	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Umidità relativa dell'aria max.	90 %	90 %
Classe laser	2	2
Tipo di laser	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diametro raggio laser (con 25 °C ca.		
- a 10 m di distanza	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- a 30 m di distanza	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Disinserimento automatico dopo ca.		
- Laser	20 s	20 s
- Strumento di misura (senza misurazione)	5 min	5 min
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Misure	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Tipo di protezione	IP 54 (con protezione contro la polvere e gli schizzi d'acqua) ^{D)}	IP 54 (con protezione contro la polvere e gli schizzi d'acqua) ^{D)}
Batterie	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Pile ricaricabili	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Misurazioni singole per ciascun set di batterie	5000	5000
Impostazione unità di misura	-	●
Impostazione volume	●	-

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

64 | Italiano

A) Per misurazioni dal lato posteriore dello strumento di misura; vale per un elevato potere riflettente dell'oggetto target (ad es. una parete tintegeeata di bianco), una retroilluminazione debole e 25 °C di temperatura di esercizio. Inoltre è possibile considerare un influsso di $\pm 0,05$ mm/m.

B) Per misurazioni dal lato posteriore dello strumento di misura; vale per un basso potere riflettente dell'oggetto target (ad es. un cartone di colore nero), una retroilluminazione intensa e una temperatura di esercizio fra - 10 °C e + 45 °C. Inoltre è possibile considerare un influsso di $\pm 0,15$ mm/m.

C) La larghezza della linea laser dipende dalle caratteristiche della superficie e da condizioni ambientali.

D) Escluso vano batteria

Per un'inequivocabile identificazione del Vostro strumento di misura fate riferimento al numero di serie 5 riportato sulla targhetta di costruzione.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione dello strumento di misura che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- 1 Display
- 2 Tasto di misurazione
- 3 Coperchio del vano batterie
- 4 Bloccaggio del coperchio del vano batterie
- 5 Numero di serie
- 6 Targhetta di indicazione di pericolo del raggio laser
- 7 Lente di ricezione
- 8 Uscita radiazione laser
- 9 Pannello di puntamento per raggi laser*
- 10 Occhiali per la visualizzazione del laser*
- 11 Astuccio di protezione*

* L'accessorio illustrato o descritto nelle istruzioni per l'uso non è compreso nella fornitura standard.

Elementi di visualizzazione

- a Somma automatica
- b Valore di misurazione precedente
- c Valore di misurazione attuale
- d Laser attivato
- e Misurazione delle lunghezze
- f Indicatore dello stato delle batterie
- g Indicatore temperatura
- h Indicatore di errore «Error»

Montaggio

Applicazione/sostituzione delle batterie

Per il funzionamento dello strumento di misura si consiglia l'impiego di batterie alcaline al manganese oppure batterie ricaricabili.

Con batterie da 1,2 V sarà possibile effettuare un minor numero di misurazioni rispetto a quello con batterie da 1,5 V.

Per aprire il coperchio del vano batterie **3** premere il bloccaggio **4** e rimuovere il coperchio del vano batterie. Inserire le batterie oppure le batterie ricaricabili, facendo attenzione alla corretta polarizzazione, conformemente all'illustrazione riportata sul lato interno del vano batterie.

Quando sul display verrà \leftrightarrow visualizzato il simbolo della batteria, si potranno ancora effettuare almeno 100 misurazioni singole.

Se il simbolo della batteria \leftrightarrow lampeggia, le batterie oppure le pile ricaricabili devono essere sostituite, le misurazioni non sono più possibili.

Sostituire sempre contemporaneamente tutte le batterie oppure le batterie ricaricabili. Utilizzare esclusivamente batterie oppure batterie ricaricabili dello stesso produttore e con la stessa capacità.

► **In caso di non utilizzo per lunghi periodi, estrarre le batterie oppure le batterie ricaricabili dallo strumento di misura.** In caso di lunghi periodi di deposito, le batterie e le batterie ricaricabili possono subire corrosioni e scaricarsi.

Uso

Messa in funzione

- **Non lasciare mai lo strumento di misura senza custodia quando è acceso ed avere cura di spegnere lo strumento di misura subito dopo l'utilizzo.** Vi è il pericolo che altre persone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.
- **Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall'esposizione diretta ai raggi solari.**
- **Non esporre mai lo strumento di misura a temperature oppure a sbalzi di temperatura estremi.** P. es. non lasciarlo per lungo tempo in macchina. In caso di elevati sbalzi di temperatura lasciare adattare alla temperatura ambientale lo strumento di misura prima di metterlo in funzione. Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

- **Evitare urti violenti oppure cadute dello strumento di misura.** In caso che lo strumento di misura abbia subito forti influssi esterni, prima di rimmetterlo in funzione è necessario eseguire prima un controllo della precisione (vedi «Controllo della precisione della misurazione delle distanze», pagina 68).

Accensione/spengimento

Per l'**accensione** dello strumento di misura, premere brevemente il tasto di misurazione **2**. Lo strumento di misura e il laser verranno accesi.

- **Non lasciare mai lo strumento di misura senza custodia quando è acceso ed avere cura di spegnere lo strumento di misura subito dopo l'utilizzo.** Vi è il pericolo che altre persone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

Per lo **spengimento** dello strumento di misura, premere a lungo il tasto di misurazione **2**.

Misurazione (vedi figura A)

Una volta acceso, lo strumento di misura si troverà in modalità di funzionamento Misurazione delle lunghezze.

Il punto di partenza della misura è sempre il lato posteriore dello strumento di misura. Sistemare lo strumento di misura sul punto iniziale desiderato della misurazione (ad es. su una parete).

Per attivare la misurazione, premere brevemente il tasto di misurazione **2**. Dopo di ciò, il raggio laser verrà spento. Per riaccendere il raggio laser, premere brevemente il tasto di misurazione **2**. Per avviare una seconda misurazione, premere di nuovo brevemente il tasto di misurazione **2**.

- **Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su animali ed evitare di guardare direttamente il raggio laser anche da distanze maggiori.**

Nota bene: Di norma, il valore di misurazione verrà visualizzato entro 0,5 s, al massimo dopo 4 s. La durata della misurazione dipenderà dalla distanza, dalle condizioni di luce e dalle caratteristiche di riflessione della superficie obiettivo. A misurazione terminata, il raggio laser verrà spento automaticamente.

Somma automatica (vedi figura B)

La somma automatica fornisce automaticamente la somma di tutte le misurazioni singole (funzione utile ad es. per il calcolo dei materiali).


Il valore della somma automatica verrà cancellato allo spegnimento dello strumento, oppure quando lo strumento si spegnerà automaticamente, 5 minuti dopo che non sarà stato premuto alcun tasto.

La somma automatica non verrà memorizzata. La correzione successiva della somma automatica non è possibile.

Puntare con il raggio laser la superficie obiettivo.




Per attivare la misurazione, premere brevemente il tasto di misurazione **2**. Il valore di misurazione attuale **c** verrà visualizzato nella riga in basso del display. Il raggio laser verrà spento.

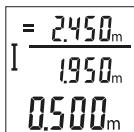

Per attivare il raggio laser, premere brevemente il tasto di misurazione **2**. Per attivare una seconda misurazione, premere di nuovo brevemente il tasto di misurazione **2**. Nella riga in basso verrà visualizzato il valore di misurazione attuale **c**. Nella riga centrale verrà visualizzato il valore di misurazione precedente **b**. Nella riga in alto verrà visualizzata la somma automatica **a** (somma del valore di misurazione attuale e di quello precedente).

Attivazione/disattivazione volume (3 601 K72 5..)

 
Spegnere lo strumento di misura.



Premere a lungo il tasto di misurazione **2**. Quando il cursore si troverà sull'impostazione desiderata, rilasciare il tasto di misurazione **2**. Una volta rilasciato il tasto, lo strumento di misura si accenderà con l'impostazione desiderata.

Cambio dell'unità di misura (3 601 K72 57.)

 Spegnere lo strumento di misura.



Premere a lungo il tasto di misurazione **2**. Quando il cursore si troverà sull'impostazione desiderata, rilasciare il tasto di misurazione **2**. Una volta rilasciato il tasto, lo strumento di misura si accenderà con l'impostazione desiderata.

Illuminazione del display

L'illuminazione display è permanentemente attiva. Se non verrà premuto alcun tasto, dopo circa 10 secondi l'illuminazione verrà attenuata, al fine di ridurre il consumo della batteria. Se non verrà premuto alcun tasto, dopo circa 30 secondi l'illuminazione display verrà disattivata.

Indicazioni operative

Indicazioni generali

Accertarsi che durante il corso di una misurazione non siano coperte né la lente di ricezione **7** né l'uscita della radiazione laser **8**.

Durante una misurazione, lo strumento di misura non andrà spostato. Lo strumento di misura andrà quindi sistemato, laddove possibile, su una superficie di riscontro o di appoggio fissa.

Influenze sul campo di misurazione

Il campo di misurazione dipenderà dalle condizioni di luce e dalle caratteristiche di riflessione della superficie obiettivo. Per una migliore visibilità del raggio laser in condizioni di intensa luce esterna, utilizzare gli occhiali per raggio laser **10** (accessorio) e il pannello di mira per laser **9** (accessorio), oppure oscurare la superficie obiettivo.

Influenze sul risultato di misurazione

Per gli effetti causati da leggi fisiche generali non si può escludere che misurando su differenti superfici possano verificarsi errori di misurazione. Fanno parte di queste superfici:

- superfici trasparenti (p. es. vetro, acqua),
- superfici speculari (p. es. metallo lucido, vetro),
- superfici porose (p. es. materiali isolanti),
- superfici strutturate (p. es. intonaco grezzo, pietra naturale).

Utilizzare eventualmente su queste superfici il pannello di puntamento per raggio laser **9** (accessorio).

Misurazioni errate sono inoltre possibili su superfici di mira puntate obliquamente.

Allo stesso modo strati d'aria con temperature differenti oppure riflessi ricevuti indirettamente possono influenzare il valore misurato.

Controllo della precisione della misurazione delle distanze

La precisione dello strumento di misura si potrà controllare nel seguente modo:

- scegliere un percorso di misurazione non variabile del tempo, di lunghezza compresa fra circa 3 e 10 m ed esattamente nota (ades. larghezza della stanza o apertura della porta). La misurazione andrà effettuata in condizioni favorevoli: in altri termini, il percorso di misurazione dovrà trovarsi nell'ambiente interno e la superficie obiettivo della misurazione dovrà essere liscia e ben riflettente.
- Misurare il percorso per 10 volte in sequenza.

Lo scostamento delle singole misurazioni rispetto al valore medio non dovrà superare ± 4 mm sull'intero percorso di misurazione, in condizioni favorevoli. Prendere nota delle misurazioni, per poter confrontarne la precisione in un secondo momento.

Anomalie – cause e rimedi

Causa

Rimedi

Indicatore temperatura (g) lampeggia, misurazione non possibile

Lo strumento di misura si trova fuori dalla temperatura di esercizio, compresa fra $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Attendere finché lo strumento di misura avrà raggiunto la temperatura di esercizio

Indicazione «Error» sul display

Il riflesso della superficie di puntamento è troppo forte (p. es. specchio) oppure troppo debole (p. es. stoffa nera), oppure la luce ambientale è troppo forte.

Utilizzare il pannello di puntamento laser **9** (accessorio opzionale)

L'uscita radiazione laser **8** oppure la lente di ricezione **7** sono appannate (p. es. per un rapido sbalzo di temperatura).

Utilizzando una pezza morbida asciugare la lente di ricezione **8** oppure l'uscita radiazione laser **7**

La somma automatica calcolata è maggiore di 99999 m.

Ripartire il calcolo in passaggi intermedi

Il risultato della misurazione non è plausibile

La superficie di puntamento non riflette in modo inequivocabile (p. es. acqua, vetro).

Coprire la superficie di puntamento

L'uscita radiazione laser **8** oppure la lente di ricezione **7** è coperta.

Tenere libere l'uscita radiazione laser **8** oppure la lente di ricezione **7**

Ostacolo sul percorso del raggio laser

Il punto laser deve essere posizionato completamente sulla superficie di puntamento.

La visualizzazione rimane immutata oppure lo strumento di misura reagisce in modo inatteso all'attivazione dei tasti.

Errore nel software

Togliere le batterie e avviare di nuovo lo strumento di misura dopo averle inserite nuovamente.

Ad ogni misurazione, lo strumento di misura sorveglia il corretto funzionamento. Quando venga rilevato un difetto, tutte le indicazioni sul display lampeggeranno. In tale caso, oppure se i rimedi citati in precedenza non siano sufficienti per eliminare un dato problema, lo strumento di misura andrà inviato, tramite il rivenditore, all'assistenza clienti Bosch.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

Non immergere mai lo strumento di misura in acqua oppure in liquidi di altra natura. Pulire ogni tipo di sporcizia utilizzando un panno umido e morbido. Non utilizzare mai prodotti detergenti e neppure solventi.

In modo particolare è necessario trattare la lente di ricezione **7** adoperando la stessa accuratezza con cui normalmente si trattano occhiali oppure la lente di un apparecchio fotografico.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo lo strumento di misura dovesse guastarsi, la riparazione deve essere effettuata da un punto di assistenza autorizzato per gli elettroutensili Bosch. Non aprire da soli lo strumento di misura.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa 2/A
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: After-sales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Smaltire gli imballaggi, gli strumenti di misura e gli accessori dismessi in modo che possano essere riciclati nel pieno rispetto dell'ambiente.

Non gettare strumenti di misura e batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE gli strumenti di misura diventati inservibili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/ batterie difettose o consumate devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

Pile ricaricabili/batterie inutilizzabili possono essere consegnate direttamente presso:

Italia

Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93

Svizzera

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Con ogni riserva di modifiche tecniche.


Nederlands

Veiligheidsvoorschriften



Alle instructies moeten gelezen en in acht genomen worden om met het meetgereedschap zonder gevaar en veilig te werken. Als het meetgereedschap niet volgens de voorhanden instructies gebruikt wordt, kunnen de geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen in het meetgereedschap gehinderd worden. Maak waarschuwingsstickers op het meetgereedschap nooit onleesbaar. **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.**

- ▶ **Voorzichtig** – wanneer andere dan de hier vermelde bedienings- en instelvoorzieningen worden gebruikt of andere procedures worden uitgevoerd, kan dit tot gevaarlijke stralingsblootstelling leiden.
- ▶ Het meetgereedschap wordt geleverd met een waarschuwingsplaatje (in de weergave van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen aangeduid met nummer 6).

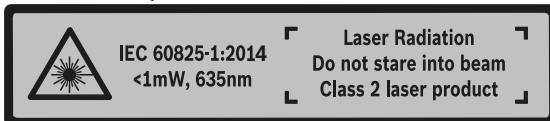

- ▶ Als de tekst van het waarschuwingsplaatje niet in de taal van uw land is, plak er dan vóór de eerste ingebruikneming de meegeleverde sticker in de taal van uw land op.



Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in de directe of reflecterende laserstraal. Daardoor kunt u personen verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.

- ▶ Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen worden.
- ▶ **Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril.** De laserbril dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar biedt geen bescherming tegen de laserstralen.

- ▶ **Gebruik de laserbril niet als zonnebril en niet in het verkeer.** De laserbril biedt geen volledige bescherming tegen ultravioletstralen en vermindert de waarneming van kleuren.
- ▶ **Laat het meetgereedschap repareren door gekwalificeerd, vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.
- ▶ **Laat kinderen het lasermeeetgereedschap niet zonder toezicht gebruiken.** Anders kunnen personen worden verblind.
- ▶ **Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.
- ▶ **Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.**

Product- en vermogensbeschrijving

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het meetgereedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstanden, lengtes, hoogtes en afstanden. Het meetgereedschap is geschikt om binnen te meten.

Technische gegevens

Digitale laser-afstandsmeter	GLM 30	
Productnummer	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Meetbereik (typisch)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Meetbereik (typisch, ongunstige omstandigheden)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Meetnauwkeurigheid (kenmerkend)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Meetnauwkeurigheid (typisch, ongunstige omstandigheden)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Kleinste indicatie-eenheid	1 mm	1 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Bewaartemperatuur	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max.	90 %	90 %

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

74 | Nederlands

Digitale laser-afstandsmeter		GLM 30
Laserklasse	2	2
Lasertype	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diameter laserstraal (bij 25 °C) ca.		
– op 10 m afstand	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– op 30 m afstand	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatische uitschakeling na ca.		
– laser	20 s	20 s
– meetgereedschap (zonder meting)	5 min	5 min
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Afmetingen	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Beschermingsklasse	IP 54 (stof- en spatwaterbeschermd) ^{D)}	IP 54 (stof- en spatwaterbeschermd) ^{D)}
Batterijen	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Accucellen	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Individuele metingen per batterijset	5000	5000
Instelling maateenheid	–	●
Instelling geluid	●	–

A) Met meting vanaf achterkant van het meetgereedschap, geldt voor hoog reflectievermogen van het doel (bijv. een wit gearceerde wand), zwakke achtergrondverlichting en 25 °C bedrijfstemperatuur. Daarnaast moet met een afwijking van $\pm 0,05$ mm/m gerekend worden.

B) Bij meting vanaf achterkant van het meetgereedschap, geldt voor gering reflectievermogen van het doel (bijv. een zwart karton), sterke achtergrondverlichting en -10 °C tot $+45$ °C bedrijfstemperatuur. Daarnaast moet met een afwijking van $\pm 0,15$ mm/m gerekend worden.

C) De breedte van de laserlijn is afhankelijk van het soort oppervlak en van omgevingsomstandigheden.

D) uitgenomen batterijvak

Het serienummer 5 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identificatie van uw meetgereedschap.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Display
- 2 Meettoets
- 3 Deksel van batterijvak
- 4 Vergrendeling van het batterijvakdeksel
- 5 Serienummer
- 6 Laser-waarschuwingsplaatje
- 7 Ontvangstlens
- 8 Uitgang laserstraal
- 9 Laserdoelpaneel*
- 10 Laserbril*
- 11 Beschermetui*

* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd.

Indicatie-elementen

- a Auto-som
- b Vorige meetwaarde
- c Actuele meetwaarde
- d Laser ingeschakeld
- e Lengtemeting
- f Batterijwaarschuwing
- g Temperatuurwaarschuwing
- h Foutindicatie „Error”

Montage


Batterijen inzetten of vervangen


Voor het gebruik van het meetgereedschap worden alkalimangaanbatterijen of accu's geadviseerd.

Met 1,2 V-accu's zijn mogelijk minder metingen mogelijk dan met 1,5 V-batterijen.

Als u het batterijvakdeksel **3** wilt openen, drukt u op de vergrendeling **4** en verwijdert u het batterijvakdeksel. Plaats de batterijen of accu's. Let daarbij op de juiste pool-aansluitingen, zoals aangegeven op de binnenzijde van het batterijvak.

76 | Nederlands

Verschijnt het batterijsymbool  voor het eerst op het display, dan zijn nog minstens 100 individuele metingen mogelijk.

Als het batterijsymbool  knippert, moet u de batterijen of accu's vervangen. Metingen zijn niet meer mogelijk.

Vervang altijd alle batterijen of accu's tegelijkertijd. Gebruik alleen batterijen of accu's van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.

- ▶ **Neem de batterijen of accu's uit het meetgereedschap als u het langdurig niet gebruikt.** Als de batterijen of accu's lang worden bewaard, kunnen deze gaan roesten en leeg raken.

Gebruik

Ingebruikneming

- ▶ **Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en schakel het meetgereedschap na gebruik uit.** Andere personen kunnen door de laserstraal verblind worden.
- ▶ **Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.**
- ▶ **Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurschommelingen.** Laat het bijvoorbeeld niet lange tijd in de auto liggen. Laat het meetgereedschap bij grote temperatuurschommelingen eerst op de juiste temperatuur komen voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig worden beïnvloed.
- ▶ **Voorkom heftige schokken of vallen van het meetgereedschap.** Na sterke externe inwerkingen op het meetgereedschap dient u, voordat u de werkzaamheden voortzet, altijd een nauwkeurigheidscntrole uit te voeren (zie „Nauwkeurigheidscntrole van de afstandsmeting“, pagina 79).

In- en uitschakelen

Voor het **inschakelen** van het meetgereedschap drukt u kort op de meettoets **2**. Meetgereedschap en laser worden ingeschakeld.

- ▶ **Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en schakel het meetgereedschap na gebruik uit.** Andere personen kunnen door de laserstraal verblind worden.

Voor het **uitschakelen** van het meetgereedschap drukt u lang op de meettoets **2**.

Meetprocedure (zie afbeelding A)

Na het inschakelen bevindt het meetgereedschap zich in de functie lengtemeting. Het referentieniveau voor de meting is altijd de achterkant van het meetgereedschap. Plaats het meetgereedschap op het gewenste startpunt van de meting (bijv. wand). Druk voor het activeren van de meting kort op de meettoets **2**. Daarna wordt de laserstraal uitgeschakeld. Voor het herinschakelen van de laserstraal drukt u kort op de meettoets **2**. Druk voor het activeren van een bijkomende meting opnieuw kort op de meettoets **2**.

► **Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote afstand.**

Opmerking: De meetwaarde verschijnt normaal gezien binnen 0,5 s en ten laatste na 4 s. De duur van de meting hangt van de afstand, de lichtomstandigheden en de reflectie-eigenschappen van het doeloppervlak af. Na de meting wordt de laserstraal automatisch uitgeschakeld.


Auto-som (zie afbeelding B)

De auto-som geeft automatisch de som van alle individuele metingen weer (bijv. bij de materiaalberekening nuttig).


De waarde van de auto-som wordt gewist zodra het toestel uitgeschakeld wordt of als het na 5 minuten zonder toetsdruk automatisch uitschakelt.

De auto-som wordt niet opgeslagen. Een correctie achteraf van de auto-som is niet mogelijk.

Richt met de laserstraal op het doeloppervlak.

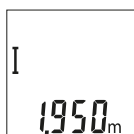

Druk voor het activeren van de meting kort op de meettoets **2**. De actuele meetwaarde **c** wordt in de onderste regel van het display weergegeven. De laserstraal wordt uitgeschakeld.

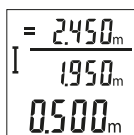


Druk voor het inschakelen van de laserstraal kort op de meettoets **2**. Druk voor het activeren van een bijkomende meting opnieuw kort op de meettoets **2**. In de onderste regel wordt de actuele meetwaarde **c** weergegeven. In de middelste regel wordt de vorige meetwaarde **b** weergegeven. In de bovenste regel wordt de auto-som **a** (som uit actuele en vorige meetwaarde) weergegeven.


78 | Nederlands

Geluid in- en uitschakelen (3 601 K72 5..)

 Schakel het meetgereedschap uit.

**Maateenheid wisselen (3 601 K72 57.)**

 Schakel het meetgereedschap uit.

**Displayverlichting**

De displayverlichting is permanent ingeschakeld. Wordt geen toets ingedrukt, wordt de displayverlichting na ca. 10 seconden voor het sparen van de batterijen/accu's gedimd. Na ca. 30 seconden zonder toetsdruk gaat de displayverlichting uit.

Tips voor de werkzaamheden**Algemene aanwijzingen**

De ontvangstlens **7** en de uitgang van de laserstraal **8** mogen bij een meting niet afgedekt zijn.

Het meetgereedschap mag tijdens een meting niet bewogen worden. Leg daarom het meetgereedschap het best tegen een vast aanslag- of steunvlak.

Invloeden op het meetbereik

Het meetbereik hangt van de lichtomstandigheden en de reflectie-eigenschappen van het doelloppervlak af. Gebruik voor de betere zichtbaarheid van de laserstraal bij sterk omgevingslicht de laserbril **10** (accessoire) en het laserrichtplaatje **9** (accessoire) of verduister het doelloppervlak.

Invloeden op het meetresultaat

Vanwege bepaalde eigenschappen van materialen kunnen bij metingen op sommige oppervlakken foutmetingen niet worden uitgesloten. Daartoe behoren:

- transparante oppervlakken zoals glas en water,
- spiegelende oppervlakken zoals gepolijst metaal en glas,
- poreuze oppervlakken zoals isolatiemateriaal,
- oppervlakken met een structuur, zoals pleisterwerk en natuursteen.

Gebruik indien nodig op deze oppervlakken het laserdoelpaneel **9** (toebehoren).
Foute metingen zijn bovendien mogelijk op doelloppervlakken waarop schuin wordt gericht.

Ook kunnen luchtlagen met verschillende temperaturen of indirect ontvangen weer-
spiegelingen de meetwaarde beïnvloeden.

Nauwkeurigheidscntrole van de afstandsmeting

U kunt de nauwkeurigheid van het meetgereedschap als volgt controleren:

- Kies een onveranderbaar meettraject van ca. 3 tot 10 m lengte, waarvan u de lengte precies kent (bijv. breedte van een ruimte, deuropening). De meting moet onder gunstige omstandigheden uitgevoerd worden, d.w.z. dat het meettraject in de binnenruimte moet liggen en dat het doelloppervlak van de meting glad en goed reflecterend moet zijn.
- Meet het traject 10 keer na elkaar.

De afwijking van de individuele metingen van de gemiddelde waarde mag maximaal ± 4 mm over het volledige meettraject bij gunstige voorwaarden bedragen. Noteer de metingen om op een later tijdstip de nauwkeurigheid te kunnen vergelijken.

Oorzaken en oplossingen van fouten

Oorzaak	Oplossing
Temperatuurwaarschuwing (g) knippert, meting niet mogelijk	
Meetgereedschap is buiten de bedrijfstemperatuur van -10 °C tot $+45$ °C.	Wacht tot het meetgereedschap bedrijfstemperatuur bereikt
Weergave „Error” op het display	
Doelloppervlak weerspiegelt te sterk (bijv. spiegel) of te zwak (bijv. zwart textiel) of omgevingslicht is te sterk.	Gebruik het laserdoelpaneel 9 (toebehoren)
Uitgang laserstraal 8 of ontvangstlens 7 zijn beslagen (bijv. door snelle temperatuurverandering).	Wrijf de uitgang laserstraal 8 of de ontvangstlens 7 droog met een zachte doek
De berekende auto-som is groter dan 99999 m.	Berekening in tussenstappen verdelen

80 | Nederlands

Oorzaak**Oplossing****Meetresultaat onwaarschijnlijk**

Doeloppervlak weerspiegelt niet duidelijk (bijv. water of glas). Dek het doeloppervlak af

Uitgang laserstraal **8** of ontvangstlens **7** is afgedekt. Houd de uitgang laserstraal **8** of ontvangstlens **7** vrij

Obstakel in het verloop van de laserstraal Laserpunt moet volledig op doeloppervlak liggen.

De indicatie blijft ongewijzigd of het meetgereedschap reageert onverwacht op het indrukken van een toets

Fout in de software

Verwijder de batterijen en start het meetgereedschap opnieuw nadat u de batterijen weer heeft geplaatst.

Het meetgereedschap bewaakt de correcte functie bij elke meting. Wordt een defect vastgesteld, dan knipperen alle indicaties op het display. In dit geval, of als de hierboven genoemde hulpmaatregelen een fout niet kunnen verhelpen, geeft u het meetgereedschap via uw handelaar aan de Bosch-klantendienst.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

Verzorg in het bijzonder de ontvangstlens **7** met dezelfde zorgvuldigheid waarmee een bril of een cameralens moeten worden behandeld.

Mocht het meetgereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen. Open het meetgereedschap niet.

Klantenservice en gebruikadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

Het Bosch-team voor gebruiksaanwijzingen helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, toebehoren en verpakkingen dienen op een voor het milieu verantwoorde manier te worden hergebruikt.

Gooi meetgereedschappen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare meetgereedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege accu's en batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser



Samtlige anvisninger skal læses og overholdes for at kunne arbejde risikofrit og sikkert med måleværktøjet. Hvis måleværktøjet ikke anvendes i overensstemmelse med de foreliggende anvisninger, kan funktionen af de integrerede beskyttelsesforanstaltninger i måleværktøjet blive forringet.

Sørg for, at advarselsskilte aldrig gøres ukendelige på måleværktøjet. **OPBEVAR ANVISNINGERNE SIKKERT, OG LAD DEM ALTID FØLGE MÅLEVÆRKTØJET.**

- ▶ Forsigtig – hvis der bruges betjenings- eller justeringsudstyr eller hvis der udføres processer, der afviger fra de her angivne, kan dette føre til alvorlig strålingseksposition.
- ▶ Måleværktøjet leveres med et advarselsskilt (på den grafiske illustration over måleværktøjet har det nummer 6).



- ▶ Er teksten på advarselsskiltet ikke på dit modersmål, klæbes den medleverede etiket på dit sprog oven på den eksisterende tekst, før værktøjet tages i brug første gang.



Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr, og kig aldrig ind i den direkte eller reflekterede laserstråle. Det kan blænde personer, forårsage ulykker eller beskadige øjnene.

- ▶ Hvis du får laserstrålen i øjnene, skal du lukke dem med det samme og straks bevæge hovedet ud af stråleområdet.
- ▶ Anvend ikke de specielle laserbriller som beskyttelsesbriller. Laserbrillerne anvendes til bedre at kunne se laserstrålen, de beskytter dog ikke mod laserstråler.

- ▶ **Anvend ikke de specielle laserbriller som solbriller eller i trafikken.** Laserbriller beskytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) stråler og reducerer ens evne til at registrere og iagttage farver.
- ▶ **Sørg for, at måleværktøjet kun reparerer af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres det, at måleværktøjet bliver ved med at være sikkert.
- ▶ **Sørg for, at børn ikke kan komme i kontakt med lasermåleværktøjet.** Du kan utilsigtet komme til at blænde personer.
- ▶ **Brug ikke måleværktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** I måleværktøjet kan der opstå gnister, der antænder støv eller dampe.
- ▶ **Foretag aldrig ændringer af laseranordningen.**

Beskrivelse af produkt og ydelse

Klap venligst foldesiden med illustration af måleværktøjet ud og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Måleværktøjet er beregnet til måling af distancer, længder, højder og afstande. Måleværktøjet er egnet til opmåling inden døre.

Tekniske data

Digital laser-afstandsmåler	GLM 30	
Typenummer	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Måleområde (typisk)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Måleområde (typisk ugunstige betingelser)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Målenøjagtighed (typisk)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Målepræcision (typisk ugunstige betingelser)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Mindste visningsenhed	1 mm	1 mm
Driftstemperatur	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Relativ luftfugtighed max.	90 %	90 %
Laserklasse	2	2

84 | Dansk

Digital laser-afstandsmåler		GLM 30
Lasertype	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diameter laserstråle (ved 25 °C) ca.		
– i 10 m afstand	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– i 30 m afstand	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Frakoblingsautomatik efter ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Måleværktøj (uden måling)	5 min	5 min
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Mål	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Tæthedegrad	IP 54 (støv- og stænk- vandsbeskyttet) ^{D)}	IP 54 (støv- og stænk- vandsbeskyttet) ^{D)}
Batterier	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akkuceller	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Enkeltmålinger pr. batterisæt	5000	5000
Indstilling af måleenhed	–	●
Indstilling af lyd	●	–

A) Ved måling fra bagkanten af måleværktøjet, gælder for høj refleksionsevne fra målet (f. eks. en hvidmalet væg), svag baggrundsbelysning og 25 °C driftstemperatur. Der skal desuden påregnes en påvirkning på ±0,05 mm/m.

B) Ved måling fra bagkanten af måleværktøjet, gælder for lav refleksionsevne fra målet (f. eks. sort karton), kraftig baggrundsbelysning og –10 °C til +45 °C driftstemperatur. Der skal desuden påregnes en påvirkning på ±0,15 mm/m.

C) Laserlinjens bredde afhænger af overfladens beskaffenhed og de omgivende betingelser.

D) undtagen batterirummet

Dit måleværktøj identificeres entydigt vha. serienummeret **5** på typeskiltet.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af måleværktøjet på illustrationssiden.

- 1 Display
- 2 Måleknop
- 3 Låg til batterirum

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

- 4 Lås af låg til batterirum
- 5 Serienummer
- 6 Laser-advarselsskilt
- 7 Modtagelinse
- 8 Udgang laserstråling
- 9 Laser-måltavle*
- 10 Specielle laserbriller*
- 11 Beskyttelsestaske*

* **Tilbehør, som er illustreret eller beskrevet i brugsanvisningen, hører ikke til standard-leveringen.**


Displayelementer


- a Auto-sum
- b Foregående måleværdi
- c Aktuel måleværdi
- d Laser tændt
- e Længdemåling
- f Batteriadvarsel
- g Temperaturadvarsel
- h Fejlvisning „Error“

Montering

Isætning/udskiftning af batterier

Det anbefales, at måleværktøjet drives med Alkali-Mangan-batterier eller akkuer. Med 1,2-V-akkuer kan man muligvis udføre færre målinger end med 1,5-V-batterier. Låget til batterirummet **3** åbnes ved at trykke på låsen **4** og tage låget til batterirummet af. Sæt batterierne eller akkuerne i. Kontrollér, at polerne vender rigtigt som vist på indersiden af batterirummet.

Hvis batterisymbolet  først i displayet, derefter kan der fortsat udføres mindst 100 enkeltmålinger.

Blinker batterisymbolet , skal batterierne eller akkucellerne skiftes. Målinger er ikke længere mulige.

Skift altid alle batterier eller akkuer på en gang. Batterier eller akkuer skal stamme fra den samme producent og have den samme kapacitet.

86 | Dansk

- ▶ **Tag batterierne eller akkuerne ud af måleværktøjet, hvis måleværktøjet ikke skal bruges i længere tid.** Batterierne og akkuerne kan korrodere og aflade sig selv, hvis de lagres i længere tid.

Brug

Ibrugtagning

- ▶ **Sørg for, at måleværktøjet altid er under opsyn og sluk for måleværktøjet efter brug.** Andre personer kan blive blændet af laserstrålen.
- ▶ **Beskyt måleværktøjet mod fugtighed og direkte solstråler.**
- ▶ **Udsæt ikke måleværktøjet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.** Lad det f. eks. ikke ligge i bilen i længere tid. Sørg altid for, at måleværktøjet er tempereret ved større temperatursvingninger, før det tages i brug. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan måleværktøjets præcision forringes.
- ▶ **Undgå at udsætte måleværktøjet for voldsomme stød eller fald.** Hvis måleværktøjet udsættes for stærke, udvendige påvirkninger, skal du altid gennemføre en nøjagtighedskontrol, før der arbejdes videre med det (se „Nøjagtighedskontrol af afstandsmåling“, side 88).

Tænd/sluk

Du **tænder** måleværktøjet ved at trykke kort på måleknappen **2**. Måleværktøjet og laseren tændes.

- ▶ **Sørg for, at måleværktøjet altid er under opsyn og sluk for måleværktøjet efter brug.** Andre personer kan blive blændet af laserstrålen.

Du **slukker** måleværktøjet ved at trykke længe på måleknappen **2**.

Måleprocedure (se Fig. A)

Når måleværktøjet er tændt, er funktionen Længdemåling aktiveret.

Referenceplanet for målingen er altid bagkanten af måleværktøjet.

Anbring måleværktøjet på målingens ønskede startpunkt (f. eks. en væg).

Tryk kort på måleknappen **2** for at udløse målingen. Derefter slukkes laserstrålen. Du tænder laserstrålen igen ved at trykke kort på måleknappen **2**. Tryk kort på måleknappen **2** igen for at udløse endnu en måling.

- ▶ **Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr og ret ikke blikket ind i laserstrålen, heller ikke fra stor afstand.**

Bemærk: Måleværdien vises typisk i løbet af 0,5 s og senest efter 4 s. Målingens værdighed afhænger af afstanden, lysforholdene og målfladens refleksionsegenskaber. Når målingen er afsluttet, slukkes laserstrålen automatisk.


Auto-sum (se Fig. B)

Auto-summen angiver automatisk alle enkeltmålinger (f.eks. en fordel ved materialeberegning).


Værdien af auto-summen slettes, når man slukker apparatet, eller når apparatet slukker automatisk efter 5 minutter uden knaptryk.

Auto-summen gemmes ikke. En efterfølgende korrektion af auto-summen er ikke mulig.

Sigt mod målfladen med laserstrålen.

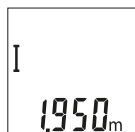


Tryk kort på måleknapen **2** for at udløse målingen. Den aktuelle måleværdi **c** vises i nederste linje på displayet. Laserstrålen slukkes.

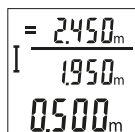

Tryk kort på måleknapen **2** for at tænde laserstrålen. Tryk kort på måleknapen **2** igen for at udløse endnu en måling. I den nederste linje vises den aktuelle måleværdi **c**. I den midterste linje vises den forudgående måleværdi **b**. I den øverste linje vises auto-summen **a** (summen af den aktuelle og forudgående værdi).

Aktivering/deaktivering af lyd (3 601 K72 5..)

 Sluk for måleværktøjet.




Tryk længe på måleknapen **2**. Når markøren står på den ønskede indstilling, slipper du måleknapen **2**. Når knappen er sluppet, tændes måleværktøjet med den valgte indstilling.

Skift måleenhed (3 601 K72 57.)

Sluk for måleværktøjet.

88 | Dansk

 

Tryk længe på måleknappen **2**. Når markøren står på den ønskede indstilling, slipper du måleknappen **2**. Når knappen er sluppet, tændes måleværktøjet med den valgte indstilling.

Displaybelysning

Displaybelysningen er aktiveret permanent. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper, dæmpes displaybelysningen efter ca. 10 sekunder for at skåne batterierne/akkuerne. Efter ca. 30 sekunder uden knaptryk slukkes displaybelysningen.

Arbejdsvejledning

Generelle henvisninger

Modtagerlinsen **7** og udgangen på laserstrålen **8** må ikke være tildækket under målingen.

Måleværktøjet må ikke bevæges, mens der måles. Anbring derfor så vidt muligt måleværktøjet på en fast anlægsflade eller et fast underlag.

Påvirkninger af måleområdet

Måleområdet afhænger af lysforholdene og målfladens refleksionsegenskaber. Anvend laserbrillerne **10** (tilbehør) og lasermåltavlen **9** (tilbehør) for at sikre en bedre synlighed af laserstrålen i kraftig belysning, eller sørg for at skyggelægge målfladen.

Påvirkninger af måleresultatet

På grund af fysiske effekter kan det ikke udelukkes, at der opstår fejlmålinger, når der måles på forskellige overflader. Herunder forstås:

- gennemsigtige overflader (f.eks. glas, vand),
- spejlende overflader (f.eks. poleret metal, glas),
- porøse overflader (f.eks. isoleringsmaterialer),
- strukturerede overflader (f.eks. råpuds, natursten).

Brug på disse overflader i givet fald laser-måltavlen **9** (tilbehør).

Fejlmålinger er desuden mulige, hvis strålen rettes skråt mod målflader.

Ligeledes kan luftlag med forskellige temperaturer eller indirekte modtagede reflektioner påvirke måleværdien.

Nøjagtighedskontrol af afstandsmåling

Du kan kontrollere måleværktøjets præcision på følgende måde:

- Vælg en konstant måleafstand på ca. 3 til 10 m længde, og hvis længde du kender med sikkerhed (f.eks. rumbredde, døråbning). Målingen skal gennemføres under

gunstige forhold, dvs. målestrækningen skal befinde sig inden døre, og målfladen skal være glat og godt reflekterende.

- Mål strækningen 10 gange efter hinanden.

Enkeltmålingernes afvigelse fra middelværdien må maksimalt være ± 4 mm på hele målestrækningen under gunstige forhold. Registrer målingerne, så du kan sammenligne præcisionen på et senere tidspunkt.

Fejl – Årsager og afhjælpning

Årsag	Afhjælpning
Temperaturadvarsel (g) blinker, måling er ikke mulig	
Måleværktøjet er uden for driftstemperaturen på -10 °C til $+45$ °C.	Vent til måleværktøjet har nået driftstemperatur
Visning „Error“ i displayet	
Målflade reflekterer for meget (f. eks. spejl) eller for lidt (f. eks. sort stof) eller omgivelseslys er for stærkt.	Brug laser-måltavle 9 (tilbehør)
Udgang laserstråling 8 eller modtagerlinse 7 er dugget (f. eks. på grund af hurtig temperaturskift).	Tør udgang laserstråling 8 eller modtagerlinse 7 tør med en blød klud
Den beregnede auto-sum er større end 99999 m.	Inddel beregning i mellemkridt
Måleresultat ikke plausibelt	
Målflade reflekterer ikke entydigt (f. eks. vand, glas).	Afdæk målflade
Udgang laserstråling 8 eller modtagerlinse 7 er tildækket.	Hold udgang laserstråling 8 eller modtagerlinse 7 fri
Forhindring i laserstrålens forløb	Laserpunkt skal ligge komplet på målflade.
Visningen forbliver uændret, eller måleværktøjet reagerer uventet på tastetryk	
Fejl i softwaren	Tag batterierne ud og læg dem i igen, før måleværktøjet startes igen.

90 | Dansk

Måleværktøjet overvåger den korrekte funktion ved hver måling. Hvis der konstateres en defekt, blinker alle visninger på displayet. I dette tilfælde, eller hvis ovenstående afhjælpningforanstaltninger ikke kan afhjælpe en fejl, skal du indlevere måleværktøjet til Bosch-kundeservice via forhandleren.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

Renhold måleværktøjet.

Dyp ikke måleværktøjet i vand eller andre væsker.

Tør snavs af værktøjet med en fugtig, blød klud. Anvend ikke rengørings- eller opløsningsmidler.

Især modtagerlinsen **7** skal plejes på den samme omhyggelige måde som briller eller linsen på et fotoapparat.

Skulle måleværktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol alligevel holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj. Forsøg ikke at åbne måleværktøjet selv.

Kundeservice og brugerrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og informationer om reservedele findes også under:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

Måleværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke måleværktøj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret måleværktøj og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.


Svenska

Säkerhetsanvisningar



Samtliga anvisningar ska läsas och beaktas för att arbetet med mätverktyget ska vara riskfritt och säkert. Om mätverktyget inte används i enlighet med dessa instruktioner, kan de inbyggda skyddsmekanismerna i mätverktyget sluta att fungera korrekt. Håll varskyltarna på mätverktyget tydligt läsbara. FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR OCH LÅT DEM FÖLJA MED OM MÄTVERKTYGET BYTER ÄGARE.

- Se upp – om andra hanterings- eller justeringsutrustningar än de som angivits här eller andra metoder används finns risk för farlig strålningsexposition.
- Mätverktyget levereras med en varningsskylt (visas på bilden av mätverktyget på grafiksidan med nummer 6).

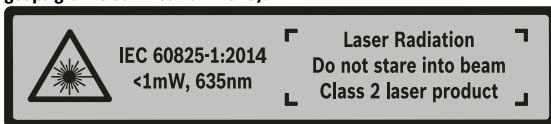

- Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över varningsskylten om den avviker från språket i ditt land.

92 | Svenska



Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller själv blicken mot den direkta eller reflekterade laserstrålen. Därigenom kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada ögat.

- ▶ **Om laserstrålen träffar ögat, blunda och vrid bort huvudet från strålen.**
- ▶ **Lasersiktglasögonen får inte användas som skyddsglasögon.** Lasersiktglasögonen förbättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar inte mot laserstrålning.
- ▶ **Lasersiktglasögonen får inte användas som solglasögon eller i trafiken.** Lasersiktglasögonen skyddar inte fullständigt mot UV-strålning och reducerar förmågan att uppfatta färg.
- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera mätverktyget med originalreservdelar.** Detta garanterar att mätverktygets säkerhet upprätthålls.
- ▶ **Låt inte barn utan uppsikt använda lasermätverktyget.** Risk finns för att personer oavsiktligt bländas.
- ▶ **Mätverktyget får inte användas i explosionsfarlig miljö som innehåller brännbara vätskor, gaser eller damm.** Mätverktyg kan ge upphov till gnistor som antänder dammet eller ångorna.
- ▶ **Gör inga ändringar på laseranordningen.**

Produkt- och kapacitetsbeskrivning

Fäll upp sidan med illustration av mätverktyget och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

Ändamålsenlig användning

Mätverktyget är avsett för mätning av avstånd, längd och höjd. Mätverktyget är lämpligt för mätning inomhus.

Tekniska data

Digital laseravståndsmätare	GLM 30	
Produktnummer	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Mätområde (typisk)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Mätområde (typiska och ogynnsamma villkor)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Mät noggrannhet (typisk)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Svenska | 93

Digital laseravståndsmätare**GLM 30**

Mätprecision (typiska och ogynnsamma villkor)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Minsta indikeringsenhet	1 mm	1 mm
Driftstemperatur	-10 °C...+45 °C	-10 °C...+45 °C
Lagringstemperatur	-20 °C...+70 °C	-20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max.	90 %	90 %
Laserklass	2	2
Lasertyp	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Laserstrålens diameter (vid 25 °C) ca		
- på 10 m avstånd	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- på 30 m avstånd	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Avkopplingsautomatik efter ca		
- Laser	20 s	20 s
- mätverktyg (utan mätning)	5 min	5 min
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Mått	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Kapslingsklass	IP 54 (damms- och stänkvattenskyddad) ^{D)}	IP 54 (damms- och stänkvattenskyddad) ^{D)}
Primärbatterier	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Battericeller	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Enskilda mätningar per batterisats	5000	5000
Inställning måttenhet	-	●
Inställning ton	●	-

A) Vid mätning från mätverktygets bakkant gäller svag bakgrundsbelysning och 25 °C arbetstemperatur för hög reflektionsförmåga för målet (t.ex. en vitmålad vägg). Dessutom kan påverkan på ± 0,05 mm/m beräknas.

B) Vid mätning från mätverktygets bakkant gäller stark bakgrundsbelysning och -10 °C till +45 °C arbetstemperatur för låg reflektionsförmåga för målet (t.ex. en svart kartong). Dessutom kan påverkan på ± 0,15 mm/m beräknas.

C) Bredden på laserlinjen beror på ytans beskaftenhet och omgivningsförhållandena.

D) med undantag av batterifack

Serienumret 5 på typskylten identifierar mätverktyget entydigt.

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av mätverktyget på grafiksidan.

- 1 Display
- 2 Mätknapp
- 3 Batterifackets lock
- 4 Spärr på batterifackets lock
- 5 Serienummer
- 6 Laservarningsskylt
- 7 Mottagarlins
- 8 Laserstrålens utgång
- 9 Lasermåttavla*
- 10 Lasersiktglasögon*
- 11 Skyddsfordral*

* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen.

Indikeringselement

- a Auto-summa
- b Föregående mätvärde
- c Aktuellt mätvärde
- d Lasern påslagen
- e Längdmätning
- f Batterivarning
- g Temperaturvarning
- h Felindikering "Error"


Montage

 
Insättning/byte av batterier

För mätverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-primärbatterier eller laddningsbara sekundärbatterier.

Med 1,2 V-batterier kan eventuellt färre mätningar göras än med 1,5 V-batterier.

För att öppna batterifackets lock **3** tryck spärren **4** och ta bort locket. Sätt in batterierna. Kontrollera korrekt polning enligt märkning på batterifackets insida.

Om batterisymbolen  visas första gången på displayen kan fortfarande minst 100 enskilda mätningar göras.

När batterisymbolen  blinkar, måste batterierna resp. battericellerna bytas ut. Mätning kan inte längre utföras.

Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd endast batterier av samma fabrikat och med samma kapacitet.

- ▶ **Ta bort batterierna om mätverktyget inte används under en längre tid.** Batterierna kan vid långtidslagring korrodera och självladdas.

Drift

Driftstart

- ▶ **Lämna inte påkopplat mätverktyg utan uppsikt, stäng alltid av mätverktyget efter avslutat arbete.** Risk finns att andra personer bländas av laserstrålen.
- ▶ **Skydda mätverktyget mot väta och direkt solljus.**
- ▶ **Utsätt inte mätverktyget för extrema temperaturer eller temperaturväxlingar.** Lämna inte mätverktyget under en längre tid t. ex. i bilen. Om mätverktyget varit utsatt för större temperaturväxlingar låt det balanseras innan du använder det. Vid extrem temperatur eller temperaturväxlingar kan mätverktygets precision påverkas menligt.
- ▶ **Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga stötar eller fall.** Efter kraftigt yttre påverkan ska mätverktygets noggrannhet kontrolleras innan arbetet fortsättes (se "Noggrannhetskontroll av avståndsmätning", sidan 97).

In- och urkoppling

Tryck kort på mätknappen **2** för att **slå på** mätverktyget. Mätverktyget och lasern slås på.

- ▶ **Lämna inte påkopplat mätverktyg utan uppsikt, stäng alltid av mätverktyget efter avslutat arbete.** Risk finns att andra personer bländas av laserstrålen.

Tryck länge på mätknappen **2** för att **stänga av** mätverktyget.

Mätprocedur (se bild A)

När mätverktyget har slagits på befinner sig verktyget i funktionen för längdmätning. Referensnivån för en mätning är den bakre kanten på mätverktyget.

Placera mätverktyget på den önskade startpunkten (t. ex. vägg) för mätningen.

Tryck kort på mätknappen **2** för att utlösa mätningen. Sedan stängs laserstrålen av. Tryck kort på mätknappen **2** för att slå på laserstrålen igen. Tryck kort på mätknappen **2** igen för att utlösa ännu en mätning.

► **Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller blicken mot laserstrålen även om du står på längre avstånd.**

Anvisning: Mätvärdet visas normalt inom 0,5 s och senast efter 4 s. Hur lång tid mätningen tar beror på avståndet, ljusförhållandena och målytans reflektionsegenskaper. När mätningen är klar stängs laserstrålen av automatiskt.


Auto-summa (se bild B)

Auto-summan anger automatiskt summan av alla enskilda mätningar (det är till hjälp t.ex. vid materialberäkningen).


Auto-summans värde raderas så snart som verktyget stängs av eller efter 5 minuter om ingen knapptryckning görs.

Auto-summan sparas inte. Det går inte att korrigera Auto-summan i efterhand.

Peka mot målytan med laserstrålen.

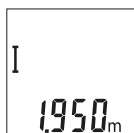


Tryck kort på mätknappen **2** för att utlösa mätningen. Det aktuella mätvärdet **c** visas på displayens undre rad. Laserstrålen stängs av.

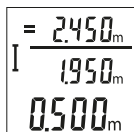

Tryck kort på mätknappen **2** för att slå på laserstrålen. Tryck kort på mätknappen **2** igen för att utlösa ännu en mätning. Det aktuella mätvärdet **c** visas på den undre raden. Det föregående mätvärdet **b** visas på mittraden. Auto-summan **a** (summa av aktuellt och föregående mätvärde) visas på den övre raden.

Slå på/stänga av ton (3 601 K72 5..)

 
Slå från mätverktyget.



Tryck länge på mätknappen **2**. När markören står på den önskade inställningen, släpp mätknappen **2**. När knappen har släppts slås mätverktyget på med den valda inställningen.

Växling av måttenhet (3 601 K72 57.)

 Slå från mätverktyget.



Tryck länge på mätknappen **2**. När markören står på den önskade inställningen, släpp mätknappen **2**. När knappen har släppts slås mätverktyget på med den valda inställningen.

Displaybelysning

Displaybelysningen är påslagen varaktigt. Om ingen knapptryckning görs går displaybelysningen ner i dimmerläge efter ca 10 sekunder för att spara batterierna/de laddningsbara batterierna. Efter ca 30 sekunder utan knapptryckning slocknar displaybelysningen.

Arbetsanvisningar

Allmänna anvisningar

Mottagarlinsen **7** och laserstrålens utgång **8** får under mätning inte vara övertäckta. Mätverktyget får inte flyttas under en mätning. Placera därför mätverktyget i möjligaste mån på en fast anslags- eller anliggningsyta.

Inverkan på mätområdet

Mätområdet beror på ljusförhållanden och målytans reflektionsförmåga. För bättre synlighet av laserstrålen vid stark extern belysning, använd lasersiktglasögonen **10** (tillbehör) och lasermåttavlan **9** (tillbehör), eller skugga målytan.

Inverkan på mätresultatet

På grund av fysikaliska effekter kan man inte utesluta en felmätning vid mätning av olika ytor. Detta gäller bl.a. för:

- transparenta ytor (t. ex. glas, vatten),
- reflekterande ytor (t. ex. polerad metall, glas),
- porösa ytor (t. ex. isoleringsmaterial),
- ytor med struktur (t. ex. grovputs, natursten).

Använd eventuellt för dessa ytor lasermåttavlan **9** (tillbehör).

Felaktig mätning är möjlig på snett inriktade målytor.

Dessutom kan luftskikt med olika temperatur eller indirekt reflexion påverka mätvärdet.

Noggrannhetskontroll av avståndsmätning

Du kan kontrollera mätverktyget precision enligt följande:

- Välj en oföränderlig mätsträcka på ca. 3 till 10 m, vars längd du känner till exakt (t. ex. rumsbredd, dörröppning). Mätningen ska utföras under gynnsamma förhål-

98 | Svenska

landen, dvs. mätsträckan ska vara inomhus och målytan ska vara blank och reflekterande.

- Mät sträckan 10 gånger i följd.

Avvikelsen mellan de olika mätningarna och medelvärdet får vara max ± 4 mm på hela mätsträckan vid gynnsamma förhållanden. Protokollför mätningarna för att kunna jämföra precisionen vid ett senare tillfälle.

Fel – Orsak och åtgärd

Orsak	Åtgärd
Temperaturindikeringen (g) blinkar, mätning är inte möjlig	
Mätverktyget är utanför arbetstemperaturen -10 °C till $+45$ °C.	Vänta tills mätverktyget uppnått driftstemperatur
Visning "Error" på displayen	
Målytan reflekterar för kraftigt (t. ex. spegel) resp. för svagt (t. ex. svart tyg) eller omgivningens ljus är för kraftigt.	Använd lasermåltavla 9 (tillbehör)
Utgången för laserstrålen 8 eller mottagarlinsen 7 är immig (t. ex. genom snabb temperaturväxling).	Torka med mjuk trasa av laserstrålens utgång 8 eller mottagarlinsen 7
Den beräknade Auto-summan är större än 99999 m.	Dela upp beräkningen i mellansteg
Orimligt mätresultat	
Målytan reflekterar inte entydigt (t. ex. vatten, glas).	Täck över målytan
Utgången för laserstrålning 8 resp. mottagarlinsen 7 är övertäckt.	Utgången för laserstrålning 8 resp. mottagarlinsen 7 ska avtäckas
Hinder i laserstrålens förlopp	Laserpunkten måste ligga fullständigt på målytan.
Indikeringen förblir oförändrad eller mätverktyget reagerar oväntat när knapp trycks	
Fel i programmet	Ta bort batterierna och starta mätverktyget på nytt efter det de åter satts in.

Mätverktyget övervakar korrekt funktion vid varje mätning. Om en defekt fastställs blinkar alla indikeringar i displayen. I detta fall, eller om ovan nämnda åtgärder inte hjälper, ta med mätverktyget till Bosch kundtjänst via din återförsäljare.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

Se till att mätverktyget alltid hålls rent.

Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra vätskor.

Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte rengörings- eller lösningsmedel.

Vårda speciellt mottagarlinsen **7** lika omsorgsfullt som glasögonen eller kamerallinsen.

Om störningar uppstår i mätverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll bör reparationen utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg. Ta inte isär mätverktyget på egen hand.

Kundtjänst och användarrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:

www.bosch-pt.com

Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och tillbehör.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Släng inte mätverktyg och inte heller batterier i hushållsavfall!

100 | Norsk

Endast för EU-länder:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU måste obrukbara mätverktyg och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier separat omhändertas och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Ändringar förbehålles.


Norsk

Sikkerhetsinformasjon



Alle anvisningene må leses og følges for at måleverkøyet skal kunne brukes uten fare og på en sikker måte. Hvis måleverkøyet ikke brukes i samsvar med de foreliggende anvisningene, kan de integrerte beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt på måleverkøyet må alltid være synlige og lesbare. **OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PÅ ET TRYKT STED, OG LA DEM FØLGE MED HVIS MÅLEVERKTØYET SKAL BRUKES AV ANDRE.**

- ▶ **OBS!** Hvis det brukes andre betjenings- eller justeringsinnretninger enn de vi har angitt her eller det utføres andre bruksmetoder, kan dette føre til en farlig stråle-eksponering.
- ▶ Måleverkøyet leveres med et advarselsskilt (på bildet av måleverkøyet på siden med bildene er dette merket med nummer 6).

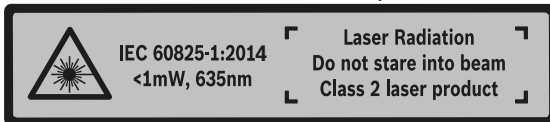

- ▶ Hvis teksten på advarselsskiltet ikke er på ditt språk, må du lime en etikett på ditt språk over dette skiltet før du tar produktet i bruk.



Retts aldri laserstrålen mot personer eller dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte eller reflekterte laserstrålen. Det kan føre til blanding, uhell og øyeskader.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

- ▶ **Ved øyekontakt med laserstrålen må øyet lukkes bevisst og hodet straks bevegtes bort fra strålen.**
- ▶ **Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller.** Laserbrillene er til bedre registrering av laserstrålen, men de beskytter ikke mot laserstrålingen.
- ▶ **Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken.** Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og reduserer fargeregistreringen.
- ▶ **Målevertøyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes målevertøyet sikkerhet.
- ▶ **La aldri barn bruke laser-målevertøyet uten oppsyn.** Du kan ufrivillig blende personer.
- ▶ **Ikke arbeid med målevertøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det finnes seg brennbare væsker, gass eller støv.** I målevertøyet kan det oppstå gnister som kan antenne støv eller damper.
- ▶ **Det må ikke gjøres endringer på laserutstyret.**

Produkt- og ytelsesbeskrivelse

Brett ut utbrettssiden med bildet av målevertøyet, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formålmessig bruk

Målevertøyet er beregnet for måling av avstander, lengder og høyder. Målevertøyet er egnet for måling innendørs.

Tekniske data

Digital laser-avstandsmåler		GLM 30
Produktnummer	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Måleområde (vanlig)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Måleområde (vanlig, ugunstige betingelser)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Målenøyaktighet (typisk)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Målenøyaktighet (vanlig, ugunstige betingelser)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Minste indikatorenhet	1 mm	1 mm

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

102 | Norsk

Digital laser-avstandmåler		GLM 30
Driftstemperatur	-10 °C...+45 °C	-10 °C...+45 °C
Lagertemperatur	-20 °C...+70 °C	-20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max.	90 %	90 %
Laserklasse	2	2
Lasertype	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diameter laserstråle (ved 25 °C) ca.		
- på 10 m avstand	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- på 30 m avstand	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatisk utkobling etter ca.		
- Laser	20 s	20 s
- Måleverktøy (uten måling)	5 min	5 min
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Mål	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Beskyttelsestype	IP 54 (beskyttet mot støv og vannsprut) ^{D)}	IP 54 (beskyttet mot støv og vannsprut) ^{D)}
Batterier	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Battericeller	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Enkeltmål per batteriset	5000	5000
Innstilling av måleenhet	-	●
Lyddinnstilling	●	-

A) Ved måling fra bakkanten av måleverktøyet, gjelder for stor refleksjonsevne på målet (f.eks. en hvitmalt vegg), svart bakgrunnsbelysning og 25 °C driftstemperatur. Det må i tillegg påregnes en innflytelse på ± 0,05 mm/m.

B) Ved måling fra bakkanten av måleverktøyet, gjelder for dårlig refleksjonsevne på målet (f.eks. svart papp), sterk bakgrunnsbelysning og -10 °C til +45 °C driftstemperatur. Det må i tillegg påregnes en innflytelse på ± 0,15 mm/m.

C) Bredden på laserlinjen avhenger av overflatens egenskaper og av forholdene i omgivelsene.

D) Unntatt batterirom

Serienummeret 5 på typeskiltet er til en entydig identifisering av måleverktøyet.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av måleverktøyet på illustrasjonssiden.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

- 1 Display
- 2 Måleknapp
- 3 Deksel til batterirom
- 4 Låsing av batteridekselet
- 5 Serienummer
- 6 Laser-advarselsskilt
- 7 Mottakerlinse
- 8 Utgang laserstråling
- 9 Laser-målplate*
- 10 Laserbriller*
- 11 Beskyttelsesveske*

* Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen.

Visningselementer

- a Automatisk summering
- b Foregående måleverdi
- c Aktuell måleverdi
- d Laser innkoblet
- e Lengdemåling
- f Batterivarsel
- g Temperaturvarsel
- h Feilvisning «Error»

Montering

Innsetting/utskifting av batterier

Til drift av målevertøyet anbefales det å bruke alkali-mangan-batterier eller oppladbare batterier.

Med 1,2 V-batterier kan antall mulige målinger være mindre enn med 1,5 V-batterier.

Til åpning av batteridekselet **3** trykker du låsen **4** og tar av batteridekselet. Sett inn de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene. Pass på korrekt poling som vist på innersiden av batterirommet.

Når batterisymbolet \Leftrightarrow vises på displayet første gang, kan du fortsatt foreta minst 100 enkeltmålinger.

Når batterisymbolet \Leftrightarrow blinker må du skifte ut batteriene hhv. battericellene. Det er ikke lenger mulig å utføre målinger.

104 | Norsk

Skift alltid ut alle de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene på samme tid. Bruk kun vanlige batterier eller oppladbare batterier fra en produsent og med samme kapasitet.

- ▶ **Ta de vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene ut av måleverktøyet, når du ikke bruker det over lengre tid.** De vanlige og de oppladbare batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring og lades ut automatisk.

Bruk

Igangsetting

- ▶ **Ikke la det innkoblede måleverktøyet stå uten oppsyn og slå måleverktøyet av etter bruk.** Andre personer kan blendes av laserstrålen.
- ▶ **Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte solstråling.**
- ▶ **Ikke utsett måleverktøyet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.** La det f. eks. ikke ligge i bilen over lengre tid. La måleverktøyet først tempereres ved større temperatursvingninger før du tar det i bruk. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan presisjonen til måleverktøyet innskrenkes.
- ▶ **Ungå heftige støt eller fall for måleverktøyet.** Etter sterke ytre innvirkninger på måleverktøyet bør du alltid utføre en presisjonstest før du arbeider videre (se «Presisjonskontroll av avstandsmålingen», side 107).

Inn-/utkobling

For å **slå på** måleverktøyet trykker du kort på måleknappen **2**. Måleverktøyet og laseren slås på.

- ▶ **Ikke la det innkoblede måleverktøyet stå uten oppsyn og slå måleverktøyet av etter bruk.** Andre personer kan blendes av laserstrålen.

For å **slå av** måleverktøyet trykker du lenge på måleknappen **2**.

Måling (se bilde A)

Etter at måleverktøyet er slått på, er det stilt inn på lengdemåling.

Referanseplanet for målingen er alltid bakkanten på måleverktøyet.

Legg måleverktøyet inntil det ønskede startpunktet for målingen (f. eks. en vegg).

Trykk kort på måleknappen **2** for å utløse målingen. Deretter slås laserstrålen av. For å slå på laserstrålen igjen trykker du kort på måleknappen **2**. Trykk kort på måleknappen **2** for å utløse en ny måling.

- ▶ **Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i laserstrålen, heller ikke fra lang avstand.**

Merk: Måleverdien vises vanligvis innen 0,5 s, og senest etter 4 s. Varigheten på målingen avhenger av avstanden, lysforholdene og mållatens refleksjonsegenskaper. Etter utført måling slås laserstrålen automatisk av.

Automatisk summering (se bilde B)

Den automatiske summeringen angir automatisk summen av alle enkeltmålingene (f. eks. nyttig ved materialberegning).


Den automatisk beregnede verdien slettes så snart verktøyet slås av, eller den slettes automatisk hvis det går 5 minutter uten at en knapp trykkes.

Den automatisk beregnede verdien lagres ikke. Det er ikke mulig å korrigere den automatisk beregnede verdien senere.

Rett inn laserstrålen mot mållaten.




Trykk kort på måleknappen **2** for å utløse målingen. Den aktuelle måleverdien **c** vises i den nedre raden på displayet. Laserstrålen slås av.

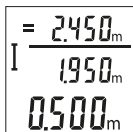

Trykk kort på måleknappen **2** for å slå på laserstrålen. Trykk kort på måleknappen **2** en gang til for å utløse en ny måling. I den nedre raden vises den aktuelle måleverdien **c**. Den foregående måleverdien **b** vises i den midtre raden. I den øvre raden vises den automatisk beregnede verdien **a** (summen av den nåværende og den foregående måleverdien).

Slå lyden på/av (3 601 K72 5..)

 Slå av målevertøyet.




Trykk lenge på måleknappen **2**. Når markøren står på ønsket innstilling, slipper du måleknappen **2**. Når du har sluppet knappen, slås målevertøyet på med valgt innstilling.

Skifting av målenheter (3 601 K72 57.)

Slå av målevertøyet.

106 | Norsk

 

Trykk lenge på måleknappen **2**. Når markøren står på ønsket innstilling, slipper du måleknappen **2**. Når du har sluppet knappen, slås måleverktøyet på med valgt innstilling.

Displaybelysning

Displaybelysningen er på hele tiden. Hvis ingen knapp trykkes, dempes displaybelysningen etter ca. 10 sekunder, slik at batteriet/batteriene spares. Etter ca. 30 sekunder uten knappetrykk slukker displaybelysningen.

Arbeidshenvisninger

Generelle informasjonjer

Mottakerlinsen **7** og laserutgangen **8** må ikke være tildekket under målingen.

Måleverktøyet må ikke beveges under en måling. Du bør derfor legge måleverktøyet på et stabilt underlag.

Innflytelse på måleområdet

Måleområdet avhenger av lysforholdene og av refleksjonsegenskapene til målflaten. For at laserstrålen skal være lettere å se ved sterkt omgivelseslys bør du bruke laser-siktbrille **10** (tilbehør) og lasermåltavle **9** (tilbehør), eller skyggelegge målflaten.

Innflytelser på måleresultatet

På grunn av fysiske effekter kan det ikke utelukkes at det oppstår feilmålinger ved måling av forskjellige overflater. Hertil hører:

- transparente overflater (f. eks. glass, vann),
- speilende overflater (f. eks. polert metall, glass),
- porøse overflater (f. eks. isolasjonsmateriale),
- strukturerte overflater (f. eks. puss, naturstein).

Bruk eventuelt laser-måltavlen **9** (tilbehør) på disse overflatene.

Feilmålinger er dessuten mulig på målflater det siktes på skrå mot.

På samme måte kan luftsjikt med forskjellige temperaturer eller indirekte mottatte refleksjoner påvirke måleresultatet.

Presisjonskontroll av avstandsmålingen

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere nøyaktigheten til måleverktøyet:

- Velg en ca. 3 til 10 meter lang uforanderlig målestrekning som du kjenner den nøyaktige lengden til (f.eks. bredden på et rom eller en døråpning). Målingen bør utføres ved gunstige forhold, dvs. at målestrekningen bør være innendørs, og målflaten bør være glatt og ha gode refleksjonsegenskaper.
- Mål strekningen 10 ganger etter hverandre.

Ved gunstige forhold får de enkelte målingenes avvik fra gjennomsnittsverdien maksimalt være ± 4 mm på hele målestrekningen. Noter målingene, slik at du kan sammenligne nøyaktigheten senere.

Feil – Årsaker og utbedring

Årsak

Utbedring

Temperaturvarsel (g) blinker, måling er ikke mulig

Måleverktøyet er utenfor driftstemperaturområdet på -10 °C til $+45$ °C.	Vent til måleverktøyet har nådd driftstemperaturen
--	--

«Error» vises på displayet

Målflaten reflekterer for sterkt (f.eks. speil) hhv. for svakt (f.eks. sort stoff) eller omgivelseslyset er for sterkt.	Bruk en laser-måltavle 9 (tilbehør)
---	--

Laserstråleutgangen 8 hhv. mottakerlinsen 7 er dugget (f.eks. på grunn av hurtig temperaturskifte).	Tørk laserutgangen 8 hhv. mottakerlinsen 7 tørr med en myk klut
---	---

Den automatisk beregnede summen er over 99999 m.	Oppdeling av beregningen i mellomskritt
--	---

Ikke plausibelt måleresultat

Målflaten er ikke entydig (f.eks. vann, glass).	Dekk til målflaten
---	--------------------

Laserutgangen 8 hhv. mottakerlinsen 7 er tildekket.	Hold laserutgangen 8 hhv. mottakerlinsen 7 fri
---	--

Hindring der laserstrålen går	Laserpunktet må treffe komplett på målflaten.
-------------------------------	---

Meldingen forblir uforandret eller måleverktøyet reagerer uventet på tastetrykk

Feil i programvaren	Ta ut batteriene og start måleverktøyet igjen etter å ha satt inn batteriene på nytt.
---------------------	---

108 | Norsk

Måleverktøyet overvåker funksjonen ved hver måling. Hvis en defekt fastslås, blinker alle visningene på displayet. I dette tilfellet, eller hvis de ovennevnte tiltakene ikke fører til at en feil blir utbedret, leverer du måleverktøyet til forhandleren, slik at det kan sendes til Bosch kundeservice.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

Hold måleverktøyet alltid rent.

Dypp aldri måleverktøyet i vann eller andre væsker.

Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler.

Stell spesielt mottakerlinsen **7** med samme omhu som briller eller linsen til et fotoapparat skal behandles med.

Hvis måleverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et Bosch service-/garantiverksted. Du må ikke åpne måleverktøyet selv.

Kundeservice og rådgivning ved bruk

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på:

www.bosch-pt.com

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Måleverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Måleverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om ubrukkelige måleparater og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier samles inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita



Kaikki ohjeet on luettava ja niitä on noudatettava, jotta mittaus-työkalua voitaisiin käyttää turvallisesti. Jos mittaus työkalua ei käytetä oheisia ohjeita noudattaen, tämä voi aiheuttaa haittaa mittaus työkaluun kuuluville suojaustoimenpiteille. Älä koskaan peitä tai poista mittaus työkalussa olevia varoituskilpiä. SÄILYTÄ

NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA LUOVUTA NE MITTAUSTYÖKALUN MUKANA, JOS LUOVUTAT LAITTEEN EDELLEEN.

- ▶ **Varoitus** – jos käytetään muita, kuin tässä mainittuja käyttö- tai säätölaitteita tahi menetellään eri tavalla, saattaa tämä johtaa vaarallisen säteilyn altistukseen.
- ▶ **Mittaus työkalu toimitetaan varustettuna varoituskilvellä (mittaus työkalun grafiikkasivulla olevassa kuvassa merkitty numerolla 6).**



- ▶ **Jos varoituskilven teksti ei ole sinun kielelläsi, liimaa ennen ensimmäistä käyttööä toimitukseen kuuluva, oman kieleesi tarra alkuperäisen kilven päälle.**



Älä suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin äläkä myöskään itse katso suoraan kohti tulevaa tai heijastuneeseen lasersäteeseen. Lasersäde voi aiheuttaa häikäistymistä, onnettomuuksia tai vaurioittaa silmiä.

110 | Suomi

- ▶ **Jos lasersäde osuu silmään, sulje silmät tarkoituksella ja käännä pää välittömästi pois säteen linjalta.**
- ▶ **Älä käytä lasertarkkailulaseja suojalaseina.** Lasertarkkailulasien tarkoitus on erottaa lasersäde paremmin, ne eivät kuitenkaan suojaa lasersäteeltä.
- ▶ **Älä käytä lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tieliikenteessä.** Lasertarkkailulasit eivät anna täydellistä UV-suojaa, ja ne alentavat värien erotuskykyä.
- ▶ **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata mittaustyökalusi ja salli korjauksiin käytettävän vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että mittaustyökalu säilyy turvallisena.
- ▶ **Älä anna lasten käyttää lasermittaustyökalua ilman valvontaa.** He voivat tahattomasti sokaista ihmisiä.
- ▶ **Älä työskentele mittaustyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Mittaustyökalussa voi muodostua kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- ▶ **Älä tee mitään muutoksia laserlaitteistoon.**

Tuotekuvaus

Käännä auki taittosivu, jossa on mittaustyökalun kuva ja pidä se uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

Määräyksenmukainen käyttö

Mittaustyökalu on tarkoitettu etäisyyksien, pituuksien, korkeuksien ja välien mittamiseen. Mittaustyökalu soveltuu sisällä tehtäviin mittaustoihin.

Tekniset tiedot

Digitaalinen laseretäisyyssmittalaite	GLM 30	
Tuotenumero	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Kantama (tyypillinen)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Kantama (tyypillinen, epäsuotuisat olosuhteet)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Mittaustarkkuus (tyypillinen)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Mittaustarkkuus (tyypillinen, epäsuotuisat olosuhteet)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Pienin osoitettava yksikkö	1 mm	1 mm
Käyttölämpötila	- 10 °C... +45 °C	- 10 °C... +45 °C

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Suomi | 111

**Digitaalinen
laseretäisyyssmittalaite****GLM 30**

Varastointilämpötila	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Ilman suhteellinen kosteus maks.	90 %	90 %
Laserluokka	2	2
Lasertyyppi	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lasersäteen halkaisija (lämpötilassa 25 °C) n.		
- 10 m etäisyydellä	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- 30 m etäisyydellä	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Poiskytkentäautomatiikka n. kuluttua		
- laser	20 s	20 s
- mittaustyökalu (ei mittausta)	5 min	5 min
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Mitat	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Suojaus	IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojaattu) ^{D)}	IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojaattu) ^{D)}
Paristot	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Ladattavat paristot	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Mittauksia per paristosarja	5000	5000
Mittayksikön säätö	-	●
Äänen säätö	●	-

A) Mitattaessa mittaustyökalun alareunasta. Toimii olosuhteissa, joissa kohteessa hyvä heijastuskyky (esim. valkoiseksi maalattu seinä), heikko taustavalaistus ja +25 °C käyttölämpötila. Tarkkuus ± 0,05 mm/m.

B) Mitattaessa mittaustyökalun alareunasta. Toimii olosuhteissa, joissa kohteessa heikko heijastuskyky (esim. musta pahvi), voimakas taustavalaistus ja -10 °C - +45 °C käyttölämpötila. Tarkkuus ± 0,15 mm/m.

C) Laserlinjan leveys riippuu pinnanlaadusta ja ympäristöolosuhteista.

D) lukuunottamatta paristokotelo

Tyypikilvessä oleva sarjanumero **5** mahdollistaa mittaustyökalun yksiselitteisen tunnistuksen.

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

112 | Suomi**Kuvassa olevat osat**

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan mittaustyökalun kuvaan.

- 1** Näyttö
- 2** Mittauspainike
- 3** Paristokotelon kansi
- 4** Paristokotelon kannen lukitus
- 5** Sarjanumero
- 6** Laservaroituskilpi
- 7** Vastaanottolinssi
- 8** Lasersäteen ulostuloaukko
- 9** Lasertähtäintaulu*
- 10** Lasertarkkailulasit*
- 11** Suojalaukku*

* **Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakioimitukseen.**

Näyttöelementit

- a** Automaattinen summa
- b** Edellinen mittausarvo
- c** Nykyinen mittausarvo
- d** Laser kytketty
- e** Pituusmittaus
- f** Paristovaroitus
- g** Lämpötilavaroitus
- h** Virheilmoitus "Error"

Asennus**Paristojen asennus/vaihto**


Mittaustyökalun voimanlähteenä suosittelemme käyttämään alkali-mangaani-paristoja tai akkukennoja.


1,2 V:n paristoilla pystytään mahdollisesti tekemään vähemmän mittauksia kuin 1,5 V:n paristoilla.

Avaa paristokotelon kansi **3** painamalla lukitusta **4** ja poista kansi. Aseta paristot tai akkukennot paikoilleen. Varmista oikea napaisuus paristokotelon sisällä olevan kuvan mukaisesti.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Kun paristosymboli  tulee ensimmäisen kerran näyttöön, silloin mittauksia voidaan tehdä vielä n. 100 kpl.

Paristomerkin  vilkkussa tulee paristot vaihtaa. Mittaukset eivät enää ole mahdollisia.

Vaihda aina kaikki paristot tai akkukennot samanaikaisesti. Käytä yksinomaan saman valmistajan saman tehoisia paristoja tai akkukennoja.

- ▶ **Poista paristot tai akkukennot mittaustyökälusta, ellet käytä sitä pitkään aikaan.** Paristot ja akkukennot saattavat hapettaa tai purkautua itsestään pitkäaikaisessa varastoinnissa.

Käyttö

Käyttöönotto

- ▶ **Älä jätä kytkettyä mittaustyökälua ilman valvontaa ja sammuta mittaustyökälu käytön jälkeen.** Lasersäde saattaa häikäistä muita henkilöitä.
- ▶ **Suojaa mittaustyökälu kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.**
- ▶ **Älä aseta mittaustyökälua alttiiksi äärimmäisille lämpötiloille tai lämpötilan vaihteluille.** Älä esim. jätä sitä pitkäksi aikaa autoon. Anna suurten lämpötilavaihtelujen jälkeen mittaustyökälun lämpötilan tasaantua, ennen kuin käytät sitä. Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa mittaustyökälun tarkkuuteen.
- ▶ **Vältä kovia iskuja tai mittaustyökälun pudottamista.** Jos mittaustyökälun on vaikuttanut voimakkaita ulkoisia voimia, tulisi ennen työn jatkamista suorittaa tarkkuustarkistus (katso ”Etäisyysmittauksen tarkkuuden tarkistus”, sivu 116).

Käynnistys ja pysäytys

Kytke mittaustyökälu päälle painamalla lyhyesti mittauspainiketta **2**. Mittaustyökälu ja laser kytkeytyvät päälle.

- ▶ **Älä jätä kytkettyä mittaustyökälua ilman valvontaa ja sammuta mittaustyökälu käytön jälkeen.** Lasersäde saattaa häikäistä muita henkilöitä.

Kytke mittaustyökälu pois päältä pitkällä mittauspainikkeen **2** painalluksella.

Mittaustoimenpide (katso kuva A)

Mittaustyökälu on päällekytkennän jälkeen pituusmittauksen käyttömuodossa.

Mittauksen lähtötasona toimii aina mittaustyökälun takareuna.

Pane mittaustyökälu haluamaasi mittauksen aloituskohtaan (esim. seinälle).

114 | Suomi

Käynnistä mittaus painamalla lyhyesti mittauspainiketta **2**. Sen jälkeen lasersäde kytkeytyy pois päältä. Kun haluat kytkeä lasersäteen uudelleen päälle, paina lyhyesti mittauspainiketta **2**. Käynnistä seuraava mittaus painamalla uudelleen lyhyesti mittauspainiketta **2**.

► **Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin, älä myöskään itse katso lasersäteeseen edes kaukaa.**

Huomio: Mittausarvo tulee tavallisesti näyttöön 0,5 s sisällä ja viimeistään 4 s kuluttua. Mittauksen kesto riippuu etäisyydestä, valaistusoloista ja kohdepinnan heijastusominaisuuksista. Mittauksen jälkeen lasersäde sammuu automaattisesti.


Automaattinen summa (katso kuva B)

Automaattinen summa ilmoittaa automaattisesti kaikkien yksittäismittausten summan (avuksi esim. materiaalien laskennassa).


Automaattisen summan arvo nollataan, kun laite sammutetaan tai kun työkalu sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 5 minuuttiin.

Automaattista summaa ei tallenneta muistiin. Automaattisen summan korjaus jälkikäteen ei ole mahdollista.

Kohdista lasersäde kohdepinnalle.

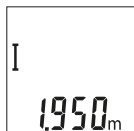

Käynnistä mittaus painamalla lyhyesti mittauspainiketta **2**. Nykyinen mittausarvo **c** ilmoitetaan näytön alarivillä. Lasersäde sammuu.

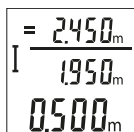

Kytke lasersäde päälle painamalla lyhyesti mittauspainiketta **2**. Käynnistä uusi mittaus painamalla uudelleen lyhyesti mittauspainiketta **2**. Nykyinen mittausarvo **c** ilmoitetaan alarivillä. Keskirivillä ilmoitetaan edellisen mittauksen lukema **b**. Ylärivillä näytetään automaattinen summa **a** (nykyisen ja edellisen mittauslukeman summa).

Äänen päälle-/poiskytkentä (3 601 K72 5..)

Pysäytä mittaustyökalu.



Sound
On



Sound
OFF

Paina pitkään mittauspainiketta **2**. Kun kohdistin on haluamasi asetuksen kohdalla, vapauta mittauspainike **2**. Vapautuksen jälkeen mittaustyökalu kytkeytyy valitun asetuksen kanssa päälle.

Mittayksikön vaihto (3 601 K72 57.)

Pysäytä mittaustyökalu.



Unit
ft



Unit
m

Paina pitkään mittauspainiketta **2**. Kun kohdistin on haluamasi asetuksen kohdalla, vapauta mittauspainike **2**. Vapautuksen jälkeen mittaustyökalu kytkeytyy valitun asetuksen kanssa päälle.

Näytön valaistus

Näytön valaistus on jatkuvasti päällä. Jos mittään painiketta ei paineta, näytön valaistus himmenee noin 10 sekunnin kuluttua paristojen/akkujen säästämiseksi. Jos mittään painiketta ei paineta noin 30 sekuntiin, näytön valaistus sammuu.

Työskentelyohjeita

Yleisiä ohjeita

Vastaanottolinssi **7** tai lasersäteen ulostuloaukko **8** ei saa olla peitettynä mittauksen aikana.

Mittaustyökalua ei saa liikuttaa mittauksen aikana. Pane mittaustyökalu siksi mahdollisuuksien mukaan tukevalle vaste- tai tukipinnalle.

Mittausalueeseen vaikuttavat tekijät

Mittausalue riippuu valaistusolosuhteista ja kohdepinnan heijastusominaisuuksista. Käytä ympäristön voimakkaassa valaistuksessa lasersäteen paremman näkyvyyden takaamiseksi lasertarkkailulaseja **10** (lisätarvike) ja laserkohdetaulua **9** (lisätarvike), tai varjosta kohdepinta.

Mittaustulokseen vaikuttavat tekijät

Fysikaalisista vaikutuksista johtuen ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että erilaiset pinnat saattavat johtaa mittausrvirheisiin. Näihin kuuluvat:

- läpinäkyvät pinnat (esim. lasi, vesi),
- heijastavat pinnat (esim. kiillotettu metalli, lasi),
- huokoiset pinnat (esim. eristysaineet),
- muotoillut pinnat (esim. roiskerappaus, luonnonkivi).

Käytä tarvittaessa näissä pinnoissa laserkohdetaulua **9** (lisätarvike).

116 | Suomi

Mittausvirheet ovat lisäksi mahdollisia vinosti tähdätyissä kohdepinnoissa.

Samoin voivat erilämpöiset ilmakerrokset tai epäsuoraan vastaanotetut heijasteet vaikuttaa mittausarvoon.

Etäisyysmittauksen tarkkuuden tarkistus

Voit tarkastaa mittaustyökalun tarkkuuden seuraavasti:

- Valitse noin 3–10 m pituinen pysyvästi muuttumaton mittaussmatka, jonka pituuden tunnet tarkasti (esim. huoneen leveys, oviaukko). Mittaus tulee suorittaa edullisissa olosuhteissa, ts. mittaussmatkan tulee olla sisätilassa ja kohdepinnan täytyy olla sileää ja hyvin heijastavaa.
- Mittaa matka 10 kertaa perätysten.

Yksittäismittausten poikkeama keskiarvosta saa olla enintään ± 4 mm koko mittaussmatkalla hyvissä olosuhteissa. Kirjaa mittaukset muistiin, jotta voit verrata tarkkuutta myöhemmän ajankohtana.

Viat – Syyt ja korjaus

Syy	Korjaus
Lämpötilavaroitus (g) vilkkuu, mittausta ei voida suorittaa	
Mittaustyökalu ei ole sallitussa -10 °C ... $+45$ °C käyttölämpötilassa.	Odota, kunnes mittaustyökalu on saavuttanut käyttölämpötilan
Näytön virheilmoitus ”Error”	
Kohdepinta heijastaa liian voimakkaasti (esim. peili) tai liian heikosti (esim. musta kangas) tahi ympäristön valo on liian kirkas.	Käytä laserkohdetaulua 9 (lisätarvike)
Lasersäteen ulostuloaukko 8 tai vastaanottolinssi 7 on huuruinen (esim. 99999 m).	Kuivaa lasersäteen ulostuloaukko 8 tai vastaanottolinssi 7 pehmeällä kankaalla nopean lämpötilanmuutoksen johdosta).
Automaattisesti laskettu summa on yli 99999 m.	Jaa laskenta väliportaisiin
Mittaustulos on epäjohdonmukainen	
Kohdepinta ei heijasta yksiselitteisesti (esim. vesi, lasi).	Peitä kohdepinta
Lasersäteen ulostuloaukko 8 tai vastaanottolinssi 7 on peitetty.	Pidä lasersäteen ulostuloaukko 8 ja vastaanottolinssi 7 vapaana
Lasersäteen edessä este	Laserpisteen on oltava kokonaan kohdepinnassa.

Syy**Korjaus****Näyttö pysyy muuttumattomana tai mittaustyökalu reagoi odottamattomalla tavalla näppäilyyn**

Ohjelmavika

Poista paristot ja käynnistä mittaustyökalu uudelleen asetettuasi paristot takaisin.

Mittaustyökalu valvoo moitteetonta toimintaa jokaisen mittauksen yhteydessä. Jos se havaitsee vian, kaikki näytön ilmoitukset vilkkuvat. Tässä tapauksessa, tai jos vikaa ei saada poistettua yllä mainituilla korjaustoimenpiteillä, lähetä mittaustyökalu valtuutetun kauppiaan välityksellä Bosch-huoltoon.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.

Älä koskaan upota mittaustyökalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi pois lika kostealla pehmeällä rievulla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Käsittele erityisesti vastaanottolinssiä **7** samalla huolella kuin silmälasia ja kameraa. Jos mittaustyökalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-huollon tehtäväksi. Älä itse avaa mittaustyökalua.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskeissa kysymyksissä.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

118 | Ελληνικά**Suomi**

Robert Bosch Oy
 Bosch-keskushuolto
 Pakkalantie 21 A
 01510 Vantaa
 Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
 Puh.: 0800 98044
 Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Hävitys

Toimita mittaustyökalut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäristöstävälliseen kierrätykseen.

Älä heitä mittaustyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käyttökelpottomat mittaustyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstävälliseen kierrätykseen.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Ελληνικά**Υποδειξεις ασφαλειας**

Για να εργαστείτε με το όργανο μέτρησης χωρίς κίνδυνο και με ασφάλεια πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις υποδείξεις. Εάν το όργανο μέτρησης δε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, τα ενσωματωμένα στο όργανο μέτρησης μέτρα προστασίας μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μην καταστρέψετε ποτέ τις προειδοποιητικές πινακίδες που βρίσκονται στο όργανο μέτρησης. **ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΛΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.**

- ▶ **Προσοχή** – όταν εφαρμοστούν διαφορετικές διατάξεις χειρισμού και ρύθμισης ή ακολουθηθούν διαφορετικές διαδικασίες απ' αυτές που αναφέρονται εδώ: αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
- ▶ Το ηλεκτρικό εργαλείο παραδίνεται με μια προειδοποιητική πινακίδα (στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα με τα γραφικά φέρει τον χαρακτηριστικό αριθμό 6).



IEC 60825-1:2014
<1mW, 635nm

Laser Radiation
Do not stare into beam
Class 2 laser product

- ▶ Όταν το κείμενο της προειδοποιητικής πινακίδας δεν είναι στη γλώσσα της χώρας σας, τότε, πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία, κολλήστε επάνω του την αυτοκόλλητη πινακίδα στη γλώσσα της χώρας σας που περιέχεται στη συσκευασία.



Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ επάνω σε πρόσωπα ή ζώα και μην κοιτάξετε οι ίδιοι κατευθείαν στην άμεση ή ανακλώμενη ακτίνα λέιζερ. Έτσι μπορεί να τυφλώσετε άτομα, να προκαλέσετε ατυχήματα ή να βλάψετε τα μάτια σας.

- ▶ Σε περίπτωση που η ακτίνα λέιζερ πέσει στα μάτια σας, πρέπει να κλείσετε τα μάτια συνειδητά και να απομακρύνετε το κεφάλι σας αμέσως από την ακτίνα.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά παρατήρησης λέιζερ σαν προστατευτικά γυαλιά. Τα γυαλιά παρατήρησης λέιζερ χρησιμοποιούν για την καλύτερη ανανώριση της ακτίνας λέιζερ χωρίς, όμως, να προστατεύουν από την ακτινοβολία λέιζερ.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά παρατήρησης λέιζερ σε γυαλιά ηλίου ή στην οδική κυκλοφορία. Τα γυαλιά παρατήρησης λέιζερ δεν προστατεύουν επαρκώς από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και μειώνουν την ανανώριση των χρωμάτων.
- ▶ Να δίνετε το εργαλείο μέτρησης για επισκευή **οπωσδήποτε σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά**. Μ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του εργαλείου μέτρησης.
- ▶ **Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν ανεπιτήρητα το εργαλείο μέτρησης.** Μπορεί, χωρίς να το θέλουν, να τυφλώσουν άλλα πρόσωπα.
- ▶ **Να μην εργάζεστε με το εργαλείο μέτρησης σε περιβάλλον στο οποίο υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ή στο οποίο βρίσκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Στο εσωτερικό του εργαλείου μέτρησης μπορεί να δημιουργηθεί σπινθηρισμός κι έτσι να αναφλεχθούν η σκόνη ή οι αναθυμιάσεις.
- ▶ **Μην προβείτε σε καμία αλλαγή στη διάταξη λέιζερ.**

120 | Ελληνικά

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του

Παρακαλούμε ξεδιπλώστε το διπλό εξώφυλλο με την απεικόνιση του εργαλείου μέτρησης κι αφήστε το ξεδιπλωμένο κατά τη διάρκεια της ανάνηψης των οδηγιών χειρισμού.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το όργανο μέτρησης προορίζεται για τη μέτρηση αποστάσεων, μήκους, ύψους και διαστημάτων. Το όργανο μέτρησης είναι κατάλληλο για μετρήσεις στον εσωτερικό χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων λέιζερ	GLM 30	
Αριθμός ευρετηρίου	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Περιοχή μέτρησης (τυπική)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Περιοχή μέτρησης (τυπική, δυσμενείς συνθήκες)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Ακρίβεια μέτρησης (χαρακτηριστική)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Ακρίβεια μέτρησης (τυπική, δυσμενείς συνθήκες)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Ελάχιστη μονάδα ένδειξης	1 mm	1 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 10 °C... + 45 °C	- 10 °C... + 45 °C
Θερμοκρασία διαφύλαξης/ αποθήκευσης	- 20 °C... + 70 °C	- 20 °C... + 70 °C
Μέγ. σχετική υγρασία ατμόσφαιρας	90 %	90 %
Κατηγορία λέιζερ	2	2
Τύπος λέιζερ	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Διάμετρος ακτίνας λέιζερ (σε 25 °C) περίπου		
– σε απόσταση 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– σε απόσταση 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Αυτόματη απόζευξη μετά από περίπου		
– Λέιζερ	20 s	20 s
– Εργαλείο μέτρησης (χωρίς μέτρηση)	5 min	5 min

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Ελληνικά | 121

Ψηφιακός μετρητής
αποστάσεων λέιζερ

GLM 30

Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Διαστάσεις	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Βαθμός προστασίας	IP 54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό) ^{D)}	IP 54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό) ^{D)}
Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενα στοιχεία	2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Ξεχωριστές μετρήσεις ανά σετ μπα- ταριών	5000	5000
Ρύθμιση της μονάδας μέτρησης	-	●
Ρύθμιση του ήχου	●	-

A) Κατά τη μέτρηση από την πίσω ακμή του οργάνου μέτρησης, ισχύει για υψηλή κανότητα ανάκλασης του στόχου (π.χ. ένας λευκός επιχρισμένος τοίχος), ασθενής φωτισμός φόντου και 25 °C θερμοκρασία λειτουργίας. Επιπλέον πρέπει να υπολογίζεται κανείς με μια επιρροή από ± 0,05 mm/m.

B) Κατά τη μέτρηση από την πίσω ακμή του οργάνου μέτρησης, ισχύει για χαμηλή κανότητα ανάκλασης του στόχου (π.χ. ένα μαύρο χαρτόνι), δυνατός φωτισμός φόντου και - 10 °C έως + 45 °C θερμοκρασία λειτουργίας. Επιπλέον πρέπει να υπολογίζεται κανείς με μια επιρροή από ± 0,15 mm/m.

C) Το πλάτος της ακτίνας λέιζερ εξαρτάται από τη σύσταση της επιφάνειας και από τις συνθήκες περιβάλλοντος.

D) Εκτός της θήκης της μπαταρίας

Ο αριθμός σειράς 5 στην πινακίδα του κατασκευαστή χρησιμοποιεί για τη σαφή αναγνώριση του δικού σας εργαλείου μέτρησης.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του εργαλείου μέτρησης στη σελίδα γραφικών.

- 1 Οθόνη
- 2 Πλήκτρο μέτρησης
- 3 Καπάκι θήκης μπαταρίας
- 4 Ασφάλεια του καπακιού θήκης μπαταρίας
- 5 Αριθμός σειράς
- 6 Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ
- 7 Φακός λήψης

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

122 | Ελληνικά

- 8** Έξοδος ακτίνας λέιζερ
- 9** Πίνακας στόχευσης λέιζερ*
- 10** Γυαλιά παρατήρησης λέιζερ*
- 11** Τσάντα προστασίας*

* **Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη σπάντα συσκευασία.**

Στοιχεία ένδειξης

- a** Αυτόματο άθροισμα
- b** Προηγούμενη τιμή μέτρησης
- c** Τρέχουσα τιμή μέτρησης
- d** Ενεργό λέιζερ
- e** Μέτρηση μήκους
- f** Προειδοποίηση μπαταρίας
- g** Ένδειξη θερμοκρασίας
- h** Ένδειξη σφάλματος «Error»

Συναρμολόγηση**Τοποθέτηση/αντικατάσταση – μπαταριών**

Για τη λειτουργία του εργαλείου μέτρησης προτείνεται η χρήση μπαταριών αλκαλιού-μαγνηίου ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Με μπαταρίες 1,2 V είναι ενδεχομένως δυνατές λιγότερες μετρήσεις από τις μπαταρίες με 1,5 V.

Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης μπαταρίας **3** πατήστε την ασφάλεια **4** και αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταρίας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Προσεξτε, οι μπαταρίες να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με την εικόνα στο εσωτερικό της θήκης μπαταρίας.

Εμφανίζεται το σύμβολο της μπαταρίας ⇔ για πρώτη φορά στην οθόνη, τότε είναι δυνατές ακόμα, το λιγότερο 100 ξεχωριστές μετρήσεις.

Όταν το σύμβολο μπαταρίας ⇔ αναβοσβήνει, δεν μπορείτε να μετρήσετε πλέον και πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες. Δεν μπορείτε πλέον να μετρήσετε.

Να αλλάζετε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι όλες από τον ίδιο κατασκευαστή και να έχουν την ίδια χωρητικότητα.

► **Να βγάξετε τις μπαταρίες από το εργαλείο μέτρησης όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για αρκετό καιρό.** Σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης οι μπαταρίες μπορεί να σκουριάσουν και να αυτοεκφορτιστούν.

Λειτουργία

Θέση σε λειτουργία

- ▶ **Μην αφήνετε το ενεργοποιημένο εργαλείο μέτρησης ανεπιτήρητο αλλά να το θέτετε μετά τη χρήση του εκτός λειτουργίας.** Μπορεί να τυφλωθούν άλλα άτομα από την ακτίνα λέιζερ.
- ▶ **Προστατεύετε το εργαλείο μέτρησης από υγρασία κι από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.**
- ▶ **Να μην εκθέτετε το εργαλείο μέτρησης σε ακραίες θερμοκρασίες και/ή σε ισχυρές διακυμάνσεις θερμοκρασίας.** Για παράδειγμα, να μην το αφήνετε για πολλή ώρα στο αυτοκίνητο. Σε περιπτώσεις ισχυρών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας πρέπει να περιμένετε να σταθεροποιηθεί πρώτα η θερμοκρασία του εργαλείου μέτρησης πριν το χρησιμοποιήσετε. Η ακρίβεια του εργαλείου μέτρησης μπορεί να αλλοιωθεί υπό ακραίες θερμοκρασίες ή/και ισχυρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- ▶ **Να αποφεύετε τις ισχυρές προσκρούσεις και τις πτώσεις του εργαλείου μέτρησης.** Μετά από τυχόν ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις στο εργαλείο μέτρησης θα πρέπει, πριν συνεχίσετε την εργασία σας, να διεξάγετε έλεγχο της ακρίβειας (βλέπε «Έλεγχος ακρίβειας και της μέτρησης απόστασης», σελίδα 126).

Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας

Για την **Ενεργοποίηση** του οργάνου μέτρησης πατήστε σύντομα το πλήκτρο μέτρησης **2**. Το όργανο μέτρησης και το λέιζερ ενεργοποιούνται.

- ▶ **Μην αφήνετε το ενεργοποιημένο εργαλείο μέτρησης ανεπιτήρητο αλλά να το θέτετε μετά τη χρήση του εκτός λειτουργίας.** Μπορεί να τυφλωθούν άλλα άτομα από την ακτίνα λέιζερ.

Για την **απενεργοποίηση** του οργάνου μέτρησης πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μέτρησης **2**.

Διαδικασία μέτρησης (βλέπε εικόνα A)

Μετά την ενεργοποίηση το όργανο μέτρησης βρίσκεται στη λειτουργία της μέτρησης του μήκους.

Το επίπεδο αναφοράς για τη μέτρηση είναι πάντοτε η πίσω ακμή του οργάνου μέτρησης. Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης της μέτρησης (π.χ. τοίχος).

Για την ενεργοποίηση της μέτρησης πατήστε σύντομα το πλήκτρο μέτρησης **2**. Μετά απενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ. Για την επαναλειτουργία της ακτίνας λέιζερ πατήστε σύντομα το πλήκτρο μέτρησης **2**. Για την ενεργοποίηση μιας επόμενης μέτρησης πατήστε ξανά σύντομα το πλήκτρο μέτρησης **2**.

124 | Ελληνικά

► **Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ επάνω σε πρόσωπα ή ζώα και μην κοιτάζετε ο ίδιος/η ίδια στην ακτίνα λέιζερ, ακόμη κι από μεγάλη απόσταση.**

Υπόδειξη: Η τιμή μέτρησης εμφανίζεται συνήθως εντός 0,5 δευτερολέπτων και το αργότερο μετά 4 δευτερόλεπτα. Η διάρκεια της μέτρησης εξαρτάται από την απόσταση, τις συνθήκες φωτισμού και τις ιδιότητες ανάκλασης της επιφάνειας του στόχου. Μετά το πέρας της μέτρησης απενεργοποιείται αυτόματα η ακτίνα λέιζερ.

Αυτόματο άθροισμα (βλέπε εικόνα Β)

Η λειτουργία «Αυτόματο άθροισμα» δίνει αυτόματα το σύνολο όλων των ξεχωριστών μετρήσεων (π.χ. χρήσιμο κατά τον υπολογισμό των υλικών).


Η τιμή του αυτόματου αθροίσματος διαγράφεται, μόλις απενεργοποιηθεί το όργανο μέτρησης ή απενεργοποιείται αυτόματα μετά 5 λεπτά χωρίς πάτημα πλήκτρου.

Το αυτόματο άθροισμα δεν αποθηκεύεται. Η εκ των υστέρων διόρθωση του αυτόματου αθροίσματος δεν είναι δυνατή.

Στοχεύστε με την ακτίνα λέιζερ την επιφάνεια στόχου.




Για την ενεργοποίηση της μέτρησης πατήστε σύντομα το πλήκτρο μέτρησης **2**. Η τρέχουσα τιμή μέτρησης **c** εμφανίζεται στην κάτω σειρά της οθόνης. Η ακτίνα λέιζερ απενεργοποιείται.

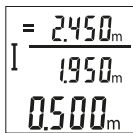

Για την ενεργοποίηση της ακτίνας λέιζερ πατήστε σύντομα το πλήκτρο μέτρησης **2**. Για την ενεργοποίηση μιας επόμενης μέτρησης πατήστε ξανά σύντομα το πλήκτρο μέτρησης **2**. Στην κάτω σειρά εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή μέτρησης **c**. Στη μεσαία σειρά εμφανίζεται η προηγούμενη τιμή μέτρησης **b**. Στην επάνω σειρά εμφανίζεται το αυτόματο άθροισμα **a** (άθροισμα της τρέχουσας και προηγούμενης τιμής μέτρησης).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου (3 601 K72 5..)

 
Θέστε το εργαλείο μέτρησης εκτός λειτουργίας.



Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο μέτρησης **2**. Όταν ο δρομέας βρίσκεται στην επιθυμητή ρύθμιση, αφήστε το πλήκτρο μέτρησης **2** ελεύθερο. Αφού αφαιρεθεί το πλήκτρο ελεύθερο ενεργοποιείται το όργανο μέτρησης με την επιλεγμένη ρύθμιση.

Αλλαγή μονάδας μέτρησης (3 601 K72 57.)

 Θέστε το εργαλείο μέτρησης εκτός λειτουργίας.



Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός της οθόνης είναι συνεχώς ενεργοποιημένος. Όταν δεν πραγματοποιηθεί καμία πάτημα του πλήκτρου, μειώνεται η ένταση του φωτισμού της οθόνης μετά περίπου 10 δευτερόλεπτα για την προστασία των μπαταριών/αυτοσυρρευτιών. Μετά περίπου 30 δευτερόλεπτα χωρίς πάτημα του πλήκτρου σβήνει ο φωτισμός της οθόνης.

Υποδείξεις εργασίας

Γενικές υποδείξεις

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης δεν επιτρέπεται να είναι καλυμμένος ούτε ο φακός λήψης **7** ούτε η έξοδος της ακτίνας λέιζερ **8**.

Το όργανο μέτρησης δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης. Γι' αυτό τοποθετήστε το όργανο μέτρησης κατά το δυνατόν σε μια σταθερή επιφάνεια ή επιφάνεια έδρασης.

Επιδράσεις στην περιοχή μέτρησης

Η περιοχή μέτρησης εξαρτάται από τις συνθήκες φωτισμού και τις ιδιότητες ανάκλασης της επιφάνειας στόχου. Για την καλύτερη ορατότητα της ακτίνας λέιζερ χρησιμοποιείτε σε περίπτωση δυνατόν εξωτερικό φωτός τα γυαλιά λέιζερ **10** (εξάρτημα) και τον πίνακα στόχου λέιζερ **9** (εξάρτημα), ή απενεργοποιήστε την επιφάνεια στόχου.

Επιδράσεις στο αποτέλεσμα μέτρησης

Όταν μετράτε επί διαφορετικών επιφανειών δεν αποκλείεται, διάφορα φυσικά φαινόμενα να οδηγήσουν σε εσφαλμένες μετρήσεις. Μεταξύ των άλλων πρόκειται για:

- διαφανείς επιφάνειες (π.χ. γυαλί, νερό),
- ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ. στιλβωμένα μέταλλα, γυαλί),
- πορώδεις επιφάνειες (π.χ. μονωτικά υλικά),
- τραχείς επιφάνειες (π.χ. σοβάδες, φυσικά πετρώματα).

Σ' αυτές τις επιφάνειες χρησιμοποιήστε ενδεχομένως τον πίνακα στόχευσης λέιζερ **9** (ειδικό εξάρτημα).

Εκτός αυτού δεν αποκλείονται σφάλματα μέτρησης όταν η επιφάνεια στόχευσης είναι κεκλιμένη.

126 | Ελληνικά

Η τιμή μέτρησης μπορεί επίσης να επηρεαστεί και από στρώματα αέρα με διαφορετική θερμοκρασία ή/και από έμμεσες αντανακλάσεις.

Έλεγχος ακρίβειας και της μέτρησης απόστασης

Μπορείτε να ελέγξετε την ακρίβεια του οργάνου μέτρησης ως εξής:

- Επιλέξτε μια σταθερή απόσταση μέτρησης από περίπου 3 έως 10 m μήκος, της οποίας γνωρίζετε ακριβώς το μήκος (π.χ. το πλάτος του χώρου, το άνοιγμα της πόρτας). Η μέτρηση πρέπει να γίνει κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, δηλ. η απόσταση μέτρησης πρέπει να βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο και η επιφάνεια του στόχου μέτρησης πρέπει να είναι λεία και να έχει καλή ανάκλαση.
- Μετρήστε την απόσταση 10 φορές διαδοχικά.

Η απόκλιση των ξεχωριστών μετρήσεων από τη μέση τιμή επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ στα ± 4 mm στη συνολική περιοχή της απόστασης μέτρησης με ευνοϊκές συνθήκες. Σημειώστε τις μετρήσεις, για να μπορείτε σε μια αργότερη χρονική στιγμή να συγκρίνετε την ακρίβεια.

Σφάλματα – Αιτίες και θεραπεία

Αιτία	Θεραπεία
Η ένδειξη θερμοκρασίας (g) αναβοσβήνει, ανέφικτη μέτρηση	
Το όργανο μέτρησης είναι εκτός της θερμοκρασίας λειτουργίας από -10 °C έως $+45$ °C.	Περιμένετε μέχρι το εργαλείο μέτρησης να ανακτήσει τη θερμοκρασία λειτουργίας
Ένδειξη «Error» στην οθόνη	
Η επιφάνεια στόχευσης αντανακλά πολύ δυνατά (π.χ. καθρέφτης) ή πολύ αδύνατα (π.χ. μαύρο υλικό), ή πολύ ισχυρός φωτισμός περιβάλλοντος.	Χρησιμοποιήστε τον πίνακα στόχευσης λείζερ 9 (ειδικό εξάρτημα)
Έχει θαμπώσει η έξοδος ακτίνας λείζερ 8 ή/και ο φακός λήψης 7 (π.χ. εξαιτίας πολύ γρήγορης αλλαγής της θερμοκρασίας).	Στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί την έξοδο της ακτίνας λείζερ 8 ή/και του φακού λήψης 7
Το υπολογισμένο αυτόματο άθροισμα είναι μεγαλύτερο από 99999 m.	Διεξάγετε τη μέτρηση σταδιακά
Το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν είναι λογικό	
Η επιφάνεια στόχευσης δεν αντανακλά σαφώς (π.χ. νερό, γυαλί).	Σκεπάστε την επιφάνεια στόχευσης
Καλυμμένη έξοδος ακτίνας λείζερ 8 ή καλυμμένος φακός λήψης 7 .	Διατηρείτε ελεύθερη τη έξοδο ακτίνας λείζερ 8 ή/και το φακό λήψης 7

Αιτία

Εμπόδιο στη διαδρομή της ακτίνας λέιζερ

Θεραπεία

Το σημείο λέιζερ πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο επάνω στην επιφάνεια στόχευσης.

Η ένδειξη παραμένει αμετάβλητη ή το εργαλείο αντιδρά απροσδόκητα κατά το πάτημα πλήκτρου

Σφάλμα λογισμικού

Αφαιρέστε τις μπαταρίες, επανατοποθετήστε τις και ακολούθως ενεργοποιήστε πάλι το εργαλείο μέτρησης.

Το όργανο μέτρησης επιτηρεί τη σωστή λειτουργία σε κάθε μέτρηση. Όταν διαπιστωθεί ένα ελάττωμα, αναβοσβήνουν όλες οι ενδείξεις στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση, ή όταν τα πιο πάνω αναφερόμενα μέτρα αντιμετώπισης δεν μπορεί να αποκαταστήσουν ένα σφάλμα, στείλτε το όργανο μέτρησης μέσω του αντιπροσώπου μας στο σέρβις πελατών της Bosch.

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός

Να διατηρείτε το εργαλείο μέτρησης πάντα καθαρό.

Μη βυθίσετε το εργαλείο μέτρησης σε νερό ή σε άλλα υγρά.

Καθαρίζετε τυχόν ρύπους και βρωμιές μ' ένα υγρό, μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού ή διαλύτες.

Να περιποιείστε ιδιαίτερα το φακό λήψης **7** με την ίδια προσεκτικότητα που περιποιείστε τα γυαλιά σας και/ή τη φωτογραφική σας μηχανή.

Αν, παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής και ελέγχου, το εργαλείο μέτρησης σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια το εργαλείο μέτρησης.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

128 | Ελληνικά

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Τηλ.: 210 5701380
Φαξ: 210 5701607

Απόσυρση

Τα εργαλεία μέτρησης, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίξετε τα εργαλεία μέτρησης και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ τα άχρηστα εργαλεία μέτρησης, και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Türkçe

Güvenlik Talimatı



Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalışabilmek için bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Ölçme cihazı bu talimata göre kullanılmadığı takdirde alete entegre koruma önlemlerinin işlevi kısıtlanabilir. Ölçme cihazı üzerindeki uyarı etiketlerini hiçbir zaman görünmez duruma getirmeyin. **BU TALİMATLARI İYİ VE GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN VE ÖLÇME CİHAZINI BAŞKASINA VERDİĞİNİZDE BUNLARI DA BİRLİKTE VERİN.**

- ▶ **Dikkat** – Burada belirtilen kullanım veya ayar hükümlerine uyulmadığı veya başka yöntemler kullanıldığı takdirde cihazın çıkaracağı ışınlar kullanıcı için tehlikeli olabilir.
- ▶ Bu elektrikli el aleti bir uyarı etiketi ile teslim edilir (grafik sayfasındaki ölçme cihazının şekli üzerinde 6 numara ile gösterilmektedir).



- ▶ Uyarı etiketindeki metin kendi dilinizde değilse, ilk kullanımdan önce cihaz ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki uyarı etiketini mevcut uyarı etiketi üzerine yapıştırın.



Lazer ışını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın ve kendiniz de doğrudan veya yansarak gelen lazer ışınına bakmayın. Aksi takdirde başkalarının gözünü kamaştırabilir, kazalara neden olabilir veya gözlerde hasara neden olabilir.

- ▶ **Lazer ışını gözünüze gelecek olursa gözlerinizi bilinçli olarak kapatın ve hemen başınızı başka tarafa çevirin.**
- ▶ **Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayın.** Lazer gözlüğü insan gözünü lazer ışınından korumaz, ancak lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar.
- ▶ **Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak trafikte kullanmayın.** Lazer gözlüğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı tam olarak koruma sağlamaz ve renk algılamasını azaltır.

130 | Türkçe

- ▶ **Ölçme cihazını sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu yolla ölçme cihazının güvenliğini her zaman sağlarsınız.
- ▶ **Çocukların denetiminiz dışında lazerli ölçme cihazını kullanmasına izin vermeyin.** Çocuklar istemeden başkalarının gözünü kamaştırabilir.
- ▶ **Bu ölçme cihazı ile yakınında yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde çalışmayın.** Ölçme cihazı içinde tez veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretebilir.
- ▶ **Lazer donanımında hiçbir değişiklik yapmayın.**

Ürün ve işlev tanımı

Lütfen ölçme cihazının bulunduğu kapağı açın ve kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu kapağı açık tutun.

Usulüne uygun kullanım

Bu ölçme cihazı uzaklıkların, uzunlukların, yüksekliklerin ve mesafelerin ölçülmesi için tasarlanmıştır. Bu ölçme cihazı iç mekanlardaki ölçme işlerine uygundur.

Teknik veriler

Dijital lazerli uzaklıkölçer	GLM 30	
Ürün kodu	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Ölçme aralığı (tipik)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Ölçme aralığı (tipik, elverişsiz koşullar)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Ölçme hassaslığı (tipik)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Ölçme hassaslığı (tipik, elverişsiz koşullar)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
En küçük gösterge birimi	1 mm	1 mm
İşletme sıcaklığı	- 10 °C... +45 °C	- 10 °C... +45 °C
Saklama sıcaklığı	- 20 °C... +70 °C	- 20 °C... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi	90 %	90 %
Lazer sınıfı	2	2
Lazer tipi	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lazer ışını çapı (25 °C'de) yak. - 10 m uzaklıkta - 30 m uzaklıkta	9 mm ^{C)} 27 mm ^{C)}	9 mm ^{C)} 27 mm ^{C)}

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Türkçe | 131

Dijital lazerli uzaklıkölçer		GLM 30
Kesme otomatığı süresi, yak.		
– Lazer	20 s	20 s
– Ölçme cihazı (Ölçüm olmadan)	5 dak	5 dak
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	0,09 kg	0,09 kg
Ölçüleri	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Koruma türü	IP 54 (Toza ve püskürme suyunu karşı korumalı) ^{D)}	IP 54 (Toza ve püskürme suyunu karşı korumalı) ^{D)}
Bataryalar	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akü hücreleri	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Bir batarya şarjı ile yapılabilen ölçme sayısı	5000	5000
Ölçme birimi ayarı	–	●
Ses ayarı	●	–

A) Ölçme cihazının arka kenarından itibaren ölçme işlemlerinde, hedefin yüksek yansıtma özelliği varsa (örneğin beyaz boyalı duvar) arka plan aydınlatması zayıf ve işletme sıcaklığı 25 °C olmalıdır. Ek olarak $\pm 0,05$ mm/m'lik bir etki hesaba katılmalıdır.

B) Ölçme cihazının arka kenarından itibaren ölçme işlemlerinde, hedefin düşük yansıtma özelliği varsa (örneğin siyah bir karton) arka plan aydınlatması güçlü ve işletme sıcaklığı -10 °C ile $+45$ °C arasında olmalıdır. Ek olarak $\pm 0,15$ mm/m'lik bir etki hesaba katılmalıdır.

C) Lazer çizgisinin genişliği yüzey özelliklerine ve ortam koşullarına bağlıdır.

D) Batarya gözü hariç

Ölçme cihazının tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numarası **5** ile olur.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen cihaz elemanlarının numaraları ölçme cihazının şeklinin bulunduğu grafik sayfasında bulunmaktadır.

- 1 Display
- 2 Ölçme tuşu
- 3 Batarya gözü kapağı
- 4 Batarya gözü kapak kilidi
- 5 Seri numarası
- 6 Lazer uyarı etiketi

132 | Türkçe

- 7 Algılama merceği
- 8 Lazer ışını çıkma yeri
- 9 Lazer hedef tablası*
- 10 Lazer gözlüğü*
- 11 Koruyucu çanta*

***Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir.**

Gösterge elemanları

- a Otomatik toplama
- b Bir önceki ölçme değeri
- c Güncel ölçme değeri
- d Lazer açık
- e Uzunluk ölçümü
- f Batarya uyarısı
- g Sıcaklık uyarısı
- h Hata göstergesi "**Error**"

Montaj**Bataryaların takılması/değiştirilmesi**

Bu ölçme cihazının alkali mangan bataryalarla kullanılması tavsiye edilir.

1,2-V akülerle yapılan ölçme sayısı muhtemelen 1,5-V bataryalarla yapılan ölçme sayısından daha az olur.

Batarya gözü kapağını **3** açmak için kilide **4** basın ve batarya gözü kapağını alın. Bataryaları veya aküleri yerleştirin. Batarya gözü kapağının iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapmaya dikkat edin.

Ekranda (Display) batarya sembolü \rightleftharpoons görüldükten sonra en azından 100 ölçme işlemi daha yapılabilir.

Batarya sembolü \rightleftharpoons yanıp söndüğünde bataryaları veya akü hücrelerini değiştirmelisiniz. Artık ölçme yapmak mümkün değildir.

Bütün bataryaları veya aküleri aynı anda değiştirin. Daima aynı üreticinin aynı kapasitedeki bataryalarını veya akülerini kullanın.

- ▶ **Ölçme cihazını uzun süre kullanmayacasanız bataryaları veya aküleri çıkarın.** Uzun süre kullanım dışı kaldıklarında bataryalar veya aküler korozyona uğrar ve kendiliklerinden boşalırlar.

İşletme

Çalıştırma

- ▶ **Açık durumdaki ölçme cihazını bırakıp gitmeyin ve işinin bitince cihazı kapatın.** Lazer ışını başkalarının gözünü alabilir.
- ▶ **Ölçme cihazınızı nemden/ıslaklıktan ve doğrudan güneş ışınından koruyun.**
- ▶ **Ölçme cihazını aşırı sıcaklıklara ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın.** Örneğin cihazı uzun süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sıcaklık değişikliklerinde ölçme cihazını çalıştırmadan önce bir süre sıcaklık dengelenmesini bekleyin. Aşırı sıcaklıklarda veya büyük sıcaklık değişikliklerinde ölçme cihazının hassaslığı kaybolabilir.
- ▶ **Ölçme cihazını şiddetli çarpma ve düşmelerden koruyun.** Ölçme cihazı dışarıdan şiddetli bir etkiye maruz kaldığında çalışmaya devam etmeden önce bir hassaslık kontrolü yapmalısınız (Bakınız: "Uzaklık ölçümü hassaslık kontrolü", sayfa 135).

Açma/kapama

Ölçme cihazını **açmak** için ölçme tuşuna **2** kısa süre basın. Ölçme cihazı ve lazer açılır.

- ▶ **Açık durumdaki ölçme cihazını bırakıp gitmeyin ve işinin bitince cihazı kapatın.** Lazer ışını başkalarının gözünü alabilir.

Ölçme cihazını **kapatmak** için ölçme tuşuna **2** uzun bir süre basın.

Ölçme işlemi (Bakınız: Şekil A)

Açıldıktan sonra ölçme cihazı uzunluk ölçümü fonksiyonunda bulunur.

Ölçme işlemi için referans düzlemi daima ölçme cihazının arka kenarıdır.

Ölçme cihazını ölçme işleminin istediğiniz başlangıç noktasına yerleştirin (örneğin duvara).

Ölçme işlemini başlatmak için kısa bir süre ölçme tuşuna **2** basın. Daha sonra lazer ışını kapatılır. Lazer ışını tekrar açmak için ölçme tuşuna **2** kısa süre basın. Bir başka ölçme işlemini başlatmak için ölçme tuşuna **2** yeniden kısa süre basın.

- ▶ **Lazer ışınını kişilere ve hayvanlara doğrultmayın ve uzak mesafeden de olsa lazer ışınına bakmayın.**

Not: Ölçme değeri normal olarak 0,5 saniye içinde ve en geç 4 saniye içinde görünür. Ölçme işleminin süresi uzaklığa, ışık koşullarına ve hedef yüzeyin yansıtma özelliklerine bağlıdır. Ölçme işlemi tamamlandıktan sonra lazer ışını otomatik olarak kapanır.

134 | Türkçe

Otomatik toplama (Bakınız: Şekil B)

Otomatik toplama münferit ölçümler toplamını otomatik olarak verir (örneğin malzeme hesaplamasında yardımcı olur).


Cihaz kapandığında veya 5 dakika süre ile hiçbir tuşa basılmadığından otomatik olarak kapandığında otomatik toplama değeri silinir.

Otomatik toplama değeri belleğe alınmaz. Otomatik toplama değerinin daha sonra düzeltilmesi mümkün değildir.

Lazır ışını ile ölçme yüzeyini nişanlayın.




Ölçme işlemini başlatmak için ölçme tuşuna **2** kısa süre basın. Güncel ölçme değeri **c** ekranın alt satırında gösterilir. Lazer ışını kapatılır.

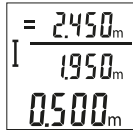

Lazer ışını açmak için ölçme tuşuna **2** kısa süre basın. Bir başka ölçme işlemini başlatmak için ölçme tuşuna **2** yeniden kısa süre basın. Alt satırda güncel ölçme değeri **c** gösterilir. Orta satırda bir önceki ölçme değeri **b** gösterilir. Üst satırda otomatik toplama **a** değeri (güncel ve bir önceki ölçme değeri toplamı) gösterilir.

Sesin açılması/kapanması (3 601 K72 5..)

 
Ölçme cihazını kapatın.



Ölçme tuşuna **2** uzun süre basın. İmleç istenen ayarada durduğunda ölçme tuşunu **2** bırakın. Tuşu bıraktığınızda ölçme cihazı seçilen ayarla açılır.

Ölçme biriminin değiştirilmesi (3 601 K72 57.)

 Ölçme cihazını kapatın.



Ölçme tuşuna **2** uzun süre basın. İmleç istenen ayarada durduğunda ölçme tuşunu **2** bırakın. Tuşu bıraktığınızda ölçme cihazı seçilen ayarla açılır.

Display aydınlatması

Ekran aydınlatması sürekli açıktır. Hiçbir tuşa basılmazsa ekran aydınlatması yaklaşık 10 saniye sonra bataryaları/aküleri korumak üzere kısılır. Hiçbir tuşa basılmadığında yaklaşık 30 saniye sonra ekran aydınlatması söner.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Genel açıklamalar

Aglıma merceği **7** ve lazer ışını çıkışı **8** ölçme işlemi sırasında kapatılmamalıdır.

Ölçme cihazı bir ölçme işlemi esnasında hareket ettirilemez. Bu nedenle ölçme cihazını mümkün olduğu kadar sabit bir dayanağa veya bir yüzeye yerleştirin.

Ölçme alanı (aralığı) üzerindeki etkiler

Ölçme aralığı ışık koşullarına ve hedef yüzeyin yansıtma özelliklerine bağlıdır. Güçlü ortam aydınlığında lazer ışını daha iyi görebilmek için bir lazer gözlüğü **10** (aksesuar) ve bir lazer hedef tablası **9** (aksesuar) kullanın veya hedef yüzeyi gölgelendirin.

Ölçme sonucuna etkiler

Fiziksel etkiler nedeniyle, çeşitli yüzeylerde ölçme yapılırken hatalı sonuçların ortaya çıkması mümkündür. Bunlar şunlardır:

- Saydam yüzeyler (örneğin cam, su),
- Parlayan yüzeyler (örneğin polisajlı metal, cam),
- Gözenekli yüzeyler (örneğin yalıtım malzemeleri),
- Yüzey yapısı (örneğin ham siva, doğal taş).

Bu gibi yüzeylerde ölçme yaparken gerekiyorsa lazer hedef tablası **9** (aksesuar) kullanın.

Ayrıca hedef yüzeye eğik olarak nişan alınırsa hatalı ölçme sonuçları ortaya çıkabilir.

Yine aynı şekilde farklı sıcaklıklara sahip hava katmanları ve indirekt olarak alınan yansımalar hatalı ölçme sonuçlarına neden olabilir.

Uzaklık ölçümü hassaslık kontrolü

Ölçme cihazının hassaslığını aşağıdaki yöntemle kontrol edebilirsiniz:

- Uzunluğunu tam olarak bildiğiniz (örneğin bir mekan genişliği, kapı aralığı) 3 ile 10 m uzunluğunda değişmeyen bir ölçme mesafesi seçin. Ölçme işlemi uygun koşullarda yapılmalıdır, yani ölçme mesafesi iç mekanda olmalı ve ölçülecek hedef yüzey düz ve iyi yansıtıcı özellikte olmalıdır.
- Mesafeyi 10 kez arka arkaya ölçün.

Uygun koşullarda tekil ölçmelerin bütün ölçme mesafesinde ortalama değerden sapması maksimum ± 4 mm olmalıdır. Daha sonra karşılaştırma yapabilmek için ölçme değerlerini bir yere not edin.

136 | Türkçe

Hataların nedenleri ve giderilmeleri

Nedeni	Giderilmesi
Sıcaklık uyarısı (g) yanıp sönüyor, ölçme işlemi mümkün değil	
Ölçme cihazı - 10 °C ile + 45 °C arasındaki işletme sıcaklığının dışında.	Ölçme cihazı normal işletim sıcaklığına kavuşuncaya kadar bekleyin
Ekranda gösterge "Error"	
Hedef yüzey çok fazla yansıtma yapıyor (örneğin ayna) veya çok az yansıtma yapıyor (örneğin siyah renkli madde) veya çevre ışığı çok şiddetli.	Lazer hedef tablası 9 (aksesuar) kullanın
Lazer ışını çıkışı 8 buğulu veya algılama merceği 7 buğulu (örneğin aşırı sıcaklık değişiklikleri nedeni ile).	Yumuşak bir bez veya havlu ile lazer ışını çıkışı 8 veya algılama merceğini 7 kurulaştırın
Hesaplanan otomatik toplama 99999 m'den büyük.	Hesaplamayı ara kademelere ayırın
Ölçme sonucu makul değil	
Hedef yüzey açık biçimde yansıtma yapıyor (örneğin su, cam).	Hedef yüzeyi kapatın
Lazer ışını çıkışı 8 veya algılama merceği 7 kapalı.	Lazer ışını çıkışı 8 ve algılama merceğini 7 açık tutun
Lazer ışınının önünde engel var	Lazer noktası hedef yüzeyde tam olarak bulunmalıdır.
Gösterge hiç değişmeden kalıyor veya ölçme cihazı tuşa basılınca beklenmedik reaksiyon gösteriyor	
Yazılımda hata	Bataryaları çıkarın ve tekrar taktıktan sonra ölçme cihazını yeniden açın.

Ölçme cihazı her ölçme işleminde kusursuz işlev görülüp görülmediğini kontrol eder. Bir arıza veya hata tespit edildiğinde ekrandaki bütün göstergeler yanıp sönmeye başlar. Bu gibi durumlarda veya yukarıda anılan önlemlerle hata giderilemediği takdirde ölçme cihazını yetkili satıcınız aracılığı ile Bosch müşteri servisine gönderin.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

Ölçme cihazını daima temiz tutun.

Ölçme cihazını hiçbir zaman suya veya başka sıvılara daldırmayın.

Kirli ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya çözücü madde kullanmayın.

Özellikle algılama merceğinin 7 bakımını dikkatli biçimde, gözlükle veya bir fotoğraf makinesinin merceği için kullanılacak bir araçla yapın.

Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen ölçme cihazı arıza yapacak olursa, onarım Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste yaptırılmalıdır. Ölçme cihazını kendiniz açmayın.

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtladandır. Demonte görüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınıza size memnuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.

Türkçe

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20
Ofis Park A Blok
34854 Kucukyali/Maltepe
Tel.: 444 80 10
Fax: +90 216 432 00 82
E-Mail: iletisim@bosch.com.tr
İdeal Elektronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246

138 | Türkçe

Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546

Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066

Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiği
İzmir
Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090

Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884

Tasfiye

Tarama cihazı, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden kazanım merkezine yollanmalıdır.

Ölçme cihazını ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!

140 | Polski

Sadece AB üyesi ülkeler için:

Kullanım ömrünü tamamlamış elektro ve elektrikli aletlere ilişkin 2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış akülü fenerler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere bir geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowanych zabezpieczeń urządzenia pomiarowego może zostać zakłócone. Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym. **PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAJĄC LUB SPRZEDAJĄC URZĄDZENIE POMIAROWE PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.**

- ▶ Uwaga – użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych, oraz zastosowanie innych metod postępowania, może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- ▶ W zakresie dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza (na schemacie urządzenia znajdującym się na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem 6).



- ▶ **Jeżeli tabliczka ostrzegawcza nie została napisana w języku polskim, zaleca się, aby jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji nakleić na nią wchodzącą w zakres dostawy etykietę w języku polskim.**



Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, nie wolno również spoglądać w wiązkę ani w jej odbicie. Można w ten sposób spowodować wypadek, czyjeś oślepienie lub uszkodzenie wzroku.

- ▶ **W razie, gdy promień lasera natrafi na oko, należy natychmiast zamknąć oczy i usunąć głowę z zasięgu padania wiązki.**
- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ **Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako okularów słonecznych, ani używać ich w ruchu drogowym.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
- ▶ **Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie wykwalifikowany personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną eksploatację przyrządu.
- ▶ **Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia pomiarowego do użytkowania dzieciom.** Mogą one nieumyślnie oślepić siebie lub inne osoby.
- ▶ **Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- ▶ **Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.**

Opis urządzenia i jego zastosowania

Proszę rozłożyć stronę z graficznym przedstawieniem urządzenia pomiarowego i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do pomiarów odległości, długości, wysokości i odstępów. Urządzenie pomiarowe dostosowane jest do wykonywania pomiarów wewnątrz pomieszczeń.

142 | Polski

Dane techniczne

Cyfrowy dalmierz laserowy		GLM 30
Numer katalogowy	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Zakres pomiaru (typowy)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Zakres pomiarowy (typowy, niekorzystne warunki)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Dokładność pomiaru (typowa)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Dokładność pomiarowa (typowa, niekorzystne warunki)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Najmniejsze wskazanie	1 mm	1 mm
Temperatura pracy	- 10 °C... + 45 °C	- 10 °C... + 45 °C
Temperatura przechowywania	- 20 °C... + 70 °C	- 20 °C... + 70 °C
Relatywna wilgotność powietrza maks.	90 %	90 %
Klasa lasera	2	2
Typ lasera	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Srednica plamki lasera (przy 25 °C) ok.		
- w odległości 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- w odległości 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatyczne wyłączenie po ok.		
- Laser	20 s	20 s
- Urządzenie pomiarowe (bez pomiaru)	5 min	5 min
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Wymiary	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Stopień ochrony	IP 54 (ochrona przed pyłem i rozbryzgami wody) ^{D)}	IP 54 (ochrona przed pyłem i rozbryzgami wody) ^{D)}
Baterie	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Ogniwa akumulatora	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Pojedynczy pomiar każdego kompletu baterii	5000	5000

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Polski | **143****Cyfrowy dalmierz laserowy****GLM 30**

Ustawienie jednostki miary	-	●
Ustawienie dźwięku	●	-

A) W przypadku pomiarów od tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy wysokim współczynniku odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), słabego podświetlenia oraz temperatury roboczej wynoszącej 25 °C. Dodatkowo należy się liczyć z odchyleniem, wynoszącym $\pm 0,05$ mm/m.

B) W przypadku pomiarów od tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy niskim współczynniku odbicia celu (np. czarny karton), silne podświetlenie oraz temperatury roboczej wynoszącej - 10 °C do +45 °C temperatury roboczej. Dodatkowo należy się liczyć z odchyleniem, wynoszącym $\pm 0,15$ mm/m.

C) Szerokość linii lasera uzależniona jest od właściwości powierzchni oraz od warunków otoczenia.

D) z wyjątkiem wnęki na baterie

Do jednoznacznej identyfikacji narzędzia pomiarowego służy numer serii **5**, znajdujący się na tabliczce znamionowej.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- 1 Wyświetlacz
- 2 Przycisk pomiarowy
- 3 Pokrywa wnęki na baterie
- 4 Błokada pokrywy wnęki na baterie
- 5 Numer serii
- 6 Tabliczka ostrzegawcza lasera
- 7 Soczewka odbioru sygnału
- 8 Wyjście promieni laserowych
- 9 Laserowa tablica celownicza*
- 10 Okulary do pracy z laserem*
- 11 Futerał*

* Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

Elementy wskaźników

- a Automatyczna suma
- b Poprzednia wartość pomiarowa
- c Aktualna wartość pomiarowa

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

144 | Polski

- d** Laser jest włączony
- e** Pomiar długości
- f** Alarm wyładowania akumulatora
- g** Alarm temperatury
- h** Sygnalizator błędów »Error«


Montaż


Wkładanie/wymiana baterii

Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych lub akumulatorów.

W przypadku akumulatorów 1,2-V możliwe jest zmniejszenie się liczby projektów dotyczących baterii 1,5-V.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie **3**, należy wcisnąć blokadę **4** i zdjąć pokrywkę. Włożyć baterie lub akumulatory do wnęki. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości zgodnie ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

Gdy symbol baterii  pojawia się po raz pierwszy na wyświetlaczu, możliwe jest jeszcze przeprowadzenie co najmniej 100 indywidualnych pomiarów.

Gdy symbol baterii  miga, należy wymienić baterie lub ogniwa akumulatorowe. Dokonywanie pomiarów nie jest już możliwe.

Baterie lub akumulatory należy zawsze wymieniać kompletami. Należy stosować tylko baterie lub akumulatory pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

- ▶ **Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyjąć z niego baterie lub akumulatory.** Nieużywane przez dłuższy czas baterie i akumulatory mogą ulec korozji i ulec samorozładowaniu.

Praca urządzenia

Włączenie

- ▶ **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć.** Wiązka lasera może spowodować oślepienie osób postronnych.
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.**

- ▶ **Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury.** Nie należy go na przykład pozostawiać na dłuższy okres czasu w samochodzie. W przypadku, gdy urządzenie pomiarowe poddane było większym wahanom temperatury, należy przed użyciem odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
- ▶ **Należy unikać silnych uderzeń i nie dopuszczać do upadku urządzenia pomiarowego.** W przypadku silnego oddziaływania zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, należy przed dalszą pracą przeprowadzić kontrolę dokładności (zob. »Kontrola dokładności pomiaru odległości«, str. 147).

Włączanie/wyłączanie

Aby **włączyć** narzędzie pomiarowe należy krótko nacisnąć przycisk pomiarowy **2**. Narzędzie pomiarowe oraz laser zostają włączone.

- ▶ **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć.** Wiązka lasera może spowodować oślepienie osób postronnych.

Aby **wyłączyć** urządzenie pomiarowe, należy dłużej nacisnąć na przycisk pomiarowy **2**.

Przebieg pomiaru (zob. rys. A)

Po włączeniu urządzenie automatycznie ustawia się w funkcji pomiar długości.

Płaszczyzną odniesienia jest zawsze tylna krawędź urządzenia pomiarowego.

Należy przyłożyć narzędzie pomiarowe do miejsca wybranego jako początek mierzonej długości (np. do ściany).

Aby rozpocząć pomiar należy krótko wcisnąć przycisk pomiarowy **2**. Po zakończeniu wiązka laserowa zostaje wyłączona. Aby ponownie włączyć wiązkę laserową należy krótko wcisnąć przycisk pomiarowy **2**. W celu dokonania kolejnego pomiaru należy ponownie wcisnąć krótko przycisk pomiarowy **2**.

- ▶ **Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, jak również spoglądać w wiązkę (nawet przy zachowaniu większej odległości).**

Wskazówka: Wynik pomiaru pojawia się przeciętnie w przeciągu 0,5 s, najpóźniej po upływie 4 s. Czas pomiaru zależy od odległości, warunków oświetleniowych i od refleksu świetlnego mierzonego obiektu. Po zakończeniu pomiaru wiązka laserowa wyłącza się automatycznie.

146 | Polski

Automatyczna suma (zob. rys. B)

Automatyczna suma podaje automatycznie sumę pojedynczych pomiarów (przydatna np. podczas wyliczania ilości potrzebnego materiału).


Wartość automatycznej sumy zostaje skasowana po wyłączeniu urządzenia przez użytkownika lub w rezultacie jego automatycznego wyłączenia się po pięciu minutach bez obsługi.

Automatyczna suma nie jest zapisywana. Nie można również dokonać późniejszej korekty automatycznej sumy.

Naprowadzić wiązkę lasera na cel.




Aby rozpocząć pomiar należy krótko wcisnąć przycisk pomiarowy **2**. Aktualny wynik pomiaru **c** jest wyświetlany w dolnym pasku. Wiązka laserowa wyłącza się.

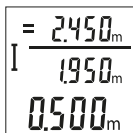

Aby włączyć wiązkę laserową, należy wcisnąć krótko przycisk pomiarowy **2**. Aby dokonać kolejnego pomiaru należy ponownie wcisnąć krótko przycisk pomiarowy **2**. W dolnym pasku wyświetlany jest aktualny wynik pomiaru **c**. W środkowym pasku wyświetlana jest poprzednia wartość pomiarowa **b**. W górnym pasku wyświetlana jest automatyczna suma **a** (suma aktualnych i poprzednich wyników pomiaru).

Włączanie/wyłączanie dźwięku (3 601 K72 5..)

 
Wyłączyć urządzenie pomiarowe.



Należy wcisnąć długo przycisk pomiarowy **2**. Kiedy kursor znajdzie się na wybranym ustawieniu, należy puścić przycisk pomiarowy **2**. Po zwolnieniu przycisku urządzenie pomiarowe włącza się w ustawionym trybie.

Zmiana jednostki miary (3 601 K72 57.)

 Wyłączyć urządzenie pomiarowe.



Należy wcisnąć długo przycisk pomiarowy **2**. Kiedy kursor znajdzie się na wybranym ustawieniu, należy

puścić przycisk pomiarowy **2**. Po zwolnieniu przycisku urządzenie pomiarowe włącza się w ustawionym trybie.

Podświetlenie wyświetlacza

Oświetlenie wyświetlacza nie wyłącza się. Jeżeli nie są wciskane przyciski, oświetlenie wyświetlacza przyciemnia się po upływie ok. 10 sekund w celu zmniejszenia zużycia baterii/akumulatora. Po upływie ok. 30 sekund bez wciskania przycisków oświetlenie wyświetlacza gaśnie.

Wskazówki dotyczące pracy

Wskazówki ogólne

Soczewka laserowa **7** i otwór wyjściowy wiązki laserowej **8** nie mogą być zastonięte podczas pomiaru.

Nie wolno poruszać urządzenia pomiarowego podczas pomiaru. Dlatego też urządzenie pomiarowe powinno przylegać do stabilnej poziomej lub pionowej powierzchni przyłożenia.

Wpływy na zasięg pomiarowy

Zasięg pomiarowy zależy od warunków oświetleniowych i od refleksu świetlnego mierzonego obiektu. Aby polepszyć widoczność wiązki laserowej przy silnym oświetleniu należy stosować okulary do pracy z laserem **10** (osprzęt) oraz laserową tablicę celowniczą **9** (osprzęt) lub ocienić powierzchnię celowania.

Wpływy na wynik pomiaru

W wyniku uwarunkowanych fizycznie efektów nie można wykluczyć, że wyniki pomiaru niektórych obiektów docelowych mogą się okazać błędne. Do nich należą:

- przezroczyste obiekty docelowe (np. szkło, woda),
- powierzchnie lustrzane (np. polerowany metal, szkło),
- porowate powierzchnie (np. materiały izolacyjne),
- powierzchnie o silnej fakturze (np. surowy tynk, kamień naturalny).

W razie potrzeby należy użyć w w/w przypadkach tarczy celowniczej **9** (osprzęt).

Błędy w pomiarach są możliwe również w przypadku celów namierzonych z ukosa.

Wpływy na wartość mierzoną mogą mieć też warstwy powietrza o różnych temperaturach oraz pośrednio odebrane refleksy.

Kontrola dokładności pomiaru odległości

Dokładność urządzenia pomiarowego można sprawdzić w następujący sposób:

- Należy wybrać niezmienny odcinek o długości od 3 do 10 m, którego długość jest dokładnie znana (np. szerokość pomieszczenia, otwór drzwiowy). Należy dbać o korzystne warunki podczas dokonywania pomiaru, tzn. odcinek pomiarowy

148 | Polski

powinien znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, a obiekt pomiaru powinien być gładki i dobrze odbijać światło.

- Odcinek należy zmierzyć dziesięciokrotnie – raz za razem.

Przy korzystnych warunkach odchylenie poszczególnych pomiarów od wartości średniej może wynosić maksymalnie ± 4 mm na całym odcinku pomiarowym. Pomiaru należy protokołować, aby móc ewentualnie porównać ich dokładność w późniejszym czasie.

Błędy – przyczyny i usuwanie**Przyczyna****Usuwanie błędu****Alarm temperatury (g) miga, dokonywanie pomiarów nie jest już możliwe**

Urządzenie pomiarowe znajduje się poza dopuszczalną temperaturą roboczą, wynoszącą od -10 °C do $+45$ °C.

Odczekać, aż urządzenie pomiarowe osiągnie temperaturę roboczą

Wskaźnik »Error« na wyświetlaczu

Obiekt pomiaru nadmiernie (np. lustro) lub niedostatecznie (np. czarny materiał) odbija, wzgl. nasłonecznienie jest zbyt silne.

Użyć tarczy celowniczej lasera **9** (osprzęt)

Otwór wyjściowy wiązki laserowej **8** lub soczewka odbioru **7** są zaparowane (np. pod wpływem zbyt szybkiej zmiany temperatury).

Wytrzeć za pomocą miękkiej tkaniny do sucha otwór wyjściowy wiązki laserowej **8** lub soczewkę odbioru **7**

Obliczona automatyczna suma jest większa niż 99 999 m.

Obliczenie należy rozłożyć na kilka etapów

Niepewny wynik pomiaru

Obiekt pomiaru odbija światło w sposób niewystarczający (np. woda, szkło).

Przykryć obiekt pomiaru

Otwór wyjściowy wiązki laserowej **8** lub soczewka odbioru **7** jest zakryta.

Odsłonić otwór wyjściowy wiązki laserowej **8** lub soczewkę odbioru **7**

Przeszkoda na drodze wiązki lasera

Plamka lasera musi w całości znajdować się na obiekcie docelowym.

Przyczyna**Usuwanie błędu****Wskazanie nie zmienia się lub urządzenie pomiarowe reaguje niewłaściwie na przyciśnięcie przycisku**

Błąd oprogramowania

Wyjąć baterie i po ponownym ich włożeniu na nowo uruchomić urządzenie pomiarowe.

Urządzenie pomiarowe kontroluje prawidłowe funkcjonowanie podczas każdego pomiaru. W przypadku stwierdzenia usterki, wszystkie wskaźniki na wyświetlaczu migają równocześnie. W takim przypadku, lub w razie, gdy zastosowanie opisanych powyżej środków nie spowodowało usunięcia usterki, urządzenie pomiarowe należy odeśłać do punktu obsługi klienta firmy Bosch, za pośrednictwem punktu zakupu.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Narzędzie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie używać żadnych środków czyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.

Soczewka odbioru sygnału **7** wymaga takiej samej starannej pielęgnacji, jak okulary lub soczewka aparatu fotograficznego.

Jeśli urządzenie pomiarowe, mimo starannych metod produkcji i kontroli uległoby awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch. Nie wolno samemu otwierać urządzenia pomiarowego.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

150 | Polski**Polska**

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajdują Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Urządzenia pomiarowe, sprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Urządzeń pomiarowych i akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění



Abyste byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat veškeré pokyny. Pokud se měřicí přístroj nepoužívá podle těchto pokynů, může to negativně ovlivnit ochranná opatření, která jsou integrována v měřicím přístroji. Nikdy nesmíte dopustit, aby byly výstražné štítky na měřicím přístroji nečitelné. **TYTO POKYNY DOBRĚ USCHOVEJTE A POKUD BUDETE MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PŘEDÁVAT DÁLE, PŘILOŽTE JE.**

- ▶ **Pozor** – pokud se použije jiné než zde uvedené ovládací nebo seřizovací vybavení nebo provedou jiné postupy, může to vést k nebezpečné expozici zářením.
- ▶ Měřicí přístroj se dodává s varovným štítkem (ve vyobrazení měřicího přístroje na grafické straně označený číslem 6).



- ▶ **Není-li text varovného štítku ve Vašem národním jazyce, pak jej před prvním uvedením do provozu přelepte dodanou samolepkou ve Vašem národním jazyce.**



Laserový paprsek nemířte proti osobám nebo zvířatům a nedívejte se do přímého ani do odraženého laserového paprsku. Může to způsobit oslepení osob, nehody nebo poškození zraku.

- ▶ **Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavu uhnout od paprsku.**
- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako ochranné brýle.** Brýle pro práci s laserem slouží k lepšímu rozpoznání laserového paprsku, ale nechrání před laserovým paprskem.

152 | Česky

- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro práci s laserem nenabízejí kompletní ochranu před UV zářením a snižují vnímání barev.
- ▶ **Měřicí přístroj nechte opravit kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
- ▶ **Nenechte děti používat laserový měřicí přístroj bez dozoru.** Mohou neúmyslně oslnit osoby.
- ▶ **Nepřacujte s měřicím přístrojem v prostředí s nebezpečím výbuchu, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V měřicím přístroji se mohou vytvářet jiskry, jež zapálí prach nebo plyny.
- ▶ **Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.**

Popis výrobku a specifikací

Otočte vyklápěcí stranu se zobrazením měřicího přístroje a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otočenou.

Určující použití

Měřicí přístroj je určený k měření vzdáleností, délek, výšek a rozměrů. Měřicí přístroj je vhodný pro měření ve vnitřním prostředí.

Technická data

Digitální laserový měřič vzdáleností	GLM 30	
Objednací číslo	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Měřicí rozsah (typický)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Měřicí dosah (typický, nepříznivé podmínky)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Přesnost měření (typický)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Přesnost měření (typická, nepříznivé podmínky)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Nejmenší zobrazovaná jednotka	1 mm	1 mm
Provozní teplota	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %	90 %

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Česky | 153

Digitální laserový měřič vzdálenosti	GLM 30	
Třída laseru	2	2
Typ laseru	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Průměr laserového paprsku (při 25 °C) ca.		
– ve vzdálenosti 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– ve vzdálenosti 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Vypínací automatika po ca.		
– pro laser	20 s	20 s
– pro měřicí přístroj (bez měření)	5 min	5 min
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Rozměry	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Stupeň krytí	IP 54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) ^{D)}	IP 54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) ^{D)}
Baterie	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akumulátorové články	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Jednotlivá měření s jednou sadou baterií	5000	5000
Nastavení měřicí jednotky	–	●
Nastavení tónu	●	–

A) Při měření od zadní strany měřicího přístroje, platí pro vysokou odrazivost cíle (např. na bílo natřená zeď), slabém osvětlení pozadí a provozní teplotě 25 °C. Navíc je třeba počítat s odchylkou ± 0,05 mm/m.

B) Při měření od zadní strany měřicího přístroje, platí pro nízkou odrazivost cíle (např. černý karton), silném osvětlení pozadí a provozní teplotě – 10 °C až +45 °C. Navíc je třeba počítat s odchylkou ± 0,15 mm/m.

C) Šířka laserové čáry je závislá na tvaru povrchu a okolních podmínkách.

D) S výjimkou příhrádky pro baterie.

K jednoznačné identifikaci Vašeho měřicího přístroje slouží sériové číslo 5 na typovém štítku.

154 | Český

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- 1 Displej
- 2 Tlačítko měření
- 3 Kryt příhrádky baterie
- 4 Aretace krytu příhrádky pro baterie
- 5 Sériové číslo
- 6 Varovný štítek laseru
- 7 Přijímací čočka
- 8 Výstup laserového paprsku
- 9 Cílová tabulka laseru*
- 10 Brýle pro práci s laserem*
- 11 Ochranná taška*

* Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří do standardní dodávky.

Zobrazované prvky

- a Automatický součet
- b Předchozí naměřená hodnota
- c Aktuální naměřená hodnota
- d Laser zapnutý
- e Měření délek
- f Výstraha baterie
- g Výstraha teploty
- h Chybový ukazatel „Error“


Montáž

 
Nasazení/výměna baterií

Pro provoz měřicího přístroje je doporučeno používání alkalicko-manganových baterií nebo akumulátorů.

S 1,2 V akumulátory může být případně možný menší počet měření než s 1,5 V bateriemi.

Pro otevření krytu příhrádky pro baterie **3** stlačte aretaci **4** a kryt příhrádky pro baterie odejměte. Vložte baterie resp. akumulátory. Dbejte přitom na správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně příhrádky pro baterie.

Když se na displeji poprvé zobrazí symbol baterie,  lze provést minimálně ještě 100 jednotlivých měření.

Pokud symbol baterie  bliká, musíte baterie resp. akumulátorové články vyměnit. Měření už nejsou možná.

Nahraďte vždy všechny baterie resp. akumulátory současně. Použijte pouze baterie nebo akumulátory jednoho výrobce a stejné kapacity.

- ▶ **Pokud měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie resp. akumulátory.** Baterie a akumulátory mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.

Provoz

Uvedení do provozu

- ▶ **Neponechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po používání jej vypněte.** Mohly by být laserovým paprskem oslněny jiné osoby.
- ▶ **Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- ▶ **Nevystavujte měřicí přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.** Nenechávejte jej např. delší dobu ležet v autě. Při větších teplotních výkyvech nechte měřicí přístroj nejprve vytemperovat, než jej uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.
- ▶ **Vyhnete se prudkým nárazům nebo pádům měřicího přístroje.** Po silných vnějších účincích na měřicí přístroj byste měli před další prací vždy provést kontrolu přesnosti (viz „Kontrola přesnosti měření vzdálenosti“, strana 158).

Zapnutí – vypnutí

Pro **zapnutí** měřicího přístroje krátce stiskněte tlačítko měření **2**. Měřicí přístroj a laser se zapnou.

- ▶ **Neponechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po používání jej vypněte.** Mohly by být laserovým paprskem oslněny jiné osoby.

Pro **vypnutí** měřicího přístroje dlouze stiskněte tlačítko měření **2**.

Proces měření (viz obr. A)

Po zapnutí se měřicí přístroj nachází ve funkci měření délek.

Referenční rovina měření je vždy zadní hrana měřicího přístroje.

Položte měřicí přístroj na požadovaný výchozí bod měření (např. zed').

156 | Česky

Pro spuštění měření krátce stiskněte tlačítko měření **2**. Poté se vypne laserový paprsek. Pro opětovné zapnutí laserového paprsku krátce stiskněte tlačítko měření **2**. Pro spuštění dalšího měření znovu krátce stiskněte tlačítko měření **2**.

► **Nesměřujte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a nedívejte se sami do něj a to ani z větší vzdálenosti.**

Upozornění: Naměřená hodnota se typicky zobrazí během 0,5 s a nejpozději za 4 s. Doba měření závisí na vzdálenosti, světelných podmínkách a reflexních vlastnostech cílového povrchu. Po ukončení měření se laserový paprsek automaticky vypne.

Automatický součet (viz obr. B)

Automatický součet automaticky udává součet všech jednotlivých měření (užitečné např. při výpočtu materiálu).


Hodnota automatického součtu se smaže, jakmile přístroj vypnete, resp. když se přístroj automaticky vypne po 5 minutách bez stisknutí tlačítka.

Automatický součet se neukládá. Dodatečná oprava automatického součtu není možná.

Nasměřujte laserový paprsek na cílový povrch.




Pro spuštění měření krátce stiskněte tlačítko měření **2**. Na spodním řádku displeje se zobrazí aktuální naměřená hodnota **c**. Laserový paprsek se vypne.

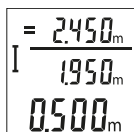

Pro zapnutí laserového paprsku krátce stiskněte tlačítko měření **2**. Pro spuštění dalšího měření znovu krátce stiskněte tlačítko měření **2**. Na spodním řádku se zobrazí aktuální naměřená hodnota **c**. V prostředním řádku se zobrazí předchozí naměřená hodnota **b**. V horním řádku se zobrazí automatický součet **a** (součet aktuální a předchozí naměřené hodnoty).

Zapnutí/vypnutí tónu (3 601 K72 5..)

 
Měřicí přístroj vypněte.



Dlouze stiskněte tlačítko měření **2**. Když je kurzor na požadovaném nastavení, tlačítko měření **2** uvolněte. Po uvolnění tlačítka se měřicí přístroj zapne se zvoleným nastavením.

Změna měřících jednotek (3 601 K72 57.)

 Měřicí přístroj vypněte.



Dlouze stiskněte tlačítko měření **2**. Když je kurzor na požadovaném nastavení, tlačítko měření **2** uvolněte. Po uvolnění tlačítka se měřicí přístroj zapne se zvoleným nastavením.

Osvětlení displeje

Osvětlení displeje je zapnuté trvale. Pokud nestisknete žádné tlačítko, osvětlení displeje se po cca 10 sekundách ztlumí kvůli šetření baterii/akumulátoru. Po cca 30 sekundách bez stisknutí tlačítka osvětlení displeje zhasne.

Pracovní pokyny

Všeobecná upozornění

Přijímací čočka **7** a výstup laserového paprsku **8** nesmějí být při měření zakryty.

Měřicí přístroj se během měření nesmí hýbat. Proto měřicí přístroj pokud možno přikládejte k pevné dorazové nebo opěrné ploše.

Vlivy na rozsah měření

Měřicí rozsah závisí na světelných podmínkách a reflexních vlastnostech cílového povrchu. Pro lepší viditelnost laserového paprsku při jiném silném světle použijte brýle pro práci s laserem **10** (příslušenství) a cílovou destičku laseru **9** (příslušenství), nebo cílovou plochu zastiňte.

Vlivy na výsledek měření

Na základě fyzikálních účinků nelze vyloučit, že při měření na různých površích nedojde k chybným měřením. K tomu náležejí:

- transparentní povrchy (např. sklo, voda),
- lesknoucí se povrchy (např. leštěný kov, sklo),
- porézní povrchy (např. izolační materiály),
- strukturované povrchy (např. hrubá omítka, přírodní kámen).

Na těchto površích případně použijte cílovou tabulku laseru **9** (příslušenství).

Chybná měření jsou kromě toho možná na šikmo zaměřených cílových plochách.

Naměřenou hodnotu mohou rovněž ovlivnit vrstvy vzduchu s různou teplotou nebo nepřímo přijaté odrazy.

158 | Česky

Kontrola přesnosti měření vzdálenosti

Přesnost měřicího přístroje můžete zkontrolovat takto:

- Zvolte trvale neměnnou měřenou vzdálenost cca 3 až 10 m, kterou přesně znáte (např. šířka pokoje, otvor pro dveře). Měření by se mělo provádět za příznivých podmínek, tzn., že by se měla měřená vzdálenost nacházet v interiéru a cílová plocha měření by měla být hladká s dobrými reflexními vlastnostmi.
- Vzdálenost změřte 10krát po sobě.

Odchylka jednotlivých měření od střední hodnoty smí být za příznivých podmínek maximálně ± 4 mm na celkovou měřenou vzdálenost. Měření si zaznamenejte, abyste mohli později porovnat přesnost.

Chyby – příčiny a nápomoc

Příčina	Řešení
Výstraha teploty (g) bliká, měření není možné	
Měřicí přístroj je mimo rozsah provozní teploty -10 °C až $+45$ °C.	Vyčkejte až měřicí přístroj dosáhne provozní teploty
Ukazatel „Error“ na displeji	
Cílová plocha odráží příliš silně (např. zrcadlo) ev. příliš slabě (např. černá látka) nebo je okolní světlo příliš silné.	Použijte cílovou tabulku laseru 9 (příslušenství)
Výstup laserového paprsku 8 ev. přijímací čočka 7 jsou orosené (např. kvůli rychlé změně teploty).	Měkkým hadříkem vytřete do sucha výstup laserového paprsku 8 ev. přijímací čočku 7
Vypočítaný automatický součet je větší než 99999 m.	Výpočet rozdělte do jednotlivých kroků
Nepřijatelný výsledek měření	
Cílová plocha neodráží jednoznačně (např. voda, sklo).	Cílovou plochu zakryjte
Výstup laserového paprsku 8 ev. přijímací čočka 7 jsou zakryté.	Výstup laserového paprsku 8 ev. přijímací čočku 7 odkryjte
Překážka v dráze paprsku laseru	Bod laseru musí kompletně ležet na cílové ploše.
Ukazatel zůstává nezměněný nebo měřicí přístroj reaguje na stisk tlačítka neočekávaně	
Chyba v softwaru	Odejměte baterie a po novém vložení měřicí přístroj znovu nastartujte.

Měřicí přístroj monitoruje správnou funkci při každém měření. Zjistí-li se závada, blikají všechny segmenty displeje. V takovém případě, nebo když nemůžete poruchu odstranit pomocí výše uvedených pokynů, zašlete měřicí přístroj prostřednictvím svého prodejce zákaznické službě Bosch.

Údržba a servis

Údržba a čištění

Udržujte měřicí přístroj vždy čistý.

Měřicí přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla.

Pečujte zvláště o přijímací čočku **7** se stejnou pečlivostí, s jakou se musí zacházet s brýlemi nebo čočkou fotoaparátu.

Pokud by došlo přes pečlivou výrobu a zkušební metody u měřicího přístroje někdy k výpadku, nechte opravu provést v autorizovaném servisu pro elektronářadí Bosch. Měřicí přístroj sami neotvírejte.

Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

160 | Slovensky

Zpracování odpadů

Měřicí přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Neodhazujte měřicí přístroje a akumulátory/baterie do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné měřicí přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebřané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Změny vyhrazeny.


Slovensky

Bezpečnostné pokyny



Aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, je nevyhnutné prečítať si a dodržiavať všetky pokyny. Pokiaľ merací prístroj nebudete používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepriaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meracom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. **TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.**

- Buďte opatrný – ak používate iné ako tu uvedené obslužné a aretačné prvky alebo volíte iné postupy. Môže to mať za následok nebezpečnú expozíciu žiarenia.
- Tento merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom (na grafickej strane je na obrázku meracieho prístroja označený číslom 6).

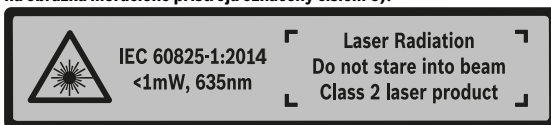

► **Keď nie je text výstražného štítka v jazyku Vašej krajiny, pred prvým použitím produktu ho prelepte dodanou nálepkou v jazyku Vašej krajiny.**



Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami sa nepozerajte priameho či do odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

- **Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.**
- **Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.** Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia.
- **Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.** Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb.
- **Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- **Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti.** Mohli by neúmyselne oslepiť iné osoby.
- **Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach.** V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výpary zapáliť.
- **Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.**

Popis produktu a výkonu

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami meracieho prístroja a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

Používanie podľa určenia

Merací prístroj je určený na meranie vzdialeností, diaľok, výšok a rozmerov. Merací prístroj je vhodný na meranie vo vnútornom prostredí.

162 | Slovensky

Technické údaje

Digitálny laserový diaľkometer		GLM 30
Vecné číslo	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Rozsah merania (typicky)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Rozsah merania (typicky, nepriaznivé podmienky)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Presnosť merania (typicky)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Presnosť merania (typicky, nepriaznivé podmienky)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Minimálna indikovaná jednotka	1 mm	1 mm
Prevádzková teplota	- 10 °C... + 45 °C	- 10 °C... + 45 °C
Skladovacia teplota	- 20 °C... + 70 °C	- 20 °C... + 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max.	90 %	90 %
Laserová trieda	2	2
Typ lasera	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Priemer laserového lúča (pri teplote 25 °C) cca		
- vo vzdialenosti 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- vo vzdialenosti 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Vypínacia automatika po cca		
- Laser	20 s	20 s
- Merací prístroj (bez merania)	5 min	5 min
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Rozmery	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Druh ochrany	IP 54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode) ^{D)}	IP 54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode) ^{D)}
Batérie		
Akumulátorové články	2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Jednotlivé merania na jednu súpravu batérií	5000	5000
Nastavenie meracej jednotky	-	●
Nastavenie zvukového signálu	●	-

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

A) Pri meraní od zadnej hrany meracieho prístroja platí pre veľmi dobré reflexné vlastnosti cieľa (napríklad nabiele natretá stena) slabé osvetlenie v pozadí a prevádzkovú teplotu 25 °C. Okrem toho je potrebné počítať s vplyvom $\pm 0,05$ mm/m.

B) Pri meraní od zadnej hrany meracieho prístroja platí pre slabé reflexné vlastnosti cieľa (napríklad čierny kartón) silné osvetlenie v pozadí a prevádzkovú teplotu -10 °C až $+45$ °C. Okrem toho je potrebné počítať s vplyvom $\pm 0,15$ mm/m.

C) Šírka laserovej línie závisí od vlastností povrchu a podmienok prostredia.

D) s výnimkou priehradky na batérie

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **5** na typovom štítku.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Displej
- 2 Meracie tlačidlo
- 3 Viečko priehradky na batérie
- 4 Aretácia veka priehradky na batérie
- 5 Sériové číslo
- 6 Výstražný štítok laserového prístroja
- 7 Prijímacia šošovka
- 8 Výstup laserového žiarenia
- 9 Laserová cieľová tabuľka*
- 10 Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča*
- 11 Ochranná taška*

* Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do základnej výbavy produktu.

Zobrazovanie (indikačné) prvky

- a Automatický súčet
- b Predchádzajúca nameraná hodnota
- c Aktuálne nameraná hodnota
- d Laser zapnutý
- e Meranie dĺžky
- f Výstraha slabej batérie
- g Výstraha nevhodnej teploty
- h Indikovanie chyby „Error“

164 | Slovensky

Montáž

Vkladanie/výmena batérií

Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangánových batérií alebo akumulátorových článkov.

S akumulátorovými článkami s napätím 1,2 V je prípadne možné vykonať menší počet meraní ako s batériami s napätím 1,5 V.

Ak chcete otvoriť viečko priehradky na batérie **3**, zatlačte na aretáciu **4** a viečko priehradky na batérie demontujte. Vložte príslušné batérie resp. akumulátorové články. Dajte pritom pozor na správne pólovanie podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie.

Keď sa zobrazí symbol batérie ⇄ na displeji prvýkrát, je možné vykonať ešte minimálne 100 jednotlivých meraní.

Keď symbol Batéria ⇄ blinká, treba batérie resp. akumulátorové články vymeniť. Ďalšie merania už nie sú možné.

Vymieňajte vždy všetky batérie, resp. všetky akumulátorové články súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.

- ▶ **Keď merací prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie, resp. akumulátorové články.** Počas dlhšieho skladovania by mohli batérie alebo akumulátorové články korodovať a mohli by sa samočinne vybiť.

Používanie

Uvedenie do prevádzky

- ▶ **Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.
- ▶ **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.**
- ▶ **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt.** Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.
- ▶ **Zabráňte prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** V prípade intenzívnejšieho vonkajšieho zásahu na merací prístroj by ste mali predtým, ako

budete pokračovať v práci, vždy vykonať skúšku presnosti (pozri „Kontrola presnosti merania vzdialenosti“, strana 167).

Zapínanie/vypínanie

Na **zapnutie** meracieho prístroja krátko stlačte meracie tlačidlo **2**. Merací prístroj a laser sa zapnú.

► **Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.

Na **vypnutie** meracieho prístroja stlačte dlho meracie tlačidlo **2**.

Proces merania (pozri obrázok A)

Po zapnutí sa merací prístroj nachádza vo funkcii merania dĺžky.

Základnou (vzťažnou) rovinou pre meranie je vždy zadná hrana meracieho prístroja.

Priložte merací prístroj na želaný počiatočný bod merania (napríklad stenu).

Na aktivovanie merania krátko stlačte meracie tlačidlo **2**. Potom sa laserový lúč vypne. Na opätovné zapnutie laserového lúča krátko stlačte meracie tlačidlo **2**. Na aktivovanie ďalšieho merania opäť krátko stlačte meracie tlačidlo **2**.

► **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z väčšej vzdialenosti.**

Upozornenie: Nameraná hodnota sa typicky objaví v priebehu 0,5 sekundy a najneskôr po 4 sekundách. Doba merania závisí od vzdialenosti, svetelných podmienok a reflexných vlastností cieľovej plochy. Po dokončení merania sa laserový lúč automaticky vypne.

Automatický súčet (pozri obrázok B)

Funkcia automatického súčtu automaticky vypočítava súčet všetkých jednotlivých meraní (táto funkcia je nápomocná napríklad pri vypočítavaní materiálu).

Hodnota automatického súčtu sa vymaže, hneď ako bude prístroj vypnutý alebo sa vypne automaticky po uplynutí 5 minút bez stlačenia nejakého tlačidla.

Automatický súčet sa neukladá do pamäte. Dodatočná úprava automatického súčtu nie je možná.

Zamierte laserový lúč na cieľovú plochu.

Na aktivovanie merania krátko stlačte meracie tlačidlo **2**. Aktuálna nameraná hodnota **c** sa zobrazí v dolnom riadku displeja. Laserový lúč sa vypne.



166 | Slovensky

=	2.450 _m
	1.950 _m
	0.500 _m

Na zapnutie laserového lúča krátko stlačte meracie tlačidlo **2**. Na aktivovanie ďalšieho merania opäť krátko stlačte meracie tlačidlo **2**. V dolnom riadku sa zobrazí aktuálna nameraná hodnota **c**. V strednom riadku sa zobrazí predchádzajúca nameraná hodnota **b**. V hornom riadku sa zobrazí automatický súčet **a** (súčet aktuálnej a predchádzajúcej nameranej hodnoty).

Zapnutie/vypnutie zvukového signálu (3 601 K72 5..)

Vypnite merací prístroj.

Sound	Sound
On	OFF

Dlhšie stlačte meracie tlačidlo **2**. Keď sa kurzor nachádza na želanom nastavení, meracie tlačidlo **2** opäť uvoľnite. Po uvoľnení sa merací prístroj zapne s vybraným nastavením.

Zmena meracej jednotky (3 601 K72 5..)

Vypnite merací prístroj.

Unit	Unit
ft	m

Dlhšie stlačte meracie tlačidlo **2**. Keď sa kurzor nachádza na želanom nastavení, meracie tlačidlo **2** opäť uvoľnite. Po uvoľnení sa merací prístroj zapne s vybraným nastavením.

Osvetlenie displeja

Osvetlenie displeja je trvalo zapnuté. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, osvetlenie displeja sa stlmí po cca 10 sekundách kvôli šetreniu batérii/akumulátorov. Po cca 30 sekundách bez stlačenia nejakého tlačidla sa osvetlenie displeja vypne.

Pokyny na používanie**Všeobecné upozornenia**

Prijímacia šošovka **7** a výstup laserového lúča **8** nesmú byť počas merania zakryté. Merací prístroj sa počas merania nesmie pohybovať. Preto priložte merací prístroj podľa možnosti k pevnej dorazovej alebo dosadacej ploche.

Čo ovplyvňuje merací rozsah

Rozsah merania závisí od svetelných podmienok a reflexných vlastností cieľovej plochy. Kvôli lepšej viditeľnosti laserového lúča pri veľkej intenzite svetla z cudzích zdrojov používajte okuliare na zviditeľnenie laserového lúča **10** (príslušenstvo) a cieľovú platničku pre laser **9** (príslušenstvo), alebo cieľovú plochu začloňte.

Čo ovplyvňuje výsledok merania

Na základe fyzikálnych efektov sa nedá vylúčiť, aby sa pri meraní na rozličných povrchových plochách neobjavili chyby merania. Sem patria nasledovné:

- priehľadné povrchové plochy (napr. sklo, voda),
- zrkadiiace povrchové plochy (napr. leštený kov, sklo),
- porózne povrchové plochy (napr. rôzne izolačné materiály),
- štrukturované povrchové plochy (napr. hrubá omietka, prírodný kameň).

V prípade potreby použite na týchto povrchových plochách laserovú cieľovú tabuľku **9** (príslušenstvo).

Chybné merania sa okrem toho môžu vyskytovať na šikmých zameraných cieľových plochách.

Nameranú hodnotu môžu takisto ovplyvňovať vzduchové vrstvy s rozlične vysokou teplotou alebo nepriamo prijímané reflexie (odrazy) nameranej hodnoty.

Kontrola presnosti merania vzdialenosti

Presnosť meracieho prístroja môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte si trvalo nemennú dráhu merania s dĺžkou cca 3 až 10 m, ktorej dĺžka je vám presne známa (napríklad šírka miestnosti, otvor pre dvere). Meranie by sa malo vykonávať pri vhodných podmienkach, to znamená, že dráha merania by sa mala nachádzať v interiéri a cieľová plocha pre meranie by mala byť hladká a poskytovať dobré odrazy.
- Zmerajte dráhu 10x za sebou.

Odchýlka jednotlivých meraní od priemeru smie byť maximálne ± 4 mm po celej dráhe merania, pri vhodných podmienkach. Zaznamenajte merania do protokolu, aby ste mohli neskôr porovnať presnosť.

Poruchy – príčiny a ich odstránenie**Príčina****Odstránenie****Výstraha nevhodnej teploty (g) bliká, meranie nie je možné**

Merací prístroj sa nachádza mimo rozsahu prevádzkovej teploty -10 °C až $+45$ °C.

Počkajte, kým merací prístroj dosiahne prevádzkovú teplotu

Na displeji sa zobrazuje indikátor „Error“

Cieľová plocha reflektuje príliš intenzívne (napríklad zrkadlo) alebo príliš slabó (napríklad čierna látka), prípadne vtedy, ak je okolité svetlo príliš silné.

168 | Slovensky

Príčina	Odstránenie
Výstup laserového lúča 8 resp. prijímacia šošovka 7 sú zarosené (napríklad následkom rýchlej zmeny teploty).	Pomocou mäkkej handričky vytrite výstup laserového lúča 8 resp. prijímaciu šošovku 7 dosucha
Vypočítaný automatický súčet je väčší ako 99999 m.	Výpočet rozdeľte na jednotlivé čiastkové kroky
Výsledok merania je nepravdepodobný	
Cieľová plocha nereflektuje jednoznačne (napríklad voda, sklo).	Zakryte cieľovú plochu
Výstup laserového lúča 8 resp. prijímacia šošovka 7 sú prikryté.	Výstup laserového lúča 8 prijímaciu šošovku 7 uvoľnite
Na dráhe laserového lúča je prekážka	Laserový bod sa musí celý nachádzať na cieľovej ploche.
Indikácia zostáva nezmenená alebo merací prístroj reaguje na stlačenie tlačidla nečakane	
Softvérová chyba	Vyberte batérie a po novom vložení spustite merací prístroj znova.

Merací prístroj kontroluje správnu funkciu pri každom meraní. Ak bude zistené poškodenie, budú všetky indikátory na displeji blikať. V tomto prípade, alebo keď sa pomocou uvedených opatrení nepodarí odstrániť chybu, odovzdajte merací prístroj prostredníctvom svojho predajcu do servisného strediska firmy Bosch.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Predovšetkým prijímaciu šošovku **7** ošetrte rovnako starostlivo, ako treba ošetrovať napríklad okuliare alebo šošovku fotoaparátu.

Ak by merací prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch. Merací prístroj sami nikdy neotvárajte.

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

www.bosch-pt.com

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovenska

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidácia

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Neodhadzujte opotrebované meracie prístroje ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už nepoužiteľné meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások



Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez befolyással lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felismerhetetlenné a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. **BIZTOS HELYEN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.**

- ▶ **Vigyázat** – ha az itt leírtaktól eltérő kezelő vagy beállító berendezéseket használ, vagy más eljárásokat alkalmaz, ez veszélyes sugárterheléshez vezethet.
- ▶ A mérőműszer egy figyelmeztető táblával kerül szállításra (a képes oldalon a mérőműszer rajzán a 6 számmal van jelölve).



- ▶ Ha a figyelmeztető tábla szövege nem az Ön nyelvén van megadva, ragassza át azt az első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított öntapadó címkével, amelyen a szöveg az Ön országában használatos nyelven található.



Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézersugárba. Ellenkező esetben a személyeket elvakíthatja, baleseteket okozhat és megsértheti az érintett személy szemét.

- ▶ Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjen azonnal ki a lézersugár vonalából.
- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüveggént.** A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.

- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüveggént vagy a közlekedésben egyszerű szemüveggént.** A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultrabolya sugárázással szemben és csökkenti a színfelismerési képességet.
- ▶ **A mérőműszert csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.
- ▶ **Ne hagyja, hogy gyerekek a lézersugárral felszerelt mérőműszert felügyelet nélkül használják.** Ezzel akaratlanul elvethetnek más személyeket.
- ▶ **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszerben szikrák keletkezhetnek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- ▶ **Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmilyen változtatást.**

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

Kérjük hajtsa ki a Kezelési Utasításnak a mérőműszer képét tartalmazó kihajtható lapját, miközben a Kezelési Utasítást olvassa.

Rendeltetészerű használat

A mérőműszer távolságok, hosszak, magasságok és köztes távolságok mérésére szolgál. A mérőműszer helyiségekben végzett mérésekre alkalmas.

Műszaki adatok

Digitális lézeres távolságmérő	GLM 30	
Cikkszám	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Mérési tartomány (tipikus)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Mérési tartomány (tipikus, hátrányos feltételek)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Mérési pontosság (tipikusan)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Mérési pontosság (tipikus, hátrányos feltételek)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Legkisebb kijelezhető egység	1 mm	1 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C

172 | Magyar

Digitális lézeres távolságmérő

GLM 30

A levegő megengedett legmagasabb nedvességtartalma, max.	90 %	90 %
Lézerosztály	2	2
Lézertípus	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lézersugár átmérő (25 °C mellett) kb.		
– 10 m távolságban	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– 30 m távolságban	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatikus kikapcsolás kb.		
– Lézer	20 s	20 s
– Mérőműszer (mérés nélkül)	5 perc	5 perc
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	0,09 kg	0,09 kg
Méreték	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Védettségi osztály	IP 54 (por és fröccsenő víz ellen védett kivétel) ^{D)}	IP 54 (por és fröccsenő víz ellen védett kivétel) ^{D)}
Elemek	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akkumulátorcellák	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Elem-készletenként végrehajtható egyedi mérések száma	5000	5000
Mértékegység beállítása	–	●
Hangjelzés beállítása	●	–

A) A mérőműszer hátsó élettől mérve, magas visszaverő-képességű cél (például egy fehérre festett fal), gyenge háttérvilágítás és 25 °C üzemi hőmérséklet mellett. Kiegészítőleg ± 0,05 mm/m befolyással kell számolni.

B) A mérőműszer hátsó élettől mérve, alacsony visszaverő-képességű cél (például egy fekete karton), erős háttérvilágítás és – 10 °C – + 45 °C üzemi hőmérséklet mellett. Kiegészítőleg ± 0,15 mm/m befolyással kell számolni.

C) A lézervonal szélessége a felület tulajdonságaitól és a környezeti feltételektől függ.

D) kivéve az elemfókat

Az ön mérőműszere a tipustáblán található 5 gyártási számmal egyértelműen azonosítható.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1 Kijelző
- 2 Mérő gomb
- 3 Az elemtartó fedele
- 4 Az elemtartó fiók fedelének reteszelése
- 5 Gyártási szám
- 6 Lézer figyelmeztető tábla
- 7 Vevőlcence
- 8 Lézersugár kilépési pontja
- 9 Lézer-céltábla*
- 10 Lézerpont kereső szemüveg*
- 11 Védőtáska*

* A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.

Kijelző elemek

- a Automatikus összeg
- b Előző mérési eredmény
- c Aktuális mérési eredmény
- d A lézer be van kapcsolva
- e Hosszmérés
- f Akkumulátor figyelmeztetés
- g Hőmérséklet figyelmeztetés
- h „Error” hibakijelzés

Összeszerelés


Elemek behelyezése/kicserélése


A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangán-elemek vagy akkumulátorok használatát javasoljuk.

Előfordulhat, hogy 1,2 V akkumulátorokkal kevesebb mérést lehet végrehajtani, mint 1,5 V elemekkel.

174 | Magyar

 A **3** elemfiók fedelének felnyitásához nyomja meg a **4** reteszelést és vegye le az elemfiók fedelét. Tegye be az elemeket, illetve az akkumulátorokat. Az elemek, illetve akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen az elemfiókban található ábrának megfelelő polaritásra.

 Amikor az  először jelenik meg a kijelzőn, még legalább 100 egyedi mérést végre lehet hajtani.

Ha az elemszimbólum  villog, ki kell cserélni az elemeket, illetve az akkumulátorcellákat. A mérőműszerrel ekkor már nem lehet több mérést végrehajtani.

Mindig valamennyi elemet, illetve akkumulátort egyszerre cserélje ki. Csak egyazon gyártó cégtől származó és azonos kapacitású elemeket vagy akkumulátorokat használjon.

- ▶ **Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulátorokat a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek és akkumulátorok egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy maguktól kimerülhetnek.

Üzemeltetés

Üzembevétele

- ▶ **Sohase hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és használat után mindig kapcsolja ki a mérőműszert.** A lézersugár más személyeket elvaskíthat.
- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletingadozásoknak.** Például ne hagyja hosszabb ideig a mérőműszert egy autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások után hagyja a mérőműszert temperálódni, mielőtt azt ismét üzembe venné. Extrém hőmérsékletek vagy hőmérséklet ingadozások befolyásolhatják a mérőműszer mérési pontosságát.
- ▶ **Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknak.** Ha a mérőműszert erős külső hatás érte, a munka folytatása előtt ellenőrizze annak pontosságát (lásd „A távolságmérés pontosságának ellenőrzése”, a 177. oldalon).

Be- és kikapcsolás

A mérőműszer **bekapcsolásához** nyomja meg röviden a **2** mérő gombot. A mérőműszer és a lézer bekapcsolásra kerül.

- ▶ **Sohase hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és használat után mindig kapcsolja ki a mérőműszert.** A lézersugár más személyeket elvaskíthat.

A mérőműszer **kikapcsolásához** nyomja be hosszabb időre a **2** mérő gombot.

A mérési folyamat (lásd az „A” ábrát)

A mérőműszer a bekapcsolás után a hosszmerési funkcióban van.

A mérési vonatkoztatási sík mindig a mérőműszer hátsó éle.

Tegeye fel a mérőműszert a mérés kívánt kezdőpontjára (például egy falra).

A mérés elindításához nyomja be rövid időre a **2** mérő gombot. Ezután a lézersugár ki-kapcsolásra kerül. A lézersugár ismételt bekapcsolásához nyomja be rövid időre a **2** mérő gombot. Egy további mérés elindításához nyomja be ismét rövid időre a **2** mérő gombot.

► **Sohase irányítsa a lézersugarat személyekre vagy állatokra, és sohasem bele közvetlenül, – még nagyobb távolságból sem – a lézersugarába.**

Megjegyzés: A mérési eredmény tipikusan 0,5 másodpercen belül és legkésőbb 4 másodperc elteltével jelenik meg. A mérési időtartam a mérés a távolságtól, a fényviszonyoktól és a célfelület visszaverő tulajdonságaitól függ. A mérés befejezése után a lézersugár automatikusan kikapcsolódik.

Automatikus összeg (lásd a „B” ábrát)

Az automatikus összeg automatikusan megadja az összes egyedi mérés összegét (ez például anyagszámításoknál jól használható adat).

Az automatikus összeg értéke törlésre kerül, mielőtt a készüléket kikapcsolják, illetve amikor 5 percig egyik gombot sem nyomták meg, a készülék automatikusan kikapcsolódik.

Az automatikus összeg nem kerül mentésre. Az automatikus összeg utólagos korrigálására nincs lehetőség.

Írnyítsa a lézersugarat a célfelületre.

A mérés elindításához nyomja be rövid időre a **2** mérő gombot. A **c** aktuális mérési eredmény a kijelző alsó sorában jelenik meg. A lézersugár kikapcsolásra kerül.

I
1950_m


A lézersugár bekapcsolásához nyomja be rövid időre a **2** mérő gombot. Egy további mérés elindításához nyomja be ismét rövid időre a **2** mérő gombot. Az alsó sorban megjelenik a **c** aktuális mérési eredmény. A középső sorban megjelenik a **b** előző mérési eredmény. A felső sorban megjelenik az **a** automatikus összeg (az aktuális és az előző mérési eredmény összege).

= 2450_m
I 1950_m
0500_m

176 | Magyar

A hangjelzés be- és kikapcsolása (3 601 K72 5..)

 
Kapcsolja ki a mérőműszert.



Nyomja be hosszabb időre a **2** mérő gombot. Amikor a kurzor a kívánt beállításon áll, engedje el a **2** mérő gombot. A gomb elengedése után a mérőműszer a kijelölt beállítással bekapcsolódik.

A mérési egység átváltása (3 601 K72 57.)

 Kapcsolja ki a mérőműszert.



Nyomja be hosszabb időre a **2** mérő gombot. Amikor a kurzor a kívánt beállításon áll, engedje el a **2** mérő gombot. A gomb elengedése után a mérőműszer a kijelölt beállítással bekapcsolódik.

A kijelző megvilágítása

A kijelző megvilágítása tartósan be van kapcsolva. Ha kb. 10 másodpercen belül nem nyomnak meg egyetlen gombot sem, a kijelző megvilágítása az elemek/akkumulátorok kímélésére kisebb fényerőre vált. Ha kb. 30 másodpercig nem nyomnak meg egy gombot sem, a kijelző megvilágítása kikapcsolásra kerül.

Munkavégzési tanácsok**Általános tájékoztató**

A **7** bevölencsét és a lézersugár **8** kimeneti pontját mérés közben nem szabad letakarni.

A mérőműszert a mérés tartama alatt nem szabad mozgatni. Ezért a mérőműszert lehetőleg egy szilárd ütköző vagy felfekvő felületre helyezze.

Befolyások a mérési tartományra

A mérési tartomány a megvilágítási viszonyoktól és a célfelület visszaverési tulajdonságaitól függ. Erős idegen fény esetén a lézersugár láthatóságának javítására használja a **10** lézerpont kereső szemüveget (külön tartozék) és a **9** céltáblát (külön tartozék) illetve vessen valamivel árnyékot a célfelületre.

Befolyások a mérési eredményre

Fizikai behatások következtében nem lehet kizárni, hogy a különböző felületeken végzett mérések során hibás eredmények is fellépjenek. Ezek:

- átlátszó felületek (pl. üveg, víz),

- tükröző felületek (pl. fényezett fém, üveg),
- porózus felületek (pl. rezgéscsillapító vagy szigetelő anyagok),
- strukturált felületek (pl. nyersvakolat, terméskő).

Szükség esetén ezeken a felületeken használja a **9** lézer-céltáblát (külön tartozék).

Ezen kívül a ferdén beirányozott célfelületek is hibás eredményekhez vezethetnek.

A mért értéket különböző hőmérsékletű levegőrétegek, vagy a vevőhöz közvetett úton eljutó visszavert sugarak is megamisíthatják.

A távolságmérés pontosságának ellenőrzése

A mérőműszer pontosságát a következőképpen lehet ellenőrizni:

- Jelöljön ki egy tartósan megváltoztathatatlan, kb. 3 – 10 m hosszú mérési szakaszt, amelynek hosszát Ön pontosan ismeri (például a helyiség szélessége, vagy egy ajtónyílás). A mérést előnyös feltételek mellett hajtsa végre, vagyis a mérési szakasz legyen egy belső helyiségben és a mérési felület legyen sima, és jól reflektálja a fényt.
- Mérje meg egymás után 10-szer ezt a szakaszt.

Az egyes méréseknek a középértéktől való eltérése a teljes mérési szakaszon előnyös feltételek mellett legfeljebb ± 4 mm lehet. Készítsen a mérésről jegyzőkönyvet, hogy a készülék pontosságát egy későbbi időpontban össze tudja hasonlítani a pillanatnyi pontossággal.

Hiba – Okok és elhárításuk

A hiba oka

Elhárítás módja

A (g) hőmérséklet figyelmeztető villog, mérés nem lehetséges

A mérőműszer a -10 °C – $+45\text{ °C}$ üzemi hőmérséklet tartományon kívül van.

Várja meg, amíg a mérőműszer eléri az üzemi hőmérsékletet

„Error” kijelzése a kijelzőn

A célfelület túl erősen (például tükör), illetve túl gyengén (például fekete anyag) ver vissza a lézersugarat, vagy túl erős a környezeti megvilágítás.

Használja a **9** lézer-céltáblát (tartozék)

A **8** lézersugárzás kilépési pont, illetve a **7** vevőlencse (például a gyors hőmérséklet-változás miatt) bepárasodott.

Egy puha kendővel törölje szárazra a lézersugár **8** kilépési pontját, illetve a **7** vevő lencsét

A számított automatikus összeg nagyobb, mint 99999 m. Ossa fel közbenső lépésekre a számítást

178 | Magyar

A hiba oka	Elhárítás módja
A mérési eredmény nem plauzibilis	
A célfelület (például vízfelület, üveg) nem veri vissza egyértelműen a lézersugarat.	Takarja le a célfelületet
A lézersugár 8 kilépési pontját, illetve a 7 vevő lenszét valami letakarja.	Tartsa szabadon a lézersugár 8 kilépési pontját, illetve a 7 vevő lenszét
Akadály a lézersugár útjában	A teljes lézerpontnak a célfelületen kell feküdnie.
A kijelzés változatlan marad, vagy a mérőműszer váratlanul reagál a gombnyomásra	
Szoftverhiba	Vegye ki az elemeket, majd azok visszahelyezése után ismét indítsa el a mérőműszert.

A mérőműszer a saját előírászerű működését minden mérésnél ellenőrzi. Ha a mérőműszer meghibásodást észlel, a kijelzőn minden kijelzés villog. Ebben az esetben, vagy ha a fent megadott hibaelhárítási intézkedésekkel sem sikerül elhárítani a hibát, küldje el a mérőműszert a kereskedőn keresztül a Bosch-vevőszolgálatnak.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

Tartsa mindig tisztán a mérőműszert.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a mérőszerszámot.

A szennyeződések egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

Mindenekelőtt a **7** vevő lenszét ugyanolyan gondosan ápolja, mint a szemüvegét, vagy a fényképezőgépe lenszét.

Ha a mérőműszer a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni. Ne nyissa fel saját maga a mérőműszert.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robantott ábrák és egyéb információk a címen található:

www.bosch-pt.com

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típusabláján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés

A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkosárba!

Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások joga fenntartva.

Русский

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке


- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдены все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждением интегрированных защитных механизмов. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. **ХОРОШО СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ЕЕ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.**

- ▶ **Внимание** – использование других не упомянутых здесь элементов управления и регулирования или других методов эксплуатации может подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.
- ▶ Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой (на странице с изображением измерительного инструмента показана под номером 6).

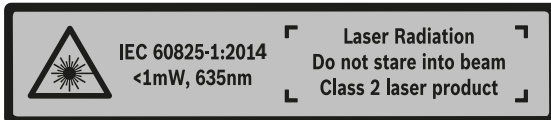

- ▶ Если текст предупредительной таблички не на языке Вашей страны, заклейте его перед первой эксплуатацией прилагаемой наклейкой на языке Вашей страны.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ В случае попадания лазерного луча в глаз нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.

182 | Русский

- ▶ **Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков.** Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.
- ▶ **Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении.** Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.
- ▶ **Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части.** Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- ▶ **Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без надзора.** Они могут неумышленно ослепить людей.
- ▶ **Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли.** В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.
- ▶ **Не меняйте ничего в лазерном устройстве.**

Описание продукта и услуг

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями инструмента и оставьте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для измерения расстояний, длин, высот и удалений. Измерительный инструмент пригоден для работы внутри помещений.

Технические данные

Цифровой лазерный дальномер	GLM 30	
Товарный №	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Диапазон измерения (типичный)	0,15 – 30 м ^{A)}	0,15 – 30 м ^{A)}
Диапазон измерения (типичный, неблагоприятные условия)	20 м ^{B)}	20 м ^{B)}
Точность измерения (типичная)	± 2,0 мм ^{A)}	± 2,0 мм ^{A)}

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Русский | 183

**Цифровой лазерный
дальномер****GLM 30**

Точность измерения (типичная, неблагоприятные условия)	± 3,0 мм ^{B)}	± 3,0 мм ^{B)}
Наименьшее отображаемое значение	1 мм	1 мм
Рабочая температура	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Температура хранения	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Относительная влажность воздуха не более	90 %	90 %
Класс лазера	2	2
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Диаметр лазерного луча (при 25 °C) ок.		
– на расстоянии 10 м	9 мм ^{C)}	9 мм ^{C)}
– на расстоянии 30 м	27 мм ^{C)}	27 мм ^{C)}
Автоматическое отключение приibl. через		
– лазер	20 с	20 с
– измерительный инструмент (без измерения)	5 мин	5 мин
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	0,09 кг	0,09 кг
Размеры	105 x 41 x 24 мм	105 x 41 x 24 мм
Степень защиты	IP 54 (с защитой от пыли и брызг воды) ^{D)}	IP 54 (с защитой от пыли и брызг воды) ^{D)}
Батарейки	2 x 1,5 В LR03 (AAA)	2 x 1,5 В LR03 (AAA)
Аккумуляторные элементы	2 x 1,2 В HR03 (AAA)	2 x 1,2 В HR03 (AAA)
Количество единичных измерений на комплект батарей	5000	5000
Настройка единицы измерений	–	●
Настройка звука	●	–

184 | Русский

А) При измерениях от задней кромки измерительного инструмента, при высокой отражательной способности цели (напр., белая стена), слабой фоновой подсветке и 25 °С рабочей температуре. Дополнительно нужно исходить из влияния порядка $\pm 0,05$ мм/м.

В) При измерениях от задней кромки измерительного инструмента, при низкой отражательной способности цели (напр., черный картон), сильной фоновой подсветке и рабочей температуре от -10 °С до $+45$ °С. Дополнительно нужно исходить из влияния порядка $\pm 0,15$ мм/м.

С) Ширина лазерной линии зависит от фактуры поверхности и условий окружающей среды.

Д) за исключением секции для батареек

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру **5** на заводской табличке.

Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1** Дисплей
- 2** Кнопка измерения
- 3** Крышка батарейного отсека
- 4** Фиксатор крышки батарейного отсека
- 5** Серийный номер
- 6** Предупредительная табличка лазерного излучения
- 7** Приёмная линза
- 8** Выход лазерного луча
- 9** Визирная марка*
- 10** Очки для работы с лазерным инструментом*
- 11** Защитный чехол*

* Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный комплект поставки.

Элементы индикации

- a** Автоматическая сумма
- b** Предыдущий результат измерения
- c** Актуальный результат измерения
- d** Лазер включен
- e** Измерение длины
- f** Предупреждение о разрядке батареек
- g** Индикатор выхода за пределы допустимого температурного диапазона

h Индикация ошибки «Error»

Сборка

Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки или аккумуляторные батареи.

С аккумуляторными батареями на 1,2 В возможно меньше измерений, чем с батарейками на 1,5 В.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека **3**, нажмите фиксатор **4** и снимите крышку батарейного отсека. Вставьте батарейки или аккумуляторные батареи. Следите за правильной полярностью в соответствии с изображением на внутренней стороне крышки батарейного отсека.

После первого появления символа батарейки \leftrightarrow на дисплее возможно как минимум еще 100 единичных измерений.

Если символ батареек \leftrightarrow мигает, Вы должны заменить батарейки/аккумуляторные элементы. Продолжение измерений более невозможно.

Всегда заменяйте все батарейки/аккумуляторные батареи одновременно. Используйте только батарейки/аккумуляторные батареи одного производителя и одинаковой емкостью.

- ▶ **Внимайте батарейки/аккумуляторные батареи из измерительного инструмента, если Вы длительное время не будете его использовать.** При длительном хранении возможна коррозия или саморазрядка батареек/аккумуляторных батарей.

Работа с инструментом

Эксплуатация

- ▶ **Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.
- ▶ **Защитите измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- ▶ **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** В частности, не оставляйте его на длительное время в машине. При больших перепадах температуры сначала дайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру,

186 | Русский

прежде чем начинать работать с ним. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.

- ▶ **Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента.** После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работать с инструментом (см. «Проверка точности измерения расстояния», стр. 188).

Включение/выключение

Чтобы **включить** измерительный инструмент, коротко нажмите на кнопку измерения **2**. Измерительный инструмент и лазер включаются.

- ▶ **Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.

Чтобы **выключить** измерительный инструмент, долго нажимайте на кнопку измерения **2**.

Процедура измерения (см. рис. А)

После включения измерительный инструмент находится в режиме измерения длины.

Исходной поверхностью для измерения является задняя кромка измерительного инструмента.

Приложите измерительный инструмент к желаемой исходной точке измерения (напр., к стене).

Чтобы произвести измерение, коротко нажмите на кнопку измерения **2**. Лазерный луч после этого выключается. Чтобы опять включить лазерный луч, коротко нажмите на кнопку измерения **2**. Чтобы произвести еще одно измерение, еще раз коротко нажмите на кнопку измерения **2**.

- ▶ **Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.**

Указание: Обычно измеренное значение отображается в течение 0,5 с, максимум через 4 с. Продолжительность измерения зависит от расстояния, освещенности и отражательной способности поверхности цели. После окончания измерения лазерный луч автоматически отключается.

Автоматическая сумма (см. рис. В)

Автоматическая сумма автоматически показывает сумму всех отдельных измерений (удобно, напр., при расчете материала).


Значение автоматической суммы удаляется при выключении инструмента или удаляется автоматически, если в течение 5 минут не будут нажиматься никакие кнопки.

Автоматическая сумма не сохраняется. Последующая корректировка автоматической суммы невозможна.

Наведите лазерный луч на поверхность цели.




Чтобы произвести измерение, коротко нажмите на кнопку измерения **2**. Актуальное измеренное значение **c** отображается в нижней строке дисплея. Лазерный луч выключается.

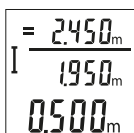

Чтобы включить лазерный луч, коротко нажмите на кнопку измерения **2**. Чтобы произвести еще одно измерение, еще раз коротко нажмите на кнопку измерения **2**. В нижней строке отображается актуальное измеренное значение **c**. В средней строке отображается предыдущее измеренное значение **b**. В верхней строке отображается автоматическая сумма **a** (сумма актуального и предыдущего измеренного значения).

Включение/выключение звука (3 601 K72 5..)

 
Выключите измерительный инструмент.



Долго нажимайте на кнопку измерения **2**. Когда курсор встанет на нужную настройку, отпустите кнопку измерения **2**. После отпущения измерительный инструмент включается с выбранной настройкой.

Смена единицы измерения (3 601 K72 57.)

 Выключите измерительный инструмент.



Долго нажимайте на кнопку измерения **2**. Когда курсор встанет на нужную настройку, отпустите кнопку измерения **2**. После отпущения измерительный инструмент включается с выбранной настройкой.

Подсветка дисплея

Подсветка дисплея постоянно включена. Если не нажимаются никакие кнопки, подсветка дисплея в целях экономии батареек/аккумуляторных батарей прилб. через 10 с приглушается. Если в течение ок. 30 сек не нажимаются никакие кнопки, подсветка дисплея отключается.

Указания по применению

Общие указания

При измерении нельзя закрывать приемную линзу **7** и выход лазерного излучения **8**.

Во время измерения измерительный инструмент нельзя смещать. Поэтому по возможности положите измерительный инструмент на прочное основание или приставьте его к прочному основанию.

Факторы, влияющие на диапазон измерения

Радиус измерения зависит от освещенности и отражательной способности поверхности цели. Для лучшей видимости лазерного луча при сильном постороннем свете одевайте лазерные очки **10** (принадлежность) или используйте отражающую мишень **9** (принадлежность), или затемните целевую поверхность.

Факторы, влияющие на результат измерения

Из-за физических эффектов не исключено, что при измерении на различных поверхностях могут возникнуть ошибки измерения. К таким поверхностям относятся:

- прозрачные поверхности (например, стекло, вода),
- отражающие поверхности (например, полированный металл, стекло),
- пористые поверхности (например, изолирующие материалы),
- структурированные поверхности (например, пористая штукатурка, природный камень).

При необходимости применяйте для таких поверхностей визирную марку **9** (принадлежность).

При косом наведении на цель возможны ошибки.

Воздушные слои с различной температурой и/или непрямо́е отражение также могут отрицательно повлиять на измеряемое значение.

Проверка точности измерения расстояния

Точность измерительного инструмента можно проверить следующим образом:

- Выберите не меняющийся с течением времени участок длиной ок. 3 – 10 м, длина которого Вам точно известна (напр., ширина помещения, дверной про-

ем). Измерение следует проводить при благоприятных условиях, т. е. участок должен находиться в помещении и поверхность цели должна быть гладкой и хорошо отражать.

- Промерьте участок 10 раз подряд.

Отклонение результатов отдельных измерений от среднего значения не должно при благоприятных условиях превышать ± 4 мм на всем участке. Запротоколируйте измерения с тем, чтобы впоследствии можно было сравнить точность.

Неисправность – Причины и устранение

Причина

Устранение

Мигает индикатор предупреждения о выходе за пределы допустимого температурного диапазона (g), измерение невозможно

Измерительный инструмент находится за пределами рабочей температуры от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.	Подождать, пока инструмент не нагреется или не охладится до рабочей температуры
---	---

Индикация «Еггог» на дисплее

Сильное отражение от поверхности цели (например, зеркало) или слабое отражение от поверхности цели (например, черный материал), или сильное окружающее освещение.	Используйте визирную марку 9 (принадлежности)
---	--

Запотевание выхода лазерного луча 8 или приемной линзы 7 (например, в результате смены температуры).	Мягкой тряпкой протереть насухо выход лазерного луча 8 или приемную линзу 7
--	---

Рассчитанная автоматическая сумма превышает 99 999 м.	Разделите расчет на промежуточные операции
---	--

Непонятный результат измерения

Неоднозначное отражение от поверхности цели (например, вода, стекло).	Прикрыть поверхность цели
---	---------------------------

Закрыт выход лазерного луча 8 или приемной линзы 7 .	Открыть выход лазерного луча 8 или приемной линзы 7
--	---

Препятствия на пути лазерного луча	Лазерная точка должна полностью находиться на целевой поверхности
------------------------------------	---

190 | Русский

Причина**Устранение****Картинка на дисплее не меняется или измерительный инструмент реагирует на нажатие кнопок неожиданным образом**

Ошибка программного обеспечения Извлеките батарейки и снова включите измерительный инструмент после повторной установки батареек.

Измерительный инструмент отслеживает правильность работы при каждом измерении. При обнаружении дефекта все надписи на дисплее мигают. В таком случае или если Вам не удастся устранить неполадку вышеназванными мерами отправьте свой измерительный инструмент через магазин в сервисную мастерскую Bosch.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости. Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких очищающих средств или растворителей.

Ухаживайте за приемной линзой **7** с такой же тщательностью, с какой Вы ухаживаете за очками или линзой фотоаппарата.

Если несмотря на тщательную процедуру изготовления и испытания измерительный инструмент все-таки выйдет из строя, ремонт должна производить авторизованная сервисная мастерская для электроинструментов Bosch. Не вскрывайте самостоятельно измерительный инструмент.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по частям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и фирменных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте www.bosch-pt.ru
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch-pt.by

192 | Русский**Казахстан**

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие измерительные инструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтеся їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно. Використання вимірювального інструмента без дотримання цих інструкцій може призвести до пошкодження інтегрованих захисних механізмів. Ніколи не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті до невпізнанності. **ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ВИМІРЮВАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ.**

- ▶ **Обережно** – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у незволнений спосіб, може призводити до небезпечних вибухів випромінювання.
- ▶ **Вимірювальний інструмент** постачається з попереджувальною табличкою (на зображенні вимірювального інструменту на сторінці з малюнком вона позначена номером 6).



- ▶ Якщо текст попереджувальної таблички не на мові Вашої країни, заклейте його перед першою експлуатацією доданою наклейкою на мові Вашої країни.



Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображений лазерний промінь. Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

- ▶ У разі потрапляння лазерного променя в око, навмисне заплющьте очі і відразу відверніться від променя.
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів.** Окуляри для роботи з лазером призначені для кращого

194 | Українська

розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.

- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.
- ▶ **Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- ▶ **Не дозволяйте дітям користуватися без нагляду лазерним вимірювальним приладом.** Вони можуть ненавмисне засліпити інших людей.
- ▶ **Не працюйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **Нічого не міняйте в лазерному пристрої.**

Опис продукту і послуг

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням вимірювального приладу і тримайте її розгорнутою весь час, поки будете читати інструкцію.

Призначення

Вимірювальний інструмент призначений для вимірювання відстані, довжини, висоти і дистанцій. Вимірювальний інструмент придатний для робіт всередині приміщень.

Технічні дані

Цифровий лазерний далекомір	GLM 30	
Товарний номер	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Діапазон вимірювання (типовий)	0,15 – 30 м ^{A)}	0,15 – 30 м ^{A)}
Діапазон вимірювання (типовий, несприятливі умови)	20 м ^{B)}	20 м ^{B)}
Точність вимірювання (типова)	± 2,0 мм ^{A)}	± 2,0 мм ^{A)}

Українська | 195

Цифровий лазерний далекомір		GLM 30
Точність вимірювання (типова, несприятливі умови)	± 3,0 мм ^{B)}	± 3,0 мм ^{B)}
Найменша одиниця індикації	1 мм	1 мм
Робоча температура	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Температура зберігання	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %	90 %
Клас лазера	2	2
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Діаметр лазерного променя (при 25 °C), прибл.		
- на відстані 10 м	9 мм ^{C)}	9 мм ^{C)}
- на відстані 30 м	27 мм ^{C)}	27 мм ^{C)}
Автоматичне вимикання прибл. через		
- Лазер	20 с	20 с
- Вимірювальний прилад (без вимірювання)	5 хвил.	5 хвил.
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	0,09 кг	0,09 кг
Розмір	105 x 41 x 24 мм	105 x 41 x 24 мм
Ступінь захисту	IP 54 (із захистом від пилу і бризок води) ^{D)}	IP 54 (із захистом від пилу і бризок води) ^{D)}
Батарейки	2 x 1,5 В LR03 (AAA)	2 x 1,5 В LR03 (AAA)
Акумуляторні елементи	2 x 1,2 В HR03 (AAA)	2 x 1,2 В HR03 (AAA)
Кількість вимірювань на комплект батарей	5000	5000
Налаштування одиниці вимірювання	-	●
Налаштування звуку	●	-

196 | Українська

A) При вимірюваннях від заднього краю вимірювального інструменту, при високій відбивній здатності цілі (напр., біла стіна), слабкому фоновому підсвічуванні і робочій температурі 25 °С. Додатково треба виходити із впливу порядку $\pm 0,05$ мм/м.

B) При вимірюваннях від заднього краю вимірювального інструменту, при низькій відбивній здатності цілі (напр., чорний картон), сильному фоновому підсвічуванні і робочій температурі від -10 °С до $+45$ °С. Додатково треба виходити із впливу порядку $\pm 0,15$ мм/м.

C) Ширина лазерної лінії залежить від фактури поверхні й від умов навколишнього середовища.

D) за винятком секції для батарейок

Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській табличці позначений серійний номер 5.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

- 1 Дисплей
- 2 Кнопка вимірювання
- 3 Кришка секції для батарейок
- 4 Фіксатор секції для батарейок
- 5 Серійний номер
- 6 Попереджувальна табличка для роботи з лазером
- 7 Приймочна лінза
- 8 Вихід лазерного променя
- 9 Візирна марка*
- 10 Окуляри для роботи з лазером*
- 11 Захисна сумка*

* Зображене чи описане приладдя не належить до стандартного обсягу поставки.

Елементи індикації

- a Автоматична сума
- b Попередній результат вимірювання
- c Актуальний результат вимірювання
- d Лазер увімкнений
- e Вимірювання довжини
- f Індикатор зарядженості батарейок
- g Індикатор виходу за межі температурного діапазону
- h Індикація помилки «Error»


Монтаж


Вставлення/заміна батарейок

У вимірювальному приладі рекомендується використовувати лужно-марганцеві батарейки або акумуляторні батареї.

З акумуляторними батареями на 1,2 В можна виконати менше вимірювань, ніж з батарейками на 1,5 В.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок **3**, натисніть фіксатор **4** і зніміть кришку секції для батарейок. Встроміть батарейки або акумуляторні батареї. Слідкуйте при цьому за правильним розташуванням полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

Якщо символ батарейки  в перший раз з'являється на дисплеї, можливо прийнятні ще 100 окремих вимірювань.

Якщо символ батарейок  мигає, Ви повинні поміняти батарейки/акумуляторні елементи. Здійснювати вимірювання більше не можливо.

Завжди міняйте одночасно всі батарейки/акумуляторні батареї. Використовуйте лише батарейки або акумуляторні батареї одного виробника і однакової ємності.

► **Виймайте батарейки/акумуляторні батареї із вимірювального приладу, якщо Ви тривалий час не будете користуватися приладом.** При тривалому зберіганні батарейки та акумуляторні батареї можуть кородувати і саморозряджатися.

Експлуатація

Початок роботи

- **Не залишайте увімкнутий вимірювальний прилад без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний прилад.** Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.
- **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**
- **Не допускайте впливу на вимірювальний прилад екстремальних температур та температурних перепадів.** Зокрема, не залишайте його на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав впливу перепаду температур, перш ніж вмикати його, дайте йому стабілізувати свою температуру. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.

198 | Українська

- ▶ **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.** Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний прилад перед подальшою роботою з приладом обов'язково перевірте точність роботи приладу (див. «Перевірка точності вимірювання відстані», стор. 200).

Вмикання/вимикання

Щоб **увімкнути** вимірювальний інструмент, коротко натисніть на кнопку вимірювання **2**. Вимірювальний інструмент і лазер вмикаються.

- ▶ **Не залишайте увімкнутий вимірювальний прилад без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний прилад.** Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.

Щоб **вимкнути** вимірювальний інструмент, натисніть та затримайте кнопку вимірювання **2**.

Процедура вимірювання (див. мал. А)

Після увімкнення вимірювальний інструмент знаходиться в режимі вимірювання довжини.

Базова площина для вимірювання – це завжди задній край вимірювального інструменту.

Приставте вимірювальний інструмент до бажаної вихідної точки вимірювання (напр., до стіни).

Щоб здійснити вимірювання, коротко натисніть на кнопку вимірювання **2**. Після цього лазерний промінь вмикається. Щоб знову увімкнути лазерний промінь, коротко натисніть на кнопку вимірювання **2**. Щоб здійснити ще одне вимірювання, ще раз коротко натисніть на кнопку вимірювання **2**.

- ▶ **Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.**

Вказівка: Вимірне значення з'являється, як правило, протягом 0,5 с, максимум через 4 с. Тривалість вимірювання залежить від відстані, освітлення і відбивної здатності цільової поверхні. Після закінчення вимірювання лазерний промінь автоматично вимикається.

Автоматична сума (див. мал. В)

Автоматична сума автоматично показує суму всіх окремих вимірювань (зручно, напр., для розрахунку матеріалу).


Значення автоматичної суми видаляється при вимкненні інструменту або при автоматичному вимкненні інструменту, якщо протягом 5 хвил. кнопки не будуть натискатися.

Автоматична сума не зберігається. Пізніше підправити автоматичну суму неможливо.

Наведіть лазерний промінь на цільову поверхню.




Щоб здійснити вимірювання, коротко натисніть на кнопку вимірювання **2**. Актуальне виміряне значення **c** відображається в нижньому рядку дисплея. Лазерний промінь вимикається.

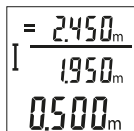

Щоб увімкнути лазерний промінь, коротко натисніть на кнопку вимірювання **2**. Щоб здійснити вимірювання, ще раз коротко натисніть на кнопку вимірювання **2**. В нижньому рядку відображається актуальне виміряне значення **c**. В середньому рядку відображається попереднє виміряне значення **b**. У верхньому рядку відображається автоматична сума **a** (сума актуального і попереднього виміряного значення).

Увімкнення/вимкнення звуку (3 601 K72 5..)

 
Вимкніть вимірювальний прилад.



Натисніть та тримайте натисненою кнопку вимірювання **2**. Коли курсор зупиниться на необхідному налаштуванні, відпустіть кнопку вимірювання **2**. Після відпускання вимірювальний інструмент увімкнеться з обраним налаштуванням.

Зміна одиниці вимірювання (3 601 K72 57.)

 Вимкніть вимірювальний прилад.



Натисніть та тримайте натисненою кнопку вимірювання **2**. Коли курсор зупиниться на необхідному налаштуванні, відпустіть кнопку вимірювання **2**. Після відпускання вимірювальний інструмент увімкнеться з обраним налаштуванням.

Підсвічування дисплея

Підсвічування дисплея постійно увімкнуте. Якщо ніякі кнопки не натискаються, підсвічування дисплея з метою заощадження батареюк/акумуляторних батарей прикл. через 10 с тускніє. Якщо протягом прикл. 30 с ніякі кнопки не натискаються, підсвічування дисплея тьмяніє.

Вказівки щодо роботи

Загальні вказівки

Приймальна лінза **7** і місце виходу лазерного променя **8** під час вимірювання повинні бути відкриті.

Під час вимірювання вимірювальний інструмент пересувати не можна. Тому, за можливостю, покладіть вимірювальний інструмент на нерухому опорну поверхню.

Фактори впливу на діапазон вимірювання

Радіус вимірювання залежить від освітлення і відбивної здатності цільової поверхні. Щоб лазерний промінь було краще видно при сильному зовнішньому освітленні, вдягайте лазерні окуляри **10** (приладдя) і використовуйте візирну марку **9** (приладдя) або затініть цільову поверхню.

Фактори впливу на результат вимірювання

Зважаючи на фізичні ефекти, не можна виключити помилки в результаті вимірювання при вимірюваннях на різних поверхнях. Сюди відносяться:

- прозорі поверхні (напр., скло, вода),
- поверхні, що віддзеркалюють (напр., полірований метал, скло),
- пористі поверхні (напр., ізоляційні матеріали),
- структуровані поверхні (напр., структурована штукатурка, природний будівельний камінь).

За необхідністю використовуйте на таких поверхнях візирний щит **9** (приладдя).

При косому наведенні на ціль можливі помилки.

Крім того, на результат вимірювання можуть впливати шари повітря з різною температурою або непряме віддзеркалювання.

Перевірка точності вимірювання відстані

Точність вимірювального інструменту можна перевірити таким чином:

- Виберіть ділянку довжиною прибл. 3 – 10 м (напр., ширина приміщення, дверний проріз), розмір якої Вам добре відомий. Вимірювання має здійснюватися за сприятливих умов, тобто ділянка має знаходитися в приміщенні і цільова поверхня вимірювання має бути рівною і добре віддзеркалювати.
- Промірте ділянку 10 разів посліп.

Відхилення окремих значень вимірювань від середнього значення за сприятливих умов не повинно перевищувати ± 4 мм на всій ділянці. Запротоколюйте вимірювання, щоб у майбутньому можна було порівняти точність.

Неполадки – причини і усунення

Причина	Що робити
Мигає індикатор виходу за межі температурного діапазону (g), вимірювання не можливе	
Вимірювальний інструмент знаходиться за межами робочої температури від -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.	Зачекайте, поки вимірювальний прилад не досягне робочої температури
Індикація «Eggo» на дисплеї	
Цільова поверхня занадто віддзеркалює (напр., дзеркало) або занадто слабка (напр., чорна тканина) або зовнішнє світло занадто сильне.	Використовуйте візирний щит 9 (приладдя)
Вихід лазерного променя 8 або прийомна лінза 7 спітніли (напр., внаслідок швидкого перепаду температури).	Протріть м'якою ганчіркою вихід лазерного променя 8 або прийомну лінзу 7
Вирахувана автоматична сума перебільшує 99 999 м.	Розділіть розрахунок на декілька проміжних операцій
Результат вимірювання неправдоподібний	
Цільова поверхня віддзеркалює не однозначно (напр., вода, скло).	Накрийте цільову поверхню
Закритий вихід лазерного променя 8 або прийомна лінза 7 .	Вихід лазерного променя 8 або прийомна лінза 7 мають залишатися відкритими
Перешкода на шляху лазерного променя	Лазерна точка має повністю знаходитися на цільовій поверхні.
Зображення на дисплеї залишається незмінним або вимірювальний прилад реагує на натискання кнопок несподіваним чином	
Помилка в програмному забезпеченні	Вийміть батарейки та знову увімкніть вимірювальний інструмент після повторного встановлення батарейок.

Вимірювальний інструмент відстежує правильність роботи при кожному вимірюванні. При виявленні несправності всі надписи на дисплеї мигають. В такому випадку або якщо вищеозначені заходи з усунення неполадки не допомагають, передайте свій вимірювальний інструмент через магазин в сервісну майстерню Bosch.

202 | Українська

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.

Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.

Витирайте забруднення вологою м'якою ганчіркою. Не користуйтеся мийними засобами і розчинниками.

Добре дотримуйтеся за прийомною лінзою **7**, як начебто це були окуляри або лінза фотоапарата.

Якщо незважаючи на ретельну процедуру виготовлення і випробування вимірювальний прилад все-таки вийде з ладу, ремонт має виконувати лише майстерня, авторизована для електроінструментів Bosch. Не відкривайте самостійно вимірювальний інструмент.

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповідь на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповідь на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та європейської директиви 2006/66/EC відпрацьовані вимірювальні прилади, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Қазақша

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде және өнім корпусында көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

Шекті күй белгілері

- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмсақ сөмке немесе пластик кейсте жеткізілсе оны осы өзінің қорғағыш қабында сақтау ұсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады

- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары



Өлшеу құралын қауіпсіз және сенімді пайдалану үшін барлық нұсқауларды мұқият оқып, жұмыс барысында ескеріңіз. Өлшеу құралын осы нұсқауларға сай пайдаланбау өлшеу құралындағы кірістірілген қауіпсіздік шараларына жағымсыз әсер етеді. Өлшеу құралындағы ескертулерді көрінбейтін қылмаңыз. **ОСЫ НУСҚАУЛАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҢЫЗ.**

- ▶ Абай болыңыз – егер осы жерде берілген пайдалану немесе түзету құралдарынан басқа құралдан пайдаланса немесе басқа жұмыс әдістері орындалса бұл қауіпті сәулеге шалынуға алып келуі мүмкін.
- ▶ Өлшеу құралы ескерту тақтасымен жабықталған (өлшеу құралының суретінде графика бетінде 6 нөмірімен белгіленген).



- ▶ Егер ескерту жапсырмасы сіздің еліңіз тілінде болмаса, алғашқы пайдаланудан алдын оның орнына сіздің еліңіз тілінде болған жапсырманы жабыстрыңыз.



Лазер сәулесін адам немесе жануарларға бағыттамаңыз және өзіңіз де тікелей немесе шағылған лазер сәулесіне қарамаңыз. Осылай адамдардың көзін шағылдыруы мүмкін, сәтсіз оқиғаларға алып келуі және көзді зақымдауы мүмкін.

- ▶ Егер лазер сәулесі көзге түссе көздерді жұмып басты сәуледен ары қарату керек.
- ▶ Лазер көру көзілдірігін қорғаныш көзілдірігі ретінде пайдаланбаңыз. Лазер көру көзілдірігі лазер сәулесін жақсырақ көру үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сәулесінен қорғамайды.

206 | Қазақша

- ▶ **Лазер көру көзiлдiрiгiн күн көзiлдiрiгi ретiнде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз.** Лазер көрi көзiлдiрiгi ультратрафиолет сәулелерiнен толық қорғамай рең көру қабилетiн азайтады.
- ▶ **Өлшеу құралын тек бiлiктi маманға және арнаулы бөлшектермен жөндетiңiз.** Сол арқылы өлшеу құрал қауiпсiздiгiн сақтайсыз.
- ▶ **Балалар лазер өлшеу құралын бақылаусыз пайдаланбасын.** Олар бiлмей адамдардың көзiн шағылыстыру мүмкiн.
- ▶ **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қаупi бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы ұшқын шығарып, шаңды жандырып, өрт тудыруы мүмкiн.
- ▶ **Лазер құрылығысында ешқандай өзгертуды орындамаңыз.**

Өнiм және қызмет сипаттамасы

Өлшеу құралының суретi бар беттi ашып, пайдалану нұсқаулығын оқу кезiнде оны ашық ұстаңыз.

Тағайындалу бойынша қолдану

Өлшеу құралы қашықтар, ұзындықтар, биiктiктер мен аралықтарды өлшеуге арналған. Өлшеу құралын iшкi аймақтарды да өлшеу үшiн пайдалануға болады.

Техникалық мәлiметтер

Сандық лазер қашықтық өлшегiшi	GLM 30	
Өнiм нөмiрi	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Өлшеу аймағы (әдеттегi)	0,15 – 30 м ^{A)}	0,15 – 30 м ^{A)}
Өлшеу аймағы (әдеттегi, қолайсыз жағдай)	20 м ^{B)}	20 м ^{B)}
Өлшеу анықтығы (әдеттегi)	± 2,0 мм ^{A)}	± 2,0 мм ^{A)}
Өлшеу дәлдiгi (әдеттегi, қолайсыз жағдайда)	± 3,0 мм ^{B)}	± 3,0 мм ^{B)}
Ең кiшi көрсетiлетiн элемент	1 мм	1 мм
Жұмыс температурасы	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Сақтау температурасы	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Салыстырмалы ауа ылғалдығы макс.	90 %	90 %

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Қазақша | 207

Сандық лазер қашықтық өлшегіші**GLM 30**

Лазер сыныпы	2	2
Лазер түрі	635 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Лазер сәулесінің диаметрі (25 °C те)		
– қашықтығы 10 болғанда	9 мм ^{C)}	9 мм ^{C)}
– қашықтығы 30 болғанда	27 мм ^{C)}	27 мм ^{C)}
Өшіру автоматикасы шамамен төмендегіден соң.		
– Лазер	20 с	20 с
– Өлшеу құралы (өлшеусіз)	5 мин	5 мин
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	0,09 кг	0,09 кг
Көлемдер	105 x 41 x 24 мм	105 x 41 x 24 мм
Қорғаныс түрі	IP 54 (шаң және шашырайтын судан қорғалған) ^{D)}	IP 54 (шаң және шашырайтын судан қорғалған) ^{D)}
Батареялар	2 x 1,5 В LR03 (AAA)	2 x 1,5 В LR03 (AAA)
Аккумуляторлық элементтер	2 x 1,2 В HR03 (AAA)	2 x 1,2 В HR03 (AAA)
Әр батарея жинағының бөлек өлшемдері	5000	5000
Өлшеу бірлігін реттеу	–	●
Дыбымын реттеу	●	–

A) Өлшеу құралының артқы қырынан бастап өлшегенде, жоғары нысан қайтару қуаты (мысалы, ақ боялған қабырға), жай артқы жарықтық пен 25 °C жұмыс температурасы жарамды. Қосымша ± 0,05 мм/м әсерін есепке алу керек.

B) Өлшеу құралының артқы қырынан бастап өлшегенде, төмен нысан қайтару қуаты (мысалы, қара картон), қатты артқы жарықтық пен – 10 °C пен + 45 °C аралығындағы жұмыс температурасы жарамды. Қосымша ± 0,15 мм/м әсерін есепке алу керек.

C) Лазер сызығының ені беттің сапасына және қоршау шарттарына байланысты.

D) батарея бөлімінен тыс

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі **5** оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

208 | Қазақша

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі өлшеу құралының сипаттамасына қатысты.

- 1 Дисплей
- 2 Өлшеу пернесі
- 3 Батарея бөлімі қақпағы
- 4 Батарея бөлімі қақпағының құлпы
- 5 Сериялық нөмір
- 6 Лазер ескерту тақтасы
- 7 Қабылдау линзасы
- 8 Лазер сәулесінің шығысы
- 9 Лазер нысандық тақтасы*
- 10 Лазер көру көзілдірігі*
- 11 Қорғайтын қалта*

* Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды.

Индикаторлық элементтер

- a Автоматты сома
- b Алдыңғы өлшеу көлемдері
- c Ағымдық өлшеу көлемі
- d Лазер қосулы
- e Ұзындықты өлшеу
- f Батарея ескертуі
- g Температура ескертуі
- h “Error” қателік көрсеткіші

Жинау

Батареяларды салу/алмастыру

Өлшеу құралы үшін алкалин марганец батареясын немесе аккумуляторын пайдалану ұсынылады.

1,2 вольттық аккумулятормен 1,5 вольттық батареяларға салыстырғанда кемірек өлшеулерді орындау мүмкін.

Батарея бөлімінің қақпағын **3** ашу үшін **4** ысырмасын басып, қақпақты ашыңыз. Батареяны немесе аккумуляторды салыңыз. Батарея бөлімінің ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Батарея белгісі алдымен ⇨ дисплейде пайда болғаннан соң кемінде 100 бөлшектерді орындау мүмкін.

Егер батарея белгісі ⇨ жыпылықтаса батареяларды немесе аккумуляторды алмастырыңыз. Өлшеулерді орындау мүмкін емес.

Барлық батареялар немесе аккумуляторларды бірдей алмастырыңыз. Тек бір өндірушінің және қуаты бірдей батареялар немесе аккумуляторларды пайдаланыңыз.

- ▶ **Ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны немесе аккумуляторларды өлшеу құралынан алып қойыңыз.** Ұзақ уақыт жатқан батареялар немесе аккумуляторлар тот басуы және зарядын жоғалтуы мүмкін.

Пайдалану

Пайдалануға ендіру

- ▶ **Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырмаңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз.** Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.
- ▶ **Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн сәулелерінен сақтаңыз.**
- ▶ **Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері әсер етпеуі тиіс.** Оны мысалы автокөлікте ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Үлкен температура тербелулері жағдайында алдымен өлшеу құралын температурасын дұрыстап соң пайдаланыңыз. Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.
- ▶ **Өлшеу құралын қатты соққыдан немесе құлаудан сақтаңыз.** Сыртқы күшті әсерлерден кейін өлшеу құралының жұмысын жалғастырудан алдын әрдайым дәлдік тексеруін орындау керек ("Қашықтықты өлшеудің дәлдігін тексеру", 212 бетін қараңыз).

Қосу/өшіру

Өлшеу құралын **қосу** үшін **2** өлшеу пернесіне қысқа басыңыз. Өлшеу құралымен лазер қосылады.

- ▶ **Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырмаңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз.** Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.

210 | Қазақша

Өлшеу құралын **өшіру** үшін **2** өлшеу пернесін ұзақ басыңыз.

Өлшеу әдісі (А суретін қараңыз)

Қосудан соң өлшеу құралы ұзындық өлшеу функциясында тұрады.

Өлшеудің негізгі деңгейі әрдайым өлшеу құралының артқы қыры болады.

Өлшеу құралын өлшеудің керекті бастау жайына (мысалы, қабырға) басыңыз.

Өлшеуді бастау үшін **2** өлшеу пернесіне қысқа басыңыз. Сосын лазер сәулесі өшеді. Лазер сәулесін қайта қосу үшін **2** өлшеу пернесіне қысқа басыңыз. Келесі өлшеуді бастау үшін **2** өлшеу пернесіне қайта қысқа басыңыз.

► **Лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және тіпті алыстан болсын жарық сәулесіне өзіңіз қарамаңыз.**

Ескерте: Өлшеу көлемі әдетте 0,5 сек пен ең ұзағы 4 сек ішінде пайда болады. Өлшеу ұзақтығы қашықтықтан, жарықтық жағдайы мен нысандық аймақтың қайтару қасиеттеріне байланысты. Өлшеуді аяқтағаннан соң лазер сәулесі автоматты ретте өшеді.

Автоматты сома (В суретін қараңыз)



Автоматты сома барлық бөлек өлшеулердің сомасын автоматты береді (мысалы, материалдық есептеулерде керек болады).

Автоматты сома аспап өшкенде немесе 5 минут ешбір перне басылмағаннан соң өшеді.

Автоматты сома сақталмайды. Автоматты соманы қосымша реттеу мүмкін емес.

Лазер сәулесімен өлшенетін аймақты белгілеңіз.

Өлшеуді бастау үшін **2** өлшеу пернесіне басыңыз. **с** ағымдық өлшемі дисплейдің төменгі жолағында көрсетіледі. Лазер сәулесі өшірілген.

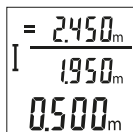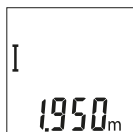


Лазер сәулесін қоси үшін **2** пернесіне қысқа басыңыз. Кейінгі өлшеуді бастау үшін **2** пернесіне қайта қысқа басыңыз.

Төменгі жолақта ағымдық **с** өлшемі көрсетіледі. Орта қатарда алдыңғы **в** өлшем көрсетіледі. Жоғарғы жолақта автоматты сома **а** (ағымдық пен алдыңғы өлшемдер сомасы) көрсетіледі.

Дыбысты қосу/өшіру (3 601 K72 5..)

 
Өлшеу құралын өшіріңіз.



2 өлшеу пернесіне басыңыз. Егер жүргірі керекті параметрде тұрса **2** өлшеу пернесін жіберіңіз. Жібергеннен соң өлшеу құралы таңдалған параметрде қосылады.

Өлшеу бірлігін алмастыру (3 601 K72 57.)

 Өлшеу құралын өшіріңіз.



2 өлшеу пернесіне басыңыз. Егер жүргірі керекті параметрде тұрса **2** өлшеу пернесін жіберіңіз. Жібергеннен соң өлшеу құралы таңдалған параметрде қосылады.

Дисплей жарығы

Дисплей жарығын ұзақ уақытқа қосылған. Перне басылмаса дисплей жарығы шам. секундтан соң 10 батареяны/аккумуляторды үнемдеу үшін қаранғыланады. Шам. 30 секунд ешбір перне басылмағаннан соң дисплей жарығы ешеді.

Пайдалану нұсқаулары**Жалпы нұсқаулықтар**

Қабылдау линзасы **7** мен лазер **8** шығысын өлшеуде жабуға болмайды.

Өлшеу құралы өлшеуде қозғалуы мүмкін емес. Сол үшін өлшеу құралын тұрақты тірек аймағына қойыңыз.

Өлшеу аймағына әсерлер

Өлшеу аймағы жарықтық жағдайы мен нысандық аймақтың қайтару қасиеттеріне байланысты. Қатты бөгде жарықта лазер сәулесінің жақсы көрінуі үшін лазер көру көзілдірігі **10** (керек-жарақтар) мен лазер нысандық тақтаны **9** (керек-жарақтар) пайдаланып нысандық аймақты өшіріңіз.

Өлшеу нәтижесіне әсер ету

Физикалық әсерлерден түрлі беттердегі өлшеулер дұрыс орындалмауы мүмкін. Мұндай беттерге жатады:

- мөлдір беттер (мысалы әйнек, су),
- шағылысатын беттер (мысалы жылтыраған металл, әйнек),
- борқылдақ беттер (мысалы, оқшаулау материалдары),

212 | Қазақша

– құрылымдық беттер (мысалы, сылақ, табиғи тас).

Осы беттерде лазер нысандық тақтаны **9** (жабдық) пайдаланыңыз.

Қате өлшеулерді қисық көзделген насандық аймақтарда да орындау мүмкін.

Температурасы әр түрлі ауа қабаттары немесе көлбеу шағылысулар өлшеу нәтижесіне кері әсер етуі мүмкін.

Қашықтықты өлшеудің дәлдігін тексеру

Өлшеу құралының дәлдігін төмендегідей тексеріңіз:

- Ұзындығын өзіңіз дәл білетін, ұзақ уақыт өзгермейтін шам. 3 – 10 м өлшеу қашықтығын таңдаңыз, (мысалы, бөлме ені, есік ойығы). Өлшеуді қолайлы жағдайларда өткізу керек, өлшеу бөлме ішінде өткізіліп, өлшенетін беттің аймағы тегіс және жақсы шағылысатын болуы керек.
- Қашықтықты 10 рет өлшенізі.

Жеке өлшемдердің ауытқуы орташа көлемнен максималды ± 4 мм аспауы керек, толық өлшеу ортасы қолайлы жағдайда өтуі керек. Өлшеулерді жазып, дәлдігін тексеріңіз.

Ақаулар – Себептері және шешімдері

Себебі	Шешімі
Температура ескертуі (g) жыпылықтайды, өлшеу мүмкін емес	
Өлшеу құралы – 10 °C-тан +45 °C дейінгі аралықта жұмыс температурасынан тыс.	Өлшеу құралы жұмыс температурасына жеткенге дейін күтіңіз.
Дисплейдегі “Error” көрсеткіші	
Нысандық аймақ өте қатты (мысалы айна) немесе нашар (мысалы қара заттек) қайтарып тұр, немесе қоршау тізімі өте қатты.	Лазер нысандық тақтасын 9 (жабдық) пайдаланыңыз
Лазер шығысы 8 немесе қабылдау линзасы 7 терлеген (мысалы температураның күрт өзгеруінен).	Лазер шығысын 8 немесе қабылдау линзасын 7 сүртіп келтіріңіз
Есептелген автоматты сома 99999 м үлкен.	Өлшеуді аралық басқыштарға бөліңіз
Өлшеу нәтижесі түсініксіз	
Өлшеу аймағы анық емес (мысалы су, айнек).	Өлшеу аймағын жабыңыз.

Қазақша | 213

Себебі	Шешімі
Лазер шығысы 8 немесе қыбылдау линзасы 7 жабық.	Лазер шығысы 8 немесе қыбылдау линзасын 7 ашыңыз.
Лазер жолында кедергі бар	Лазер нүктесі толықтай өлшеу аймағында болуы керек.
Көрсеткіш өзгермеді немесе өлшеу құралы күтілмеген ретте түйме басылуына әрекет жасайды	
Бағдарлама ақаулығы	Батареяларды шығарып өлшеу құралын оларды қайта салып іске қосыңыз.

Өлшеу құралы әрбір өлшеудің дұрыс орындалуын бақылайды. Көрсеткіш қате анықталса, индикаторлар жыпылықтайды. Бұл жағдайда жоғарыда сипатталған көмек шаралары қатені түземесе, өлшеу құралын сатушы арқылы Bosch сервистік қызметіне жіберіңіз.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

Өлшеу құралын таза ұстаңыз.

Өлшеу құралын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Ластануларды суланған, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Қабылдау линзасын **7** көзілдірік немесе фотоаппарат линзасы күтіміндей күтіңіз.

Өндіру және бақылау әдістерінің мұқияттылығына қарамастан, өлшеу құралы бір рет жұмыс істемесе, Bosch электр құралдарының өкілетті сервистік орталықтарының бірінде жөндеу өткізу керек. Өлшеу құралын өзіңіз ашаңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімдің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

214 | Қазақша

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

ЖШС “Роберт Бош”

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату

Өлшеу құралын, оның жабдықтары мен қаптамасын қоршаған ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Өлшеу құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



Toate instrucțiunile trebuie citite și respectate pentru a lucra nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați niciodată indicatoarele de avertizare de pe aparatul dumneavoastră de măsură, făcându-le de nerecunoscut. **PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII BUNE PREZENȚELE INSTRUCȚIUNI ȘI DAȚI-LE MAI DEPARTE ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII APARATULUI DE MĂSURĂ.**

- ▶ **Atenție** – în cazul în care se folosesc alte dispozitive de comandă sau de ajustare decât cele indicate în prezenta sau dacă se execută alte proceduri, acest lucru poate duce la o expunere periculoasă la radiații.
- ▶ Aparatul de măsură se livrează cu o plăcuță de avertizare (în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată cu numărul 6).



- ▶ Dacă textul plăcuței de avertizare nu este în limba țării dumneavoastră, înainte de prima utilizare, lipiți deasupra acesteia eticheta autocolantă în limba țării dumneavoastră, din setul de livrare.



Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți nici dumneavoastră direct raza laser sau reflexia acesteia. Prin aceasta ați putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătăma ochii.

- ▶ În cazul în care raza laser vă nimereste în ochi, trebuie să închideți voluntar ochii și să deplasați imediat capul în afara razei.
- ▶ **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de protecție.** Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser, dar nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.

216 | Română

- ▶ **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau în traficul rutier.** Ochelarii pentru laser nu vă oferă protecție totală împotriva razelor ultraviolete și vă diminuează gradul de percepție a culorilor.
- ▶ **Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ **Nu permiteți copiilor să folosească nesupravegheați aparatul de măsură cu laser.** Ei pot provoca în mod accidental orbirea persoanelor.
- ▶ **Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** În aparatul de măsură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii.
- ▶ **Nu aduceți modificări echipamentului laser.**

Descrierea produsului și a performanțelor

Vă rugăm să desfaceți pagina pliantă cu ilustrarea aparatului de măsură și să o lăsați desfăcută cât timp citiți instrucțiunile de folosire.

Utilizare conform destinației

Aparatul de măsură este destinat măsurării depărtărilor, lungimilor, înălțimilor și distanțelor. Aparatul de măsură este adecvat pentru măsurători în mediu interior.

Date tehnice

Telemetru digital cu laser	GLM 30	
Număr de identificare	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Domeniu de măsurare (normal)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Domeniu de măsurare (normal, condiții nefavorabile)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Precizie de măsurare (normală)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Precizie de măsurare (normală, condiții nefavorabile)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Cea mai mică unitate afișată	1 mm	1 mm
Temperatură de lucru	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Temperatură de depozitare	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Umiditate relativă maximă a aerului	90 %	90 %
Clasa laser	2	2

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Română | 217

Telemetru digital cu laser		GLM 30
Tip laser	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Diametru rază laser (la 25 °C) aprox.		
– la o distanță de 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– la o distanță de 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Deconectare automată după aprox.		
– Laser	20 s	20 s
– Aparat de măsurare (fără măsurare)	5 min	5 min
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Dimensiuni	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Tip de protecție	IP 54 (protecție împotriva prafului și a stropilor de apă) ^{D)}	IP 54 (protecție împotriva prafului și a stropilor de apă) ^{D)}
Baterii	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Celule de acumulator	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Măsurători individuale per set baterii	5000	5000
Reglare unitate de măsură	–	●
Reglare sunet	●	–

A) La măsurarea de pe muchia posterioară a aparatului de măsură, pentru o capacitate ridicată de reflexie a țintei (de exemplu un perete vopsit în alb), lumină slabă de fundal și temperatura ambiantă de 25 °C. Suplimentar, se poate lua în calcul o abatere de $\pm 0,05$ mm/m.

B) La măsurarea de pe muchia posterioară a aparatului de măsură, pentru o capacitate scăzută de reflexie a țintei (de exemplu un carton negru), lumină puternică de fundal și temperatura ambiantă de -10 °C până la $+45$ °C. Suplimentar, se poate lua în calcul o abatere de $\pm 0,15$ mm/m.

C) Lățimea liniei laser depinde de structura suprafeței și de condițiile de mediu.

D) cu excepția compartimentului de baterii

Numărul de serie **5** de pe plăcuța indicatoare a tipului servește la identificarea aparatului dumneavoastră de măsură.

Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița de la pagina grafică.

- 1 Display
- 2 Tastă de măsurare
- 3 Capac compartiment baterie
- 4 Dispozitiv de blocare compartiment baterie
- 5 Număr de serie
- 6 Plăcuță de avertizare laser
- 7 Lentilă receptoare
- 8 leșire radiație laser
- 9 Panou de vizare laser*
- 10 Ochelari optici pentru laser*
- 11 Geantă de protecție*

* **Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt incluse in setul de livrare standard.**

Elemente afișaj

- a Însurare automată
- b Valoare anterioară măsurată
- c Valoare curentă măsurată
- d Laser conectat
- e Măsurarea lungimilor
- f Avertizare baterii descărcate
- g Avertizare temperatură
- h Mesaj eroare „Error“


Montare


Montarea/schimbarea bateriilor

Pentru buna funcționare a aparatului de măsură se recomandă utilizarea bateriilor alcaline cu mangan sau a acumulatorilor.

Cu acumulatorii de 1,2 V sunt eventual posibile mai puține măsurători decât cu bateriile de 1,5 V.

Pentru a deschide capacul compartimentului de baterii **3** apăsați dispozitivul de blocare **4** și scoateți capacul compartimentului de baterii. Introduceți bateriile respectiv acumulatorii. Respectați polaritatea corectă conform schiței din interiorul compartimentului de baterii.

Când simbolul de baterie  apare prima dată pe display, atunci mai sunt posibile încă cel puțin 100 măsurători individuale.

Atunci când simbolul de baterie  clipește, trebuie să schimbați bateriile resp. celulele de acumulator. Nu mai sunt posibile măsurători.

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile resp. acumulatorii în același timp. Folosiți numai baterii sau acumulatori de aceeași fabricație și având aceeași capacitate.

- ▶ **Extrageți bateriile resp. acumulatorii din aparatul de măsură, atunci când nu-l veți folosi un timp mai îndelungat.** În cazul unei depozitări mai îndelungate, bateriile și acumulatorii se pot coroda și autodescărca.

Funcționare

Punere în funcțiune

- ▶ **Nu lăsați nesupravegheat aparatul de măsură pornit și deconectați-l după utilizare.** Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.
- ▶ **Feriți aparatul de măsură de umezeală și de expunere directă la radiații solare.**
- ▶ **Nu expuneți aparatul de măsură unor temperaturi sau unor variații extreme de temperatură.** De ex. nu-l lăsați prea mult timp în autoturism. În cazul unor variații mai mari de temperatură lăsați mai întâi aparatul să se acomodeze înainte de a-l pune în funcțiune. Temperaturile sau variațiile extreme de temperatură pot afecta precizia aparatului de măsură.
- ▶ **Evitați șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.** După influențe exterioare puternice, înainte de a continua lucrul, ar trebui să efectuați o verificare a preciziei (vezi „Verificarea preciziei de măsurare a distanțelor”, pagina 222).

Conectare/deconectare

Pentru **conectarea** aparatului de măsură apăsați scurt tasta de măsurare **2**. Aparatul de măsură și laserul sunt conectate.

- ▶ **Nu lăsați nesupravegheat aparatul de măsură pornit și deconectați-l după utilizare.** Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.

Pentru **deconectarea** aparatului de măsură apăsați îndelung tasta de măsurare **2**.

Procesul de măsurare (vezi figura A)

După conectare, aparatul de măsură se află în funcția de măsurare a lungimilor.

Planul de referință pentru măsurare este întotdeauna muchia posterioară a aparatului de măsură.

220 | Română

Așezați aparatul de măsură în punctul de pornire dorit pentru măsurătoare (de exemplu pețele).

Pentru declanșarea măsurării apăsați scurt tasta de măsurare **2**. După aceasta raza laser se deconectează. Pentru a reconecta raza laser, apăsați scurt tasta de măsurare **2**. Pentru declanșarea unei noi măsurători, apăsați din nou scurt tasta de măsurare **2**.

► **Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți direct în raza laser, nici chiar de la distanță mai mare.**

Indicație: Valoarea măsurată apare în mod normal într-un interval de 0,5 s și cel târziu după 4 s. Timpul de măsurare depinde de distanță, luminozitate și de particularitățile de reflexie ale suprafeței țintă. După terminarea măsurării raza laser se deconectează automat.


Însumare automată (vezi figura B)

Însumarea automată calculează automat suma tuturor măsurătorilor individuale (utilă de exemplu la calcularea necesarului de materiale).


Valoarea obținută prin însumare automată va fi ștersă imediat ce aparatul va fi deconectat, respectiv în cazul deconectării automate, atunci când nu se apasă nicio tastă timp de 5 minute.

Valoarea obținută prin însumare automată nu este memorată. Corectarea ulterioară a valorii de însumare automată nu este posibilă.

Vizați cu raza laser suprafața țintă.

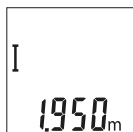

Pentru declanșarea măsurării apăsați scurt tasta de măsurare **2**. Valoarea curentă măsurată **c** este afișată pe rândul de jos al display-ului. Raza laser este deconectată.

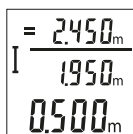

Pentru conectarea razei laser apăsați scurt tasta de măsurare **2**. Pentru declanșarea unei noi măsurători apăsați din nou scurt tasta de măsurare **2**. Pe rândul de jos va fi afișată valoarea curentă măsurată **c**. Pe rândul din mijloc va fi afișată valoarea anterioară măsurată **b**. Pe rândul de sus va fi afișată valoarea obținută prin însumare automată **a** (suma dintre valoarea curentă măsurată și valoarea anterioară măsurată).

Conectarea/deconectarea sunetului (3 601 K72 5..)

Deconectați aparatul de măsură.

Sound
On

Sound
OFF

Apăsați îndelung tasta de măsurare **2**. Dacă, cursorul este poziționat pe reglajul dorit, elberați tasta de măsurare **2**. După eliberarea tastei, aparatul de măsură va fi conectat cu reglajul selectat.

Schimbarea unității de măsură (3 601 K72 57.)

Deconectați aparatul de măsură.

Unit

ft

Unit

m

Apăsați îndelung tasta de măsurare **2**. Dacă, cursorul este poziționat pe reglajul dorit, elberați tasta de măsurare **2**. După eliberarea tastei, aparatul de măsură va fi conectat cu reglajul selectat.

Iluminare display

Iluminarea display-ului este conectată permanent. Dacă nu se apasă nicio tastă, pentru menajarea bateriilor/acumulatorilor, iluminarea display-ului scade în intensitate după aproximativ 10 secunde. După aproximativ 30 secunde fără a se apăsa vreo tastă, iluminarea display-ului se stinge.

Instrucțiuni de lucru

Indicații de ordin general

Lentila receptoare **7** și orificiile de ieșire a radiației laser **8** nu trebuie să fie acoperite în timpul măsurării.

În timpul unei măsurători aparatul de măsură nu trebuie mișcat. De aceea, așezați aparatul de măsură, pe cât posibil, pe un profil de oprire sau o suprafață de sprijin solidă.

Influențe asupra domeniului de măsurare

Domeniul de măsurare depinde de luminozitate și de particularitățile de reflexie ale suprafeței țintă. Pentru o mai bună vizibilitate a razei laser în caz de lumină externă puternică, folosiți ochelarii optici pentru laser **10** (accesoriu) și panoul de vizare laser **9** (accesoriu), sau umbriți suprafața țintă.

Influențe asupra rezultatului măsurării

Din cauza fenomenelor fizice, nu este exclus ca la măsurarea pe diferite suprafețe să se ajungă la măsurători eronate. Printre acestea enumerăm:

222 | Română

- suprafețele transparente (de ex. sticla, apa),
- suprafețele tip oglindă (de ex. metal lustruit, sticlă),
- suprafețele poroase (de ex. materialele de izolație),
- suprafețele structurate (de ex. tencuiala ruгоasă, piatra naturală).

Dacă este cazul, folosiți pe aceste suprafețe panoul de vizare laser **9** (accesoriu).

În afară de acestea, măsurătorile eronate sunt posibile și pe suprafețe țintă vizate oblic.

Deasemeni straturile de aer cu temperaturi diferite sau reflexii recepționate indirect pot influența rezultatele măsurării.

Verificarea preciziei de măsurare a distanțelor

Puteți verifica precizia aparatului de măsură după cum urmează:

- Alegeți un tronson de măsurare care rămâne constant, lung de aprox. 3 până la 10 m, a cărei lungime o cunoașteți cu exactitate (de ex. lățimea camerei, deschiderea ușii). Măsurarea ar trebui efectuată în condiții favorabile, adică tronsonul de măsurare ar trebui să se afle într-un spațiu interior iar suprafața țintă ar trebui să fie netedă și cu reflexie bună.
- Măsurați acest tronson de 10 ori consecutiv.

În condiții favorabile, marja de eroare admisă la fiecare măsurare este de maximum ± 4 mm pentru întreg tronsonul de măsurare. Consemnați măsurătorile, pentru ca la o măsurare ulterioară să puteți compara precizia de măsurare.

Defecțiuni - cauze și remedieri**Cauză****Remediere****Indicatorul de avertizare pentru temperatură (g) clipește, măsurarea nu este posibilă**

Aparatul de măsură se situează în afara limitelor temperaturii de funcționare de la -10 °C până la $+45$ °C.

Așteptați până când aparatul de măsură revine la temperatura de lucru

Mesaj „Error“ pe display

Suprafața țintă reflectă prea puternic (de ex. oglindă) respectiv prea slab (de ex. material negru), sau lumina ambientă este prea puternică.

Folosiți un panou de vizare pentru laser **9** (accesoriu)

Înșirarea radiației laser **8** respectiv lentila receptoare **7** este aburită (de ex. din cauza unei schimbări rapide de temperatură).

Ștergeți cu o lavetă moale ieșirea radiației laser **8** respectiv lentila receptoare **7**

Cauză	Remediere
Valoarea calculată prin însumare automată este mai mare de 99999 m.	Împărțiți calculul în etape intermediare
Rezultatul măsurării nu este plauzibil	
Suprafața țintă nu reflectă clar (de ex. apă, sticlă).	Acoperiți suprafața țintă
Ieșirea radiației laser 8 respectiv lentila receptoare 7 este acoperită.	Țineți descoperită ieșirea radiației laser 8 respectiv lentila receptoare 7
Obstacol pe traiectoria razei laser	Punctul laser trebuie să fie situat în întregime pe suprafața țintă.
Afișajul nu se modifică sau aparatul de măsură reacționează în mod neașteptat la apăsarea tastei	
Eroare software	Scoateți bateriile și introduceți-le din nou, după care reporniți aparatul de măsură.

Aparatul de măsură își monitorizează funcționarea corectă pentru fiecare măsurare. Dacă constată un defect, pe display vor clipi toate indicatoarele. În acest caz, sau dacă defecțiunea nu a putut fi înlăturată prin măsurile de remediere enumerate mai sus, trimiteți aparatul de măsură prin distribuitorul dumneavoastră, centrului de asistență service post-vânzări Bosch.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură.

Nu cufundați aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.

Ștergeți-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

Întrețineți în special lentila receptoare **7** cu aceeași grijă cu care trebuie întreținut ochelarii sau lentila unui aparat fotografic.

Dacă, în ciuda procedeelelor de fabricație și verificare riguroase, aparatul de măsură are totuși o defecțiune, repararea acesteia se va efectua la un centru autorizat de service și asistență post-vânzări pentru scule electrice Bosch. Nu deschideți singuri aparatul de măsură.

224 | Română**Asistență clienți și consultanță privind utilizarea**

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

România

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34

013937 București

Tel. service scule electrice: (021) 4057540

Fax: (021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultanță clienți: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

www.bosch-romania.ro

Eliminare

Aparatele de măsură, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați aparatele de măsură și acumulatorii/bateriile în gunoii menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și dirijate către o stație de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български

Указания за безопасна работа



За да работите безопасно и сигурно с измервателния уред, трябва да прочетете и спазвате всички указания. Ако измервателният уред не бъде използван съобразно настоящите указания, вградените в него защитни механизми могат да бъдат увредени. Никога не оставяйте предупредителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи. **СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО И ПРИ ПРОДАЖБА/ЗАЕМАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С НЕГО.**

- ▶ **Внимание** – ако бъдат използвани различни от приведените тук приспособления за обслужване или настройване или ако се изпълняват други процедури, това може да Ви изложи на опасно облъчване.
- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка (обозначена с № 6 на изображението на измервателния уред на страницата с фигурите).



- ▶ Ако текстът на предупредителната табелка не е на Вашия език, преди пушкане в експлоатация залепете върху табелката включените в окомплектовката стикер с текст на Вашия език.



Не насочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да не погледнете непосредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение. Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.
- ▶ Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила. Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него.

226 | Български

- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като слънчеви очила или докато участвате в уличното движение.** Очилата за наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защита от ултравиолетовите лъчи и ограничават възприемането на цветовете.
- ▶ **Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.** Стова се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ **Не оставяйте деца без пряк надзор да работят с измервателния уред.** Могат неволно да заслепят други хора.
- ▶ **Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове.** В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.
- ▶ **Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.**

Описание на продукта и възможностите му

Моля, отворете разгъващата се страница с фигурите на измервателния уред и, докато четете ръководството, я оставете отворена.

Предназначение на уреда

Измервателният уред е предназначен за измерване на разстояния, дължини и височини. Измервателният уред е подходящ за измерване в закрити помещения.

Технически данни

Цифров лазерен уред за измерване на разстояния		GLM 30
Каталожен номер	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Диапазон на измерване (обикновено)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Диапазон на измерване (нетипично, неблагоприятни условия)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Точност на измерване (обикновено)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Български | 227

Цифров лазерен уред за измерване на разстояния **GLM 30**

Точност на измерване (обикновено, неблагоприятни условия)	$\pm 3,0 \text{ mm}^{\text{B}}$	$\pm 3,0 \text{ mm}^{\text{B}}$
Минимално деление на скалата	1 mm	1 mm
Работен температурен диапазон	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Температурен диапазон за съхраняване	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Относителна влажност на въздуха, макс.	90 %	90 %
Клас лазер	2	2
Тип лазер	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Диаметър на лазерния лъч (при 25 °C), прил.		
– на разстояние 10 m	9 mm ^C	9 mm ^C
– на разстояние 30 m	27 mm ^C	27 mm ^C
Автоматично изключване след прил.		
– Лазер	20 s	20 s
– Измервателен уред (без измерване)	5 min	5 min
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Габаритни размери	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Вид защита	IP 54 (защитен срещу прах и водни пръски) ^D	IP 54 (защитен срещу прах и водни пръски) ^D
Батерии	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Акумулаторни батерии	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Брой измервания с един комплект батерии	5000	5000
Настройване на мерната единица	–	●
Регулиране на звука	●	–

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

228 | Български

A) При измерване от задния ръб на измервателния уред, важи за цели с висока отражателна способност (напр. боядисана в бяло стена), слабо общо осветление и работна температура 25 °C. Освен това трябва да се отчети отклонение $\pm 0,05$ mm/m.

B) При измерване от задния ръб на измервателния уред, важи за цели с ниска отражателна способност (напр. черен картон), силно общо осветление и работна температура между -10 °C и $+45$ °C. Освен това трябва да се отчети отклонение $\pm 0,15$ mm/m.

C) Широчината на лазерната линия зависи от грапавостта на повърхността и околните условия.
D) без гнездото за батерии

За еднозначното идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер **5** на табелката му.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигурите.

- 1 Дисплей
- 2 Бутон за измерване
- 3 Капак на гнездото за батерии
- 4 Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
- 5 Сериен номер
- 6 Предупредителна табелка за лазерния лъч
- 7 Приемаша леща
- 8 Отвор за лазерния лъч
- 9 Лазерна мерителна плоча*
- 10 Очила за наблюдаване на лазерния лъч*
- 11 Предпазна чанта*

*Изобразените на фигурите или описани в ръководството за експлоатация допълнителни приспособления не са включени в окомплектовката.

Елементи на дисплея

- a Автоматично сумиране
- b Преходна измерена стойност
- c Текуща измерена стойност
- d Лазерът е включен
- e Измерване на дължини
- f Символ за изтощени батерии
- g Предупредителен символ за температура
- h Указание за грешка „Error“

 
Монтиране


Поставяне/смяна на батериите

За работа с измервателния уред се препоръчва използването на алкално-манганови батерии или на акумулатор-ни батерии.

С акумулаторни батерии с напрежение 1,2 V е възможно броят на измерванията да е по-малък в сравнение с батерии с напрежение 1,5 V.

За отваряне на капака на гнездото за батерии **3** първо натиснете бутона **4** и след това отворете капака. Поставете обикновени или акумулаторни батерии. При това внимавайте за правилната полярност на батериите, показана на изображение от вътрешната страна на гнездото за батерии.

От момента, в който символът за батерии  се появи на дисплея за пръв път, са възможни не по-малко от 100 единични измервания.

Когато предупредителният символ за батерии  започне да мига, батериите, респ. акумулаторните батерии трябва да бъдат заменени. Не е възможно извършването на измервания.

Винаги сменяйте всички батерии, респ. акумулаторните батерии едновременно. Използвайте само батерии или акумулаторни батерии на един производител и с еднакъв капацитет.

► **Когато няма да използвате измервателния уред продължително време, изваждайте батериите, респ. акумулаторните батерии.** При продължително съхраняване в уреда батериите и акумулаторните батерии могат да кородират и да се саморазредят.

Работа с уреда

Пускане в експлоатация

- **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.
- **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**
- **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте измервателния уред да се темперира, преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.

230 | Български

- ▶ **Избягвайте силни удари върху измервателния уред.** След силни външни механични въздействия трябва да извършите проверка на точността на измервателния уред, преди да продължите да го използвате (вижте „Проверка на точността на измерване на дължини“, страница 232).

Включване и изключване

За **включване** на измервателния инструмент натиснете краткотрайно бутон **2**. Измервателният уред и лазерът се включват.

- ▶ **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.

За **изключване** на измервателния инструмент натиснете продължително бутон **2**.

Измерване (вижте фиг. А)

След включване измервателният уред се намира в режим за измерване на дължини.

Началната точка за измерване винаги е задният ръб на измервателния уред.

Допрете измервателния уред до желаната начална точка за измерването (напр. стена).

За стартиране на измерването натиснете краткотрайно бутон **2** за измерване **2**. След това лазерният лъч се изключва. За повторно включване на лазерния лъч натиснете краткотрайно бутон **2** за измерване **2**. За стартиране на следващо измерване натиснете отново краткотрайно бутон **2** за измерване **2**.

- ▶ **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**

Упътване: Обикновено измерената стойност се появява след 0,5 s, но не по-късно от 4 s. Продължителността зависи от разстоянието, светлинните съотношения и отражателните свойства на целевата повърхност. След приключване на измерването лазерният лъч се изключва автоматично.

Автоматично събиране (вижте фиг. В)

Функцията за автоматично събиране дава сумата на всички извършени единични измервания (полезно напр. при определяне на количество материал).


Стойността на сумата се нулира автоматично при изключване на измервателния уред, респ. след автоматично изключване, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 5 минути.

Автоматично изчислената сума не се запаметява. Коригиране на автоматично изчислената сума не е възможно.

Насочете лазерния лъч към измерваната повърхност.




За стартиране на измерването натиснете краткотрайно бутона за измерване **2**. Текущо измерената стойност **c** се изобразява на долния ред на дисплея. Лазерният лъч се изключва.

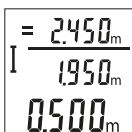

За включване на лазерния лъч натиснете краткотрайно бутона **2**. За повторно включване на лазерния лъч натиснете краткотрайно бутона за измерване **2**. Текущо измерената стойност **c** се изобразява на долния ред на дисплея. На средния ред се изобразява предишната измерена стойност **b**. На горния ред се изобразява автоматично изчислената сума **a** (сумата от текущата измерена стойност и предишната).

Включване и изключване на звуковия сигнал (3 601 K72 5..)

 
Изключете измервателния уред.



Натиснете продължително бутона за измерване **2**. Когато курсорът застане на желаната опция, отпуснете бутона за измерване **2**. След отпускане измервателният уред се включва с избраната настройка.

Смяна на мерната единица (3 601 K72 57.)

 Изключете измервателния уред.



Натиснете продължително бутона за измерване **2**. Когато курсорът застане на желаната опция, отпуснете бутона за измерване **2**. След отпускане измервателният уред се включва с избраната настройка.

Осветление на дисплея

Осветлението на дисплея е включено. Ако в продължение на 10 секунди не бъде натиснат бутон, за предпазване на батериите/акумулаторните батерии осветлението на дисплея се намалява. След като припл. 30 секунди не бъде натиснат бутон, осветлението на дисплея се изключва.

Указания за работа

Общи указания

По време на измерване приемащата леща **7** и отворът за изходящия лазерен лъч **8** не трябва да бъдат закривани.

По време на измерването уредът не бива да бъде преместван. Затова по възможност допирайте измервателния уред до здрава опорна повърхност.

Фактори, влияещи върху диапазона на измерване

Диапазонът на измерване зависи от светлинните условия и отразителната способност на повърхността, до която се мери. За по-добро виждане на лазерния лъч при силна околна светлина използвайте очилата **10** (не са включени в окомплектовката) и лазерната целева плочка **9** (не е включена в окомплектовката) или засенчете целевата повърхност.

Фактори, влияещи върху точността на измерването

Въз основа на ползваните при измерването физически ефекти не могат да бъдат изключени възникващи грешки при измерването до различни повърхности. В това число влизат:

- прозрачни повърхности (напр. стъкло, вода),
- отразяващи повърхности (напр. полирани метални предмети, стъкло),
- порести повърхности (напр. изолационни материали),
- повърхности с грапава структура (напр. груба мазилка, естествен камък).

При необходимост при измерване до такива повърхности използвайте отразяваща мерителна плочка **9** (не е включена в окомплектовката).

Освен това грешни показания могат да се получат при измерване до повърхности, които са под ъгъл.

Точността на измерената стойност може да се повлияе също така от наличието на въздушни слоеве със силен градиент на температурата или индиректни отражения.

Проверка на точността на измерване на дължини

Можете да проверите точността на измервателния уред, както е описано по-долу:

- Изберете трасе за измерване с непроменяща се дължина между .3 и 10 m, чиято дължина Ви е известна (напр. широчина на стая, размер на врата). Измерването трябва да се извърши при благоприятни условия, т. е. измерваната дължина трябва да е в помещение на закрито и повърхността, до която се мери, трябва да е гладка и отразяваща добре.
- Измерете трасето 10 пъти последователно.

При благоприятни околни условия отклонението на отделните измервания трябва да е най-много ± 4 mm за цялата измерена дължина. Запишете резултатите от измерването в протокол, за да можете да направите сравнение на точността в покъсен момент.

Грешки – причини за възникване и начини за отстраняването им

Причина	Отстраняване
Предупредителният символ за температура (g) мига, не е възможно извършването на измервания	
Температурата на измервателния уред е извън диапазона за работа от -10 °C до $+45$ °C.	Изчакайте, докато температурата на измервателния уред достигне допустимия работен диапазон
На дисплея се изписва съобщението „Error“	
Целевата повърхност отразява твърде силно (напр. огледало), респ. твърде слабо (напр. черен плат), или околната светлина е твърде силна.	Използвайте отражателната плочка 9 (допълнително приспособление)
Изходящият отвор за лазерния лъч 8 респ. приемащата леща 7 са запотени (напр. в резултат на рязка температурна промяна).	Избършете изходящия отвор за лазерния лъч 8 респ. приемащата леща 7 с мека кърпа
Автоматично изчислената сума е по-голяма от 99 999 m.	Разделете изчислението на отделни стъпки
Резултатът от измерването е недоуверен	
Целевата повърхност не отразява по подходящ начин за еднозначно измерване (напр. водна повърхност, стъкло).	Покрийте целевата повърхност
Изходящият отвор за лазерния лъч 8 респ. приемащата леща 7 са покрити.	Освободете изходящия отвор за лазерния лъч 8 респ. приемащата леща 7
Препятствие по пътя на лазерния лъч	Цялата лазерна точка трябва да попадне на повърхността, до която се измерва.

234 | Български

Причина	Отстраняване
Изображението на дисплея не се променя или измервателният уред реагира неадекватно на натискане на бутон	
Софтуерна грешка	Извадете батериите и, след като ги поставите отново, включете измервателния уред.

Измервателният уред следи за правилното си функциониране при всяко измерване. Ако бъде установена повреда, всички символи на дисплея започват да мигат. В такъв случай, както и ако посочените по-горе мерки не доведат до отстраняване на възникналия проблем, предайте измервателния уред за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

Поддържайте измервателния уред винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избърсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Отнасяйте се специално към приемащата леща **7** със същото внимание, с което се отнасяте към очила или обектив на фотоапарат.

Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване измервателният уред се повреди, ремонтът трябва да бъде извършен в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош. Не се опитвайте да отваряте измервателния уред.

Сервис и технически съвети

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

www.bosch-pt.com

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
 Гаранционни и извънгаранционни ремонти
 бул. Черни връх 51-Б
 FPI Бизнес център 1407
 1907 София
 Тел.: (02) 9601061
 Тел.: (02) 9601079
 Факс: (02) 9625302
 www.bosch.bg

Бракуване

Измервателния уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте измервателни уреди и акумулаторни батерии/батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС измервателни уреди и съгласно Европейска директива 2006/66/ЕО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Правата за изменения запазени.

236 | Македонски


Македонски

Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив, за да може безбедно и без опасност да работите со овој мерен уред. Доколку мерниот уред не се користи согласно приложените инструкции, може да се наруши функцијата на вградените заштитни механизми во мерниот уред. Не ја оштетувајте ознаката за предупредување на мерниот уред. **ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.**

- ▶ **Внимание** – доколку користите други уреди за подесување и ракување освен овде наведените или поинакви постапки, ова може да доведе до опасна изложеност на зрачење.
- ▶ Мерниот уред се испорачува со натпис за предупредување (означено на приказот на мерниот уред на графичката страна со број 6).

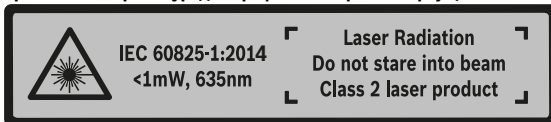

- ▶ Доколку текстот на налепницата за предупредување не е на вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на вашиот јазик пред првата употреба.



Не го насочувајте ласерскиот зрак на лица или животни и не погледнувајте директно во него или неговата рефлексија.

Така може да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.

- ▶ Доколку ласерскиот зрак досее до очите, веднаш треба да ги затворите и да ја тргнете главата од ласерскиот зрак.
- ▶ Не ги користете ласерските очила како заштитни очила. Ласерските очила служат за подобро препознавање на ласерскиот зрак, но не заштитуваат од ласерското зрачење.
- ▶ Не ги користете ласерските очила како очила за сонце или пак во сообраќајот. Ласерските очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

- ▶ **Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ **Не ги оставајте децата да го користат ласерскиот мерен уред без надзор.** Може да ги заслепат другите лица поради невнимание.
- ▶ **Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- ▶ **Не вршете никакви промени на ласерскиот уред.**

Опис на производот и моќноста

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ на мерниот уред, и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

Употреба со соодветна намена

Мерниот уред е наменет за мерење на далечини, должини, висини и растојанија. Мерниот уред е наменет за мерење во внатрешен простор.

Технички податоци

Дигитален ласерски мерен уред на далечина		GLM 30
Број на дел/артикл	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Мерно поле (типично)	0,15 – 30 м ^{A)}	0,15 – 30 м ^{A)}
Мерно поле (типични, неповолни услови)	20 м ^{B)}	20 м ^{B)}
Точност при мерењето (типична)	± 2,0 мм ^{A)}	± 2,0 мм ^{A)}
Точност при мерењето (типични, неповолни услови)	± 3,0 мм ^{B)}	± 3,0 мм ^{B)}
Најмала единица на приказ	1 мм	1 мм
Температура при работа	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Температура при складирање	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
релативна влажност на воздухот макс.	90 %	90 %
Класа на ласер	2	2
Тип на ласер	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW

238 | Македонски

Дигитален ласерски мерен уред на далечина		GLM 30
Дијаметар на ласерски зрак (при 25 °C) околу		
– во 10 м растојание	9 мм ^(C)	9 мм ^(C)
– во 30 м растојание	27 мм ^(C)	27 мм ^(C)
Автоматика за исклучување по околу		
– Ласер	20 с	20 с
– Мерен уред (без мерење)	5 мин	5 мин
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	0,09 кг	0,09 кг
Димензии	105 x 41 x 24 мм	105 x 41 x 24 мм
Вид на заштита	IP 54 (заштита од прав и прскање на вода) ^{D)}	IP 54 (заштита од прав и прскање на вода) ^{D)}
Батерии	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Батериски ќелии	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Единечни мерења по сет батерии	5000	5000
Поставка Мерна единица	–	●
Поставка Тон	●	–

A) При мерење од задниот раб на мерниот уред, за висока рефлексија на целта (на пр. бело обоен ѕид), слаба осветленост на позадината и 25 °C работна температура. Дополнително треба да се пресмета влијание од ± 0,05 мм/м.

B) При мерење од задниот раб на мерниот уред, за мала рефлексија на целта (на пр. црн картон), јака осветленост на позадината и – 10 °C до + 45 °C работна температура. Дополнително треба да се пресмета влијание од ± 0,15 мм/м.

C) Ширината на ласерската линија зависи од составот на површината и условите на околината.

D) извадена преграда за батерии

Серискиот број **5** на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на вашиот мерен уред.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерните апарати на графичката страница.

- 1 Екран
- 2 Мерно копче
- 3 Поклопец на преградата за батеријата
- 4 Фиксирање на поклопецот на преградата за батерија
- 5 Сериски број
- 6 Натпис за предупредување на ласерот
- 7 Приемна леќа
- 8 Излез на ласерскиот зрак
- 9 Целна табла за ласерот*
- 10 Ласерски очила*
- 11 Заштитна ташна*

* Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

Елементи на приказот

- a Автоматски збир
- b Претходно измерена вредност
- c Актуелна мерна вредност
- d Вклучен ласер
- e Мерење на должини
- f Предупредување за батеријата
- g Предупредување за температурата
- h Приказ за грешка „Error“

Монтажа

Ставање/менување на батерии

За работа со мерниот уред се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

Со 1,2-волтни батерии се можни помалку мерења отколку со 1,5-волтни батерии.

За да го отворите капакот од преградата за батерии **3** притиснете на механизмот за заклучување **4** и извадете го капакот од преградата за батерии. Ставете ги

240 | Македонски

батериите внатре. Притоа внимавајте на половите во согласност со приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.

Доколку ознаката за батерија ⇄ се појави првпат на екранот, можни се уште најмалку 100 единечни мерења.

Доколку ознаката за батерија ⇄ трепка, мора да се заменат батериите одн. батериските ќелии. Не може да се изврши мерење.

Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.

- ▶ **Доколку не сте го користеле мерниот уред повеќе време, извадете ги батериите од него.** Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат.

Употреба

Ставање во употреба

- ▶ **Не го оставајте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од лазерскиот зрак.
- ▶ **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- ▶ **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или осцилации во температурата.** Напр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи осцилации во температурата, оставете го мерниот уред најпрво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или осцилации во температурата, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.
- ▶ **Избегнувајте ги ударите и превртувањата на мерниот уред.** По силни надворешни влијанија на мерниот уред, пред да го употребите за работа, секогаш извршете контрола на точноста (види „Проверка на точност при мерење на растојанија“, страна 243).

Вклучување/исклучување

За **вклучување** на мерниот уред, притиснете кратко на мерното копче **2**.

Мерниот уред и лазерот ќе се вклучат.

- ▶ **Не го оставајте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од лазерскиот зрак.

За **исклучување** на мерниот уред притиснете долго на мерното копче **2**.

Процес на мерење (види слика А)

По вклучувањето, мерниот уред се наоѓа во функција на должинско мерење.

Референтно ниво за мерење е секогаш задниот раб на мерниот уред.

Поставете го мерниот уред на саканата стартна точка на мерење (на пр. сид).

За активирање на мерењето, кратко притиснете на мерното копче **2**. Потоа ќе се исклучи ласерскиот зрак. За повторно вклучување на ласерскиот зрак притиснете кратко на мерното копче **2**. За активирање на друго мерење, одново притиснете кратко на мерното копче **2**.

► **Не го насочувајте зракот светлина на лица или животни и не погледнувајте директно во него, дури ни од голема оддалеченост.**

Напомена: Вообичаено, измерената вредност се појавува во рок од 0,5 с, а најдоцна по 4 с. Времетраењето на мерењето зависи од растојанието, светлосните услови и рефлектирачки својства на целната површина. По завршување на мерењето, ласерскиот зрак автоматски ќе се исклучи.

Автоматски збир (види слика В)

Автоматскиот збир автоматски го одредува збирот на сите поединечни мерења (на пр. помага при пресметка на материјал).

Вредноста на автоматскиот збир ќе се избрише, штом ќе се исклучи уредот одн. автоматски по 5 минути без притискање на копчето.


Автоматскиот збир нема да се зачува. Не е возможна дополнителна корекција на автоматскиот збир.

Насочете го ласерскиот зрак кон целната површина.

За активирање на мерењето, притиснете кратко на мерното копче **2**. Актуелната мерна вредност **c** ќе се прикаже во долниот ред на екранот. Ласерскиот зрак ќе се исклучи.



I
1950_m

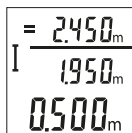


= 2.450_m
I 1950_m
0.500_m

За вклучување на ласерскиот зрак, кратко притиснете на мерното копче **2**. За активирање на друго мерење, одново кратко притиснете на мерното копче **2**. Во долниот ред ќе се прикаже актуелната мерна вредност **c**. Во средниот ред се прикажува претходната мерна вредност **b**. Во горниот ред ќе се прикаже автоматскиот збир **a** (збирот од актуелната и претходната измерена вредност).


242 | Македонски

Вклучување/исклучување на тонот (3 601 K72 5..)

 Исклучете го мерниот уред.

**Менување на мерната единица (3 601 K72 57.)**

 Исклучете го мерниот уред.

**Осветлување на екранот**

Осветлувањето на екранот е непрекинато вклучено. Доколку не притиснете на копчето, осветлувањето на екранот се затемнува по околу 10 секунди заради заштита на батериите. Осветлувањето на екранот се гаси по околу 30 секунди без да притиснете на копчето.

Совети при работењето**Општи напомени**

Приемната леќа **7** и излезот на лазерскиот зрак **8** не смеат да бидат покриени за време на мерењето.

За време на мерењето, мерниот уред не смее да се движи. Доколку е возможно, поставете го мерниот уред на цврста подлога.

Влијанија на мерното поле

Мерното поле зависи од светлосните услови и рефлективните својства на целната површина. При јако надворешно осветлување, за подобра видливост на лазерскиот зрак, користете заштитни очила за ласер **10** (опрема) и целна табла за ласерот **9** (опрема), или засенете ја целната површина.

Влијанија на мерниот резултат

Поради физички ефекти не може да се исклучи фактот, дека при мерењето на различни површини доаѓа до погрешно мерење. Тука спаѓаат:

- транспарентни површини (на пр. стакло, вода),

- површини што рефлектираат (на пр. исполиран метал, стакло),
- порозни површини (на пр. изолациони материјали),
- структурирани површини (на пр. груба малтерија, природен камен).

Доколку е возможно, на овие површини користете целна табла за ласерот **9** (опрема).

Грешки при мерењето се исто така можни и кај накосо визирани целни површини.

Исто така на мерната вредност може да влијаат и процепите за вентилација со различни температури или индиректно примените рефлексии.

Проверка на точност при мерење на растојанија

Точноста на мерниот уред може да ја проверите на следниов начин:

- Изберете едно непроменливо мерно подрачје со должина од околу 3 до 10 м, чија должина точно ја знаете (на пр. ширината на просторијата, отворот на вратата). Мерењето треба да се врши при поволни услови, т. е. мерното подрачје треба да биде во внатрешниот простор и целната површина на мерењето треба да биде мазна и добро да рефлектира.
- Измерете го подрачјето 10-пати едно по друго.

Отстапувањето од средната вредност при поединечните мерења смее да изнесува максимум ± 4 мм на целото мерно подрачје при поволни услови. Запишувајте ги мерењата, за да може подоцна да ја споредите точноста.

Дефект – Причини и помош

Причина	Помош
Предупредувањето за температура (g) трепка, мерењето не е возможно	
Мерниот уред е надвор од работната температура од -10 °C до $+45$ °C.	Почекајте додека мерниот уред не ја постигне работната температура
Приказ „ERROR“ на екранот	
Целната површина прејакно рефлектира (на пр. огледало) одн. преслабо (на пр. црн материјал), или амбиентното светло е прејакно.	Употребете целна табла за ласерот 9 (опрема)
Излезот на ласерски зрак 8 одн. приемна леќа 7 се замаглува (на пр. со брза промена на температурата).	Со мека крпа избришете го излезот на ласерскиот зрак 8 одн. примената леќа 7
Пресметаниот автоматски збир е поголем од 99 999 м.	Поделба на пресметката во меѓучекори

244 | Македонски

Причина	Помош
Мерниот резултат не е уверлив	
Целната површина не рефлектира со ист интензитет (на пр. вода, стакло).	Целната површина е покриена
Излезот на ласерскиот зрак 8 одн. приемната леќа 7 е покриена.	Излезот на ласерскиот зрак 8 од. приемната леќа 7 не треба да се покрива
Пречки при движењето на ласерскиот зрак	Ласерската точка мора комплетно да лежи на целната површина.
Приказот останува непроменет или мерниот уред реагира невообичаено на притискање на копчињата	
Грешка во софтверот	Извадете ги батериите, повторно ставете ги и одново стартувајте го мерниот уред.

Мерниот уред ја контролира точната функција при секое мерење. Доколку се утврди дефект, трепкаат сите прикази на екранот. Во овој случај или доколку со горенаведените мерки за помош не може да се отстрани пречката, предадете го вашиот мерен уред преку вашиот трговец на сервисната служба на Bosch.

Одржување и сервис

Одржување и чистење

Постојано одржувајте ја чистотата на мерниот уред.

Не го потопувајте мерниот уред во вода или други течности.

Избришете ги нечистотиите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

Особено одржувајте ја приемната леќа **7** со истата грижа, со која треба да се одржуваат очилата или леќата на фотоапарат.

Доколку мерниот уред се расипе и покрај грижливото одржување во согласност со напомените на производителот, поправката треба да се изврши само од страна на овластената сервисна служба за Bosch-електрични алати. Не го отворајте сами мерниот уред.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Македонија

Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888

Отстранување

Мерните уреди, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте мерните уреди и батериите во домашната канта за ѓубре!

Само за земји во рамки на ЕУ



Според европската регулатива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/ЕС мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Се задржува правото на промена.

Srpski

Uputstva o sigurnosti



Morate da pročitate i obratite pažnju na sva uputstva kako biste sa alatom radili bez opasnosti i bezbedno. Ako merni alat ne upotrebljavate u skladu sa priloženim uputstvima, možete da ugrozite zaštitne mere koje su integrisane u merni alat. Nemojte da dozvolite da pločice sa upozorenjima budu nerazumljive.

DOBRO SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO I PREDAJTE GA ZAJEDNO SA ALATOM, AKO GA PROSELUJETE DALJE.

- ▶ **Oprez** – ako se koriste drugi uredjaji za rad ili podešavanje od onih koji su ovde navedeni, ili izvode drugi postupci, može ovo voditi eksplozijama sa zračenjem.
- ▶ Merni alat se isporučuje sa jednom upozoravajućom tablicom (u prikazu mernog alata označena na grafičkoj stranici sa brojem 6).



- ▶ Ako tekst tablice sa opomenom nije na Vašem jeziku, onda prelepите ga prvo puštanja u rad sa isporučenom nalepnicom na jeziku Vaše zemlje.



Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i sami ne gledajte u direktan ili reflektujući laserski zrak. Na taj način možete da zaslepите lica, prouzrokujezete nezgode ili da oštete oči.

- ▶ Ako lasersko zračenje dođe u oko, morate svesno da zatvorite oko i da glavu odmah okrenete od zraka.
- ▶ **Ne koristite laserske naočare za posmatranje kao zaštitne naočare.** Laserske naočare za posmatranje služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka, one ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ **Ne upotrebljavajte laserske naočare za posmatranje kao naočare za sunce ili u putnom saobraćaju.** Laserske naočare za posmatranje ne pružaju punu UV zaštitu i smanjuju opažanje boja.

- ▶ **Neka Vam merni alat popravlja stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ **Ne dopu štajte deci korišćenje mernog alata sa laserom bez nadzora.** Oni bi mogli nenamerno zaslepiti osoblje.
- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od eksplozija, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu se mogu proizvesti varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.
- ▶ **Nemojte da vršite promene na laserskoj opremi.**

Opis proizvoda i rada

Molimo da otvorite preklapljenu stranicu sa prikazom mernog alata, i ostavite ovu stranicu otvorenu dok čitate uputstvo za rad.

Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je namenjen za merenje udaljenosti, dužina, visina i razmaka. Merni alat je adekvatan za merenje u unutrašnjem prostoru.

Tehnički podaci

Digitalni laserski merač rastojanja		GLM 30
Broj predmeta	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Merni opseg (tipičan)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Merni opseg (tipičan, nepovoljni uslovi)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Merna tačnost (tipično)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Preciznost merenja (tipična, nepovoljni uslovi)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Najmanja jedinica pokazivača	1 mm	1 mm
Radna temperatura	- 10 °C... +45 °C	- 10 °C... +45 °C
Temperatura skladišta	- 20 °C... +70 °C	- 20 °C... +70 °C
Relativna vlaga vazduha max.	90 %	90 %
Klasa lasera	2	2
Tip lasera	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW

248 | Srpski

**Digitalni laserski merač
rastojanja****GLM 30**

Presek laserskog zraka (pri 25 °C)

cca.

– na 10 m udaljenosti

9 mm^{C)}9 mm^{C)}

– na 30 m udaljenosti

27 mm^{C)}27 mm^{C)}Automatika za isključivanje posle
oko

– Laser

20 s

20 s

– Merni alat (bez merenja)

5 min

5 min

Težina prema EPTA-Procedure

01:2014

0,09 kg

0,09 kg

Dimenzije

105 x 41 x 24 mm

105 x 41 x 24 mm

Vrsta zaštite

IP 54 (zaštićeno od
prašine i vode koja
pršće)^{D)}IP 54 (zaštićeno od
prašine i vode koja
pršće)^{D)}

Baterije

Akumulatorske ćelije

2 x 1,5 V LR03 (AAA)

2 x 1,2 V HR03 (AAA)

2 x 1,5 V LR03 (AAA)

2 x 1,2 V HR03 (AAA)

Pojedinačna merenja po setu
baterija

5000

5000

Podešavanje jedinice mere

–

●

Podešavanje tona

●

–

A) Prilikom merenja od zadnje ivice mernog alata, važi za visoku moć refleksije cilja (npr. u belo okrečen zid), slabo osvetljenje pozadine i 25 °C radne temperature. Dodatno morate da računate na uticaj od ± 0,05 mm/m.

B) Prilikom merenja od zadnje ivice mernog alata, važi za malu moć refleksije cilja (npr. crni karton), jako osvetljenje pozadine i – 10 °C do + 45 °C radne temperature. Dodatno morate da računate na uticaj od ± 0,15 mm/m.

C) Širina linije lasera zavisi od vrste površine i ambijentalnih uslova.

D) izuzimajući pregradu za bateriju

Za jasniju identifikaciju Vašeg mernog alata služi serijski broj **5** na tipskoj tablici.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

1 Displej

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

- 2 Merni taster
- 3 Poklopac prostora za bateriju
- 4 Blokiranje poklopcu prostora za bateriju
- 5 Serijski broj
- 6 Laserska tablica sa opomenom
- 7 Prijemno sočivo
- 8 Izlaz laserskog zračenja
- 9 Laserska ciljna ploča*
- 10 Laserske naočare za gledanje*
- 11 Zaštitna torba*

* Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni obim isporuka.

Elementi za pokazivanje

- a Automatski zbir
- b Prethodna merna vrednost
- c Aktuelna merna vrednost
- d Laser uključen
- e Merenje dužine
- f Opomena za bateriju
- g Opomena za temperaturu
- h Prikaz greške „Error“

Montaža

Ubacivanje baterije/promena

Za rad mernog alata se preporučuje upotreba alkalnih mangan-baterija ili akumulatora.

Pomoću akumulacionih baterija od 1,2 V moguće je eventualno manje merenja nego pomoću baterija od 1,5 V.

Za otvaranje poklopcu prostora za baterije **3** pritisnite blokadu **4** i izvadite poklopac prostora za bateriju. Ubacite nove baterije odnosno akumulator. Pazite pritom na prave polove prema prikazu na unutrašnjoj stranici prostora za bateriju.

Ako se simbol baterije \Rightarrow najpre pojavi na displeju, onda je moguće još najmanje 100 pojedinačnih merenja.

Ako treperi simbol baterije \Rightarrow , moraju se promeniti baterije odnosno akumulatorske ćelije. Merenja više nisu moguća.

250 | Srpski

Menjajte uvek sve baterije odnosno akumulatore istovremeno. Upotrebljavajte samo baterije ili akumulatore jednog proizvođača i sa istim kapacitetom.

- ▶ **Izvadite baterije odnosno akumulatore iz mernog alata, kada duže vremena ne koristite.** Baterije i akumulatori mogu kod dužeg čuvanja korodirati i same se isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- ▶ **Ne ostavljajte slučajno uključen merni alat i isključite merni alat posle upotrebe.** Druge osobe bi mogle da budu zaslepljene od laserskog zraka.
- ▶ **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- ▶ **Ne izlažite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima.** Ne ostavljajte ga na primer u autu duže vreme. Pustite merni alat pri većim temperaturnim kolebanjima da se prvo temperira, pre nego ga pustite u rad. Pri ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima može se oštetiti preciznost mernog alata.
- ▶ **Izbegavajte jake udarce ili padove mernog alata.** Posle jakih spoljnih uticaja na merni alat trebali bi uvek pre daljeg rada izvršiti kontrolu tačnosti (pogledajte „Kontrola tačnosti pri merenju rastojanja“, stranicu 252).

Uključivanje-isključivanje

Za **uključivanje** mernog alata pritisnite kratko merni taster **2**. Uključuju se merni alat i laser.

- ▶ **Ne ostavljajte slučajno uključen merni alat i isključite merni alat posle upotrebe.** Druge osobe bi mogle da budu zaslepljene od laserskog zraka.

Za **isključivanje** mernog alata dugo pritisnite merni taster **2**.

Proces merenja (pogledajte sliku A)

Posle uključivanja merni alat se nalazi u funkciji merenja dužine.

Referentna ravan za merenje je uvek zadnja ivica mernog alata.

Položite merni alat na željenu startnu tačku za merenje (npr. zid).

Za aktiviranje merenja kratko pritisnite merni taster **2**. Posle toga se isključuje laserski zrak. Za ponovno uključivanje laserskog zraka kratko pritisnite merni taster **2**. Za aktiviranje daljeg merenja iznova kratko pritisnite merni taster **2**.

- ▶ **Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u laserski zrak čak ni sa daljeg odstojanja.**


Uputstvo: Merna vrednost se tipično pojavljuje u roku od 0,5 s, a najkasnije posle 4 s. Trajanje merenja zavisi od udaljenosti, uslova osvetljenja i osobina refleksije ciljane površine. Posle završetka merenja laserski zrak se automatski isključuje.

Automatski zbir (pogledajte sliku B)


Automatski zbir automatski navodi zbir svih pojedinačnih merenja (npr. od pomoći prilikom kalkulacije materijala).

Briše se vrednost automatskog zbira, ukoliko je uređaj isključen odnosno automatski se isključuje posle 5 minuta bez pritiska na taster.

Automatski zbir se ne memoriše. Naknadna korekcija automatskog zbira nije moguća. Laserski zrak usmerite ka ciljnoj površini.

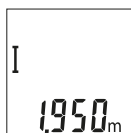


Za aktiviranje merenja kratko pritisnite merni taster **2**. Aktualna merna vrednost **c** se prikazuje u donjem redu displeja. Laserski zrak se isključuje.

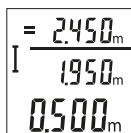

Za uključivanje laserskog zraka kratko pritisnite merni taster **2**. Za aktiviranje daljeg merenja iznova kratko pritisnite merni taster **2**. U donjem redu se prikazuje aktualna merna vrednost **c**. U srednjem redu se prikazuje prethodna merna vrednost **b**. U gornjem redu se prikazuje automatski zbir **a** (zbir aktualne i prethodne vrednosti).

Uključivanje/isključivanje tona (3 601 K72 5..)

 Isključite merni alat.





Dugo pritisnite merni taster **2**. Ako kursor stoji na željenom podešavanju, otpustite merni taster **2**. Posle otpuštanja uključuje se merni alat sa izabranim podešavanjem.

Promena merne jedinice (3 601 K72 57.)

Isključite merni alat.

252 | Srpski

  

Dugo pritisnite meri taster **2**. Ako kursor stoji na željenom podešavanju, otpustite meri taster **2**. Posle otpuštanja uključuje se meri alat sa izabranim podešavanjem.

Osvetljenje displeja

Osvetljenje displeja je konstantno uključeno. Ako ne usledi pritisak tastera, osvetljenje displeja se posle otprilike 10 sekundi prigušuje zbog zaštite baterija/akumulacionih baterija. Posle otprilike 30 sekundi bez pritiska tastera gasi se osvetljenje displeja.

Uputstva za rad

Opšta uputstva

Prijemno sočivo **7** i izlaz laserskog zraka **8** ne smeju biti pokriveni pri merenju.

Merni alat tokom merenja ne smete da pomerate. Iz tog razloga meri alat položite što je moguće bliže fiksnoj graničnoj površini ili površini za polaganje.

Uticaji na merno područje

Merni opseg zavisi od uslova osvetljenja i osobina refleksije ciljane površine. Radi bolje vidljivosti laserskog zraka u slučaju da postoji jako strano svetlo upotrebljavajte laserske naočare **10** (pribor) i lasersku ciljnu tablu **9** (pribor), ili zasenčite ciljnu površinu.

Uticaji na meri rezultat

Na osnovu fizikalnih efekata ne može se isključiti, da pri merenju na različitim površinama dodje do pogrešnih merenja. U njih se ubrajaju:

- transparentne površine (na primer staklo, voda),
- površine sa odsjajem (na primer polirani metal, staklo),
- porozne površine (na primer materijali za prigušivanje),
- strukturne površine (na primer hrapavi malter, prirodni kamen).

Koristite u datom slučaju na ovim površinama lasersku tablicu sa ciljem **9** (pribor).

Pogrešna merenja su osim toga moguća na koso aviziranu površinu cilja.

Isto tako mogu slojevi vazduha sa raznim temperaturama ili indirektno prihvaćene refleksije da utiču na meri vrednost.

Kontrola tačnosti pri merenju rastojanja

Preciznost mernog alata možete da proverite na sledeći način:

- Izaberite deonicu za merenje koja se ne menja u vremenu od otprilike 3 do 10 m dužine, čija Vam je dužina egzaktno poznata (npr. širina prostorije, otvor vrata).

Merenje bi trebalo da izvršite pod povoljnim uslovima, t. j. deonica za merenje bi trebalo da se nalazi u unutrašnjoj prostoriji i ciljana površina za merenje bi trebalo da bude glatka i da ima dobru refleksiju.

- Merenje deonice 10 puta jedno za drugim.

Odstupanje pojedinačnih merenja od srednje vrednosti sme da iznosi maksimalno ± 4 mm na celokupnoj deonici za merenje, ako su uslovi povoljni. Protokolišite merenja, kako biste u kasnijem trenutku mogli da uporedite preciznost.

Greške - uzroci i pomoć

Uzrok	Pomoć
Temperaturna opomena (g) treperi, merenje nije moguće	
Merni alat je izvan radne temperature od -10°C do $+45^{\circ}\text{C}$.	Sačekati, dok merni alat ne dostigne radnu temperaturu
Prikaz „Error“ na displeju	
Površina cilja reflektuje prejako (na primer ogledalo) odnosno preslabo (na primer crni materijal), ili je svetlo okoline prejako.	Koristite lasersku tablicu sa ciljem 9 (pribor)
Izlaz laserskog zračenja 8 odnosno prijemnog sočiva 7 je oznojeno (na primer usled brze promene temperature).	Istrljajte na suvo sa mekom krpom izlaz laserskog zračenja 8 odnosno prijemno sočivo 7
Izračunati automatski zbir nije veći od 99999 m.	Izračunavanje podeliti na međuoodeljke
Merni rezultat ne svetli	
Površina cilja ne reflektuje jasno (na primer voda, staklo).	Pokriti površinu cilja
Izlaz laserskog zračenja 8 odnosno prijemno sočivo 7 je pokriveno.	Osloboditi izlaz laserskog zračenja 8 odnosno prijemno sočivo 7
Smetnje u toku laserskog zraka	Laserska tačka mora da leži kompletno na ciljnoj površini.
Pokazivač ostaje nepromenjen ili merni alat reaguje neočekivano na pritisak tastera	
Greška u Software	Izvadite baterije i startujte merni alat posle ponovnog ubacivanja

254 | Srpski

Merni alat vrši nadzor ispravne funkcije prilikom svakog merenja. Ako se utvrdi neki kvar, trepere svi prikazi na displeju. U tom slučaju, ili ako gore navedene mere za pomoć ne mogu da otklone grešku, merni alat preko Vašeg distributera dostavite Bosch servisnoj službi.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

Držite merni alat uvek čist.

Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge tečnosti.

Brišite zaprivanja sa vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Održavajte posebno prijemno sočivo **7** sa istom pažnjom, kao što morate da se ophodite sa naočarima ili sočivom foto aparata.

Ako bi merni alat i pored brižljivog postupka proizvodnje i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki stručni servis za Bosch-električne alate. Ne otvarajte merni alat sami.

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici proizvoda.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asbosch@EUnet.yu

Keller d.o.o.
 Ljubomira Nikolica 29
 18000 Nis
 Tel./Fax: (018) 274030
 Tel./Fax: (018) 531798
 Web: www.keller-nis.com
 E-Mail: office@keller-nis.com

Uklanjanje djubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte merne alate i akumulatore (baterije u kućno djubre).

Samo za EU-zemlje:



Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi merni alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne moraju više akumulatori/baterije u kvaru i istrošeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila



Preberite in upoštevajte navodila v celoti, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate v skladu s predloženimi navodili, lahko pride do poškodb vgrajene zaščitne opreme v merilni napravi. Opozorilnih ploščic na merilni napravi nikoli ne zakrivajte. HRANITE TA NAVODILA V DOBREM STANJU IN JIH V PRIMERU PREDAJE PRILOŽITE MERILNI NAPRAVI.

- **Bodite previdni – v primeru izvajanja opravil ali nastavitvev, ki niso opisana v teh navodilih, lahko pride do nevarnega izpostavljanja laserskemu sevanju.**

256 | Slovensko

- ▶ **Merilno orodje se dobavi z opozorilno tablo (na prikazu merilnega orodja na grafični strani označeno s številko 6).**



- ▶ Če tekst opozorilne tablice ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite z ustrežno nalepko v vašem nacionalnem jeziku.



Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi, povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- ▶ Če laserski žarek usmerite v oči, le-te zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.
- ▶ Očala za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto zaščitnih očal. Očala za vidnost laserskega žarka so namenjena boljšemu razpoznavanju laserskega žarka, vendar oči ne varujejo pred laserskim sevanjem.
- ▶ Očala za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto sončnih očal oziroma med vožnjo v cestnem prometu. Očala za vidnost laserskega žarka ne zagotavljajo popolne UV-zaščite in zmanjšujejo sposobnost zaznavanja barv.
- ▶ Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli. Na ta način bo ohranjena varnost merilnega orodja.
- ▶ Otrokom ne dovolite, da bi brez nadzora uporabljali lasersko merilno orodje. Saj bi lahko nenamerno zaslepili druge osebe.
- ▶ Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Merilno orodje lahko povzroči iskre, ki lahko vname prah ali hlape.
- ▶ Ne spreminjajte laserske naprave.

Opis in zmogljivost izdelka

Prosimo odprite zloženo stran, kjer je prikazano merilno orodje in pustite to stran med branjem navodila za uporabo odprto.

Uporaba v skladu z namenom

Merilna naprava je namenjena merjenju razdalj, dolžin, višin in razmakov. Merilna naprava je primerna za merjenje v zaprtih prostorih.

Tehnični podatki

Digitalni laserski merilnik razdalj	GLM 30	
Številka artikla	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Merilno območje (tipično)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Merilno območje (tipični, neugodni pogoji)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Točnost meritve (tipična)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Merilna točnost (tipični, neugodni pogoji)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Najmanjša prikazovalna enota	1 mm	1 mm
Delovna temperatura	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Relativna zračna vlaga maks.	90 %	90 %
Laserski razred	2	2
Tip laserja	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Premer laserskega žarka (pri 25 °C) pribl.		
– pri razdalji 10 m	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– pri razdalji 30 m	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Avtomatika izklopa po približno		
– laser	20 s	20 s
– merilno orodje (brez meritve)	5 min	5 min
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Mere	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Vrsta zaščite	IP 54 (zaščita proti prahu in vdorom vode) ^{D)}	IP 54 (zaščita proti prahu in vdorom vode) ^{D)}
Bateriji	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akumulatorske celice	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Posamezna meritev na komplet baterij	5000	5000

258 | Slovensko

Digitalni laserski merilnik
razdalj

GLM 30

Nastavitev merske enote	-	●
Nastavitev zvočnega signala	●	-

A) Meritev od zadnjega roba merilne naprave velja za visok odboj od ciljne površine (npr. belo prepletkana stena), šibko osvetlitev ozadja in delovno temperaturo 25 °C. Dodatno je treba upoštevati vpliv ± 0,05 mm/m.

B) Meritev od zadnjega roba merilne naprave velja za majhen odboj od ciljne površine (npr. črn karton), močno osvetlitev in delovno temperaturo od - 10 °C do + 45 °C. Dodatno je treba upoštevati vpliv ± 0,15 mm/m.

C) Širina linije laserja je odvisna od sestave površine in okoljskih pogojev.

D) razen predala za baterije

Jasno identifikacijo Vašega merilnega orodja omogoča serijska številka **5** na tipski ploščici.

Komponente na sliki

Oštevilčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Zaslon
- 2 Tipka za merjenje
- 3 Pokrov predalčka za baterije
- 4 Aretiranje pokrova predalčka za baterije
- 5 Serijska številka
- 6 Opozorilna ploščica laserja
- 7 Sprejemna leča
- 8 Izhod laserskega žarka
- 9 Laserska ciljna tabla*
- 10 Očala za vidnost laserskega žarka*
- 11 Zaščitna torba*

* Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg dobave.

Prikazovalni elementi

- a Samodejni seštevek
- b Predhodna izmerjena vrednost
- c Trenutna izmerjena vrednost
- d Laser vklopljen
- e Meritevi dolžine

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

- f** Opozorilo o bateriji
- g** Opozorilo o temperaturi
- h** Indikator napak „Error“

 
Montaža


Vstavljanje/zamenjava baterij

Pri uporabi merilnega orodja priporočamo uporabo alkalnih manganskih baterij ali akumulatorskih baterij.

Z 1,2 V baterijami boste morda opravili manj meritev kot z 1,5 V baterijami.

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterije **3** pritisnite aretiranje **4** in snemite pokrov predalčka za baterije. Vstavite baterije oz. akumulatorske baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je prikazano na notranji strani predalčka za baterije.

Ko se na zaslonu prvič prikaže simbol baterije , je možno opraviti vsaj še sto posameznih meritev.

Če utripa simbol o bateriji , morate menjati baterije oz. akumulatorske celice. Merjenja niso več mogoča.

Zamenjati morate vedno vse baterije oz. akumulatorske baterije. Uporabite samo baterije ali akumulatorske baterije enega proizvajalca in z enako kapaciteto.

► **Če merilnega orodja dalj časa ne uporabljate, vzemite baterije iz merilnega orodja.** Baterije in akumulatorske baterije lahko pri daljšem skladiščenju korodirajo in se samostojno izpraznejo.

Delovanje

Zagon

- **Vklopljenega merilnega orodja nikoli ne puščajte brez nadzorstva in ga po uporabi izklopite.** Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.
- **Zavarujte merilno orodje pred vlago in direktnim sončnim sevanjem.**
- **Ne izpostavljajte merilnega orodja ekstremnim temperaturam ali ekstremnemu nihanju temperature.** Poskrbite za to, da npr. ne bo ležalo dalj časa v avtomobilu. Če je merilno orodje bilo izpostavljeno večjim temperaturnim nihanjem, najprej pustite, da se temperatura pred uporabo uravna. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko poškoduje natančnost delovanja merilnega orodja.

260 | Slovensko

- ▶ **Preprečite močne sunke v merilno orodje ali padce na tla.** Po močnih zunanjih vplivih na merilno orodje morate pred nadaljevanjem dela vedno izvesti pregled natančnosti (glejte „Preizkus natančnosti merjenja dolžine“, stran 262).

Vklop/izklop

Za **vklop** merilne naprave pritisnite tipko za merjenje **2**. Merilna naprava in laser se vklopita.

- ▶ **Vklopljenega merilnega orodja nikoli ne puščajte brez nadzorstva in ga po uporabi izklopite.** Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.

Za **izklop** merilne naprave držite tipko za merjenje **2**, dokler se ne izklopi.

Merjenje (glejte sliko A)

Ob vklopu je merilna naprava samodejno nastavljena na merjenje razdalje.

Referenčna ravnina za meritev je vedno zadnji rob merilne naprave.

Postavite merilno napravo na želeno izhodiščno merilno mesto (npr. ob steno).

Za začetek merjenja pritisnite tipko za merjenje **2**. Po tem se laserski žarek izključi. Za ponoven vklop laserskega žarka pritisnite tipko za merjenje **2**. Za vsako nadaljnjo meritev morate ponovno pritisniti tipko za merjenje **2**.

- ▶ **Laserskega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in ne glejte vanj, tudi ne iz večje razdalje.**

Opozorilo: Rezultati meritev se navadno prikažejo v roku 0,5 s in najpozneje v 4 s. Čas merjenja je odvisen od razdalje, osvetljenosti in odbojnosti ciljne površine. Laserski žarek se po končanem merjenju samodejno izključi.


Samodejni seštevek (glejte sliko B)

Samodejni seštevek samodejno poda vrednost posameznih meritev (npr. uporabno pri izračunu glede materiala).


Samodejni seštevek se izbriše takoj, ko izklopite napravo oz. ko se naprava po petih minutah neaktivnosti samodejno izklopi.

Samodejni seštevkci se ne shranjujejo. Naknadno popravljanje samodejnih seštevkov ni mogoče.

Laserski žarek usmerite v ciljno površino.

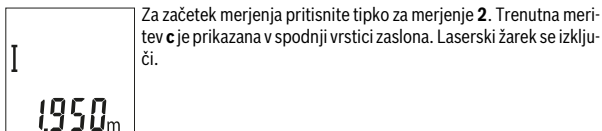


Za začetek merjenja pritisnite tipko za merjenje **2**. Trenutna meritev **c** je prikazana v spodnji vrstici zaslona. Laserski žarek se izključi.

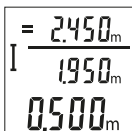

Za začetek merjenja pritisnite tipko za merjenje **2**. Za ponoven vklop laserskega žarka pritisnite tipko za merjenje **2**. Trenutna meritev **c** je prikazana v spodnji vrstici zaslona. V srednji vrstici je prikazana prejšnja meritev **b**. V zgornji vrstici je prikazan samodejni seštevek **a** (seštevek trenutne in prejšnje meritve).

Vklop/izklop zvočnega signala (3 601 K72 5..)

 
Izklopite merilno orodje.



Pritisnite in držite tipko za merjenje **2**. Tipko za merjenje **2** izpustite, ko je kurzor v zelenem položaju. Ko izpustite tipko, je naprava nastavljena na želeno nastavitvev.

Spreminjanje merske enote (3 601 K72 57.)

 Izklopite merilno orodje.



Pritisnite in držite tipko za merjenje **2**. Tipko za merjenje **2** izpustite, ko je kurzor v zelenem položaju. Ko izpustite tipko, je naprava nastavljena na zeleno nastavitvev.

Osvetlitev displeja

Zaslon je vedno osvetljen. Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se zaslon zaradi varčevanja z baterijo nekoliko zatemni. Osvetlitev zaslona po približno 30 sekundah neaktivnosti ugasne.

Navodila za delo

Splošna navodila

Sprejemna leča **7** in izhod laserskega žarka **8** med meritvijo ne smeta biti zakrita.

Merilne naprave med merjenjem ne premikajte. Zaradi tega je treba merilno napravo postaviti na trden naslon ali naležno površino.

Vplivi na merilno območje

Merilno območje je odvisno od osvetljenosti in odbojnosti ciljne površine. Za boljšo vidljivost laserskega žarka pri močni zunanji svetlobi uporabljajte laserska očala **10**

262 | Slovensko

(dodatna oprema) in lasersko ciljno tarčo **9** (dodatna oprema) ali zasenčite ciljno površino.

Vplivi na rezultat meritve

Zaradi fizikalnih učinkov ne moremo izključiti napak pri merjenju na več vrstah površin. To so naslednje površine:

- prozorne površine (npr. steklo, voda),
- zrcalne površine (npr. polirana kovina, steklo),
- porozne površine (npr. izolirni materiali),
- strukturirane površine (npr. grob omet, naravni kamen).

Na teh površinah po potrebi uporabite lasersko ciljno tablo **9** (pribor).

Poleg tega so napačne meritve možne na ciljnih površinah, na katere ste poševno ciljli.

Prav tako lahko na mersko vrednost vplivajo zračni sloji različnih temperatur ali pa indirektna refleksije.

Preizkus natančnosti merjenja dolžine

Natančnost merilne naprave lahko preverite na naslednji način:

- Izberite fiksno razdaljo med pribl. 3 do 10 m dolžine, katere dolžino natančno poznate (npr. širina prostora, odprtina za vrata). Meritev opravite v ugodnih pogojih
 - merjena razdalja mora biti v zaprtem prostoru in ciljna površina mora biti gladka ter dobro odbojna.
- Izmerite razdaljo 10-krat zaporedoma.

Odsklon posameznih merjenj od povprečne vrednosti lahko v ugodnih pogojih znaša največ ± 4 mm na celotno razdaljo. Zapišite meritve, da boste lahko pozneje preverili točnost.

Napake – Vzroki in pomoč

Vzrok

Pomoč

Opozorilo o temperaturi (g) utripa, merjenje ni možno

Merilna naprava je izven območja delovne temperature, ki znaša -10 °C do $+45$ °C.

Počakajte, da bo merilno orodje doseglo delovno temperaturo

Prikaz „Error“ na zaslonu

Premočna refleksija ciljne ploskve (na primer ogledalo) oziroma prešibka refleksija ciljne ploskve (na primer črna snov) ali premočno osvetljena okolica.

Uporabite lasersko ciljno tablo **9** (pribor)

Vzrok	Pomoč
Izhod laserskega žarka 8 oziroma sprejemna leča 7 sta zarosena (na primer zaradi hitre temperaturne spremembe).	Izhod laserskega žarka 8 oziroma sprejemno lečo 7 obrišite z mehko krpo
Izračunan samodejni seštevek je večji kot 99999 m.	Izračunavanje razdelite v delne korake
Rezultat meritve ni prepričljiv	
Nejasno reflektiranje ciljne ploskve (na primer vode, stekla).	Pokrijte ciljno ploskev
Zakrit izhod laserskega žarka 8 oziroma zakrita sprejemna leča 7 .	Izhod laserskega žarka 8 oziroma sprejemna leča 7 naj bosta vedno nezakrita
Ovira na poti laserskega žarka	Laserska točka mora ležati v celoti na ciljnih površini.
Prikaz ostane nespremenjen ali merilno orodje reagira nepričakovano na pritisk tipke	
Napaka programske opreme	Vzemite baterije ven in po ponovni namestitvi ponovno zaženite merilno orodje.

Merilna naprava nadzoruje pravilno delovanje pri vsaki meritvi. V primeru zaznane napake utripajo vsi prikazi na prikazovalniku. V tem primeru ali če z zgoraj navedenimi ukrepi ni mogoče odpraviti napake, merilno napravo prek svojega trgovca pošljite Boschovi servisni službi.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

Merilno orodje naj bo vedno čisto.

Merilnega orodja nikoli ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Uporaba čistil in topil ni dovoljena.

Še posebno sprejemno lečo **7** morate negovati z enako skrbnostjo, kot negujete očala ali lečo fotoaparata.

Če merilna naprava kljub skrbnim postopkom proizvodnje in preizkusov ne deluje, morate poskrbeti za to, da se popravilo izvede s strani pooblaščenega servisa za električna orodja Bosch. Merilnega orodja sami ne smete odpirati.

264 | Slovensko

Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.

Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!

Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo merilna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost



Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se kako biste s mjernim alatom radili sigurno i bez opasnosti. Ukoliko se mjerni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom alatu. Znakovi i natpisi upozorenja na mjernom alatu moraju ostati raspoznatljivi. OVE UPUTE BRIŽLJIVO SAČUVAJTE I DRUGOM KORISNIKU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJERNIM ALATOM.

- ▶ **Oprez** – ako se koriste uređaji za posluživanje ili podešavanje različiti od onih ovdje navedenih ili se izvode drugačiji postupci, to može dovesti do opasnih izlaganja zračenju.
- ▶ Mjerni alat se isporučuje sa natpisom upozorenja (na slici mjernog alata na stranici sa slikama označen je brojem 6).



- ▶ Ako tekst natpisa upozorenja nije na vašem materinjem jeziku, u tom slučaju prije prvog puštanja u rad, preko ovog natpisa upozorenja nalijepite isporučenu naljepnicu na vašem materinjem jeziku.



Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte u izravnu ili reflektiranu lasersku zraku. Time možete zaslijepiti ljude, izazvati nesreće ili oštetiti oko.

- ▶ Ako laserska zraka pogodi oko, svjesno zatvorite oči i glavu smjesta odmaknite od zrake.
- ▶ Naočale za gledanje lasera ne koristite kao zaštitne naočale. Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, međutim one ne mogu zaštititi od laserskog zračenja.

266 | Hrvatski

- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.
- ▶ **Popravlak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Ne dopustite djeci da bez nadzora koriste laserski mjerni alat.** Djeca bi mogla nehotečno zaslijepiti druge ljude.
- ▶ **Sa mjernim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Na laserskom uređaju ništa ne mijenjate.**

Opis proizvoda i radova

Molimo otvorite preklopnu stranicu s prikazom mjernog alata i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.

Uporaba za određenu namjenu

Mjerni alat namijenjen je za mjerenje udaljenosti, dužina, visina i razmaka. Mjerni alat je primjeren za mjerenje u unutrašnjosti.

Tehnički podaci

Digitalni laserski daljinomjer	GLM 30	
Kataloški br.	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Mjerno područje (tipično)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Mjerno područje (tipično, nepovoljni uvjeti)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Točnost mjerenja (tipična)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Točnost mjerenja (tipično, nepovoljni uvjeti)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Najmanja pokazana jedinica	1 mm	1 mm
Radna temperatura	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Temperatura uskladištenja	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Relativna vlažnost max.	90 %	90 %
Klasa lasera	2	2

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Hrvatski | 267

Digitalni laserski daljinomjer**GLM 30**

Tip lasera	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Promjer laserske zrake (kod 25 °C) cca.		
– na 10 m udaljenosti	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– na 30 m udaljenosti	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatika isključivanja nakon cca.		
– Laserski	20 s	20 s
– mjerni alat (bez mjerenja)	5 min	5 min
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Dimenzije	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Vrsta zaštite	IP 54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode) ^{D)}	IP 54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode) ^{D)}
Baterije	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Aku-baterije	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Pojedinačna mjerenja po punjenju baterija	5000	5000
Namještanje mjerne jedinice	–	●
Namještanje zvuka	●	–

A) Kod mjerenja počevši od stražnjeg ruba mjernog alata, vrijedi za visoki stupanj refleksije ciljne površine (npr. bijelo oliceni zid), slabo pozadinsko svjetlo i 25 °C radne temperature. Dodatno se može računati s utjecajem od $\pm 0,05$ mm/m.

B) Kod mjerenja počevši od stražnjeg ruba mjernog alata, vrijedi za niski stupanj refleksije ciljne površine (npr. crni karton), jako pozadinsko svjetlo i – 10 °C do + 45 °C radne temperature. Dodatno se može računati s utjecajem od $\pm 0,15$ mm/m.

C) Širina linije lasera ovisi o svojstvu površine i uvjetima okoline.

D) osim pretinca za baterije

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj **5** na tipskoj pločici.

268 | Hrvatski

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- 1 Displej
- 2 Tipka mjerenja
- 3 Poklopac pretinca za baterije
- 4 Aretiranje poklopca pretinca za baterije
- 5 Serijski broj
- 6 Znak upozorenja za laser
- 7 Prijemna leća
- 8 Izlaz laserskog zračenja
- 9 Laserska ciljna ploča*
- 10 Naočale za gledanje lasera*
- 11 Zaštitna torbica*

* Prikazani ili opisani pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.

Pokazni elementi

- a Automatsko zbrajanje
- b Prethodna mjerena vrijednost
- c Aktualna mjerna vrijednost
- d Uključen laser
- e Mjerenje dužine
- f Upozorenje za bateriju
- g Upozorenje za temperaturu
- h Pokazivač greške »Error«

Montaža

Stavljanje/zamjena baterije


Za rad mjernog alata preporučuje se primjena alkalno-manganskih baterija ili aku-baterije.


S 1,2-V-aku-baterijama moguć je eventualno manji broj mjerenja nego s 1,5-V-baterijama.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije **3** pritisnite aretiranje **4** i skinite poklopac pretinca za baterije. Stavite baterije, odnosno aku-baterije. Kod toga pazite na ispravan polaritet prema shemi na unutarnjoj strani pretinca za baterije.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

 Bosch Power Tools

 Nakon što se na displeju pojavi simbol baterije  po prvi puta, moguće je još najmanje 100 pojedinačnih mjerenja.

Ako bi treperio simbol baterije , moraju se zamijeniti baterije, odnosno aku-baterije. Mjerenja više nisu moguća.

Uvijek istodobno zamijenite sve baterije, odnosno aku-bateriju. Koristite samo baterije ili aku-bateriju istog proizvođača i istog kapaciteta.

- ▶ **Baterije, odnosno aku-bateriju izvadite iz mjernog alata ako se dulje vrijeme neće koristiti.** Baterije i aku-baterija kod duljeg uskladištenja mogu korodirati i sami se isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- ▶ **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite mjerni alat nakon uporabe.** Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.
- ▶ **Zaštite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sunčevih zraka.**
- ▶ **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.** Ne ostavljajte ga npr. dulje vrijeme u automobilu. Kod većih temperaturnih oscilacija, prije nego što ćete ga pustiti u rad, ostavite mjerni alat da se prvo temperira. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature može se smanjiti preciznost mjernog alata.
- ▶ **Izbjegavajte snažne udarce ili padove mjernog alata.** Nakon jačih vanjskih djelovanja na mjerni alat, prije daljnjeg rada morate uvijek provesti provjeru točnosti (vidjeti »Provjera točnosti mjerenja udaljenosti«, stranica 272).

Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** mjernog alata kratko pritisnite tiskvu mjerenja **2**. Mjerni alat i laser se uključuju.

- ▶ **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite mjerni alat nakon uporabe.** Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.

Za **isključivanje** mjernog alata dugo pritisnite tiskvu mjerenja **2**.

Postupak mjerenja (vidjeti sliku A)

Nakon uključivanja mjerni alat se nalazi u funkciji mjerenja dužina.

Referentna ravnina za mjerenje je uvijek stražnji rub mjernog alata.

Stavite mjerni alat na traženu početnu točku mjerenja (npr. zid).

270 | Hrvatski

Za aktiviranje mjerenja kratko pritisnite tipku mjerenja **2**. Nakon toga se laserska zraka isključuje. Za ponovno uključivanje laserske zrake kratko pritisnite tipku mjerenja **2**. Za aktiviranje daljnjeg mjerenja ponovno kratko pritisnite tipku mjerenja **2**.

► **Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte u lasersku zraku, niti sa veće udaljenosti.**

Napomena: Izmjerena se vrijednost obično pojavljuje u toku 0,5 s, ali najkasnije nakon 4 s. Trajanje mjerenja ovisi o udaljenosti, uvjetima svjetla i svojstvima refleksije ciljne površine. Nakon završenog mjerenja laserska zraka će se automatski isključiti.

Automatsko zbrajanje (vidjeti sliku B)

Automatskim zbrajanjem se automatski dobiva zbroj svih pojedinačnih mjerenja (npr. može biti od pomoći kod izračuna materijala).


Vrijednost automatskog zbrajanja se gasi čim se uređaj isključi odnosno, ako izostane pritisak na tipku automatski se isključuje nakon 5 minuta.

Automatsko zbrajanje se ne pohranjuje. Naknadna korektura automatskog zbrajanja nije moguća.

Laserskom zrakom naciljajte ciljnu površinu.




Za aktiviranje kratko pritisnite tipku mjerenja **2**. Aktualno izmjere-na vrijednost **c** prikazat će se u donjem retku displeja. Laserska zraka se isključuje.

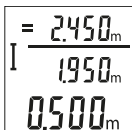

Za uključivanje laserske zrake kratko pritisnite tipku mjerenja **2**. Za aktiviranje daljnjeg mjerenja ponovno kratko pritisnite tipku mjerenja **2**. U donjem retku prikazat će se aktualno izmjerena vrijednost **c**. U srednjem retku prikazuje se prethodno izmjerena vrijednost **b**. U gornjem retku prikazuje se automatsko zbrajanje **a** (zbroj aktualnog i prethodno izmjerene vrijednosti).

Uključivanje/isključivanje zvuka (3 601 K72 5..)

 
Isključite mjerni alat.



Pritisnite dugo tipku mjerenja **2**. Kada kursor dođe na željeno namještanje, otpustite tipku mjerenja **2**. Nakon otpuštanja mjerni alat se uključuje s odabranim namještanjem.

Promjena mjerne jedinice (3 601 K72 57.)

 Isključite mjerni alat.



Pritisnite dugo tipku mjerenja **2**. Kada kursor dođe na željeno namještanje, otpustite tipku mjerenja **2**. Nakon otpuštanja mjerni alat se uključuje s odabranim namještanjem.

Osvjetljenje displeja

Osvjetljenje displeja je stalno uključeno. Ako ne pritisnete tipku, osvjetljenje displeja će se nakon cca 10 sekundi prigušiti radi štednje baterija/aku-baterija. Ako pritisak na tipku izostane cca 30 sekundi, osvjetljenje displeja će se ugasiti.

Upute za rad

Opće napomene

Prijemna leća **7** i izlaz laserskog zračenja **8** ne smiju biti pokriveni tijekom mjerenja.

Mjerni alat se tijekom mjerenja ne smije pomicati. Stoga mjerni alat položite po mogućnosti na čvrstu graničnu površinu ili površinu podloge.

Utjecaji na merno područje

Mjerno područje ovisi o odnosima svjetlosti i svojstvima refleksije ciljne površine. Za bolju vidljivost laserske zrake kod vanjskog svjetla koristite naočale za gledanje lasera **10** (pribor) i ciljnu ploču lasera **9** (pribor), ili zasjenite ciljnu površinu.

Utjecaji na rezultat mjerenja

Zbog fizikalnih efekata ne može se isključiti da kod mjerenja na različitim površinama dođe do pogrešnih mjerenja. Tu se ubrajaju:

- prozirne površine (npr. staklo, voda),
- zrcalne površine (npr. polirani metal, staklo),
- porozne površine (npr. izolacijski materijali),
- strukturirane površine (npr. hrapava žbuka, prirodni kamen).

Na ovim površinama u danom slučaju koristite ciljnu ploču lasera **9** (pribor).

Pogrešna mjerenja su osim toga moguća na koso ciljanim ciljnim površinama.

Na izmjerenu vrijednost mogu isto tako utjecati zračni slojevi različitih temperatura ili neizravno primane refleksije.

272 | Hrvatski

Provjera točnosti mjerenja udaljenosti

Točnost mjernog alata možete provjeriti na slijedeći način:

- Odaberite mjernu stazu nepromjenjivu na trajanje, dugu cca. 3 do 10 m čija Vam je duljina točno poznata (npr. širina prostorije, otvor vrata). Mjerenje trebate provesti u povoljnim uvjetima, t. j. mjerna staza treba ležati u unutrašnjosti a ciljna površina mjerenja treba biti glatka i dobro reflektirajuća.
- Izmjerite stazu 10 puta uzastopno.

Odstupanje pojedinačnih mjerenja od srednje vrijednosti smije iznositi maksimalno ± 4 mm na cijeloj mjernoj stazi u povoljnim uvjetima. Sastavite zapisnik o mjerenjima kako biste kasnije mogli usporediti točnost.

Greške – uzroci i otklanjanje

Uzrok	Otklanjanje
Upozorenje za temperaturu (g) treperi, mjerenje nije moguće	
Mjerni alat je izvan raspona radne temperature od - 10 °C do + 45 °C.	Pričekajte dok mjerni alat postigne radnu temperaturu
Prikaz »Error« na displeju	
Ciljna površina reflektira suviše jako (npr. zrcalo), odnosno suviše slabo (npr. crna tvar), ili je okolno svjetlo suviše jako.	Koristiti lasersku ciljnu ploču 9 (pribor)
Izlaz laserskog zračenja 8 , odnosno prijemna leća 7 su zamagljeni (npr. zbog brzih temperaturnih promjena).	Mekom krpom na suho istrljati izlaz laserskog zračenja 8 , odnosno prijemnu leću 7
Dobiveni zbroj automatskim zbrajanjem je veći od 99 999 m.	Proračun podijeliti u međukorake
Rezultat mjerenja je neprihvatljiv	
Ciljna površina ne reflektira jednoznačno (npr. voda, staklo).	Pokriti ciljnu površinu
Pokriven je izlaz laserskog zračenja 8 , odnosno prijemna leća 7 .	Osloboditi izlaz laserskog zračenja 8 , odnosno prijemnu leću 7
Zapreka na toku laserske zrake	Točka lasera mora ležati kompletno na ciljnoj površini.

Uzrok**Otklanjanje****Pokazivanje ostaje nepromijenjeno ili mjerni alat neočekivano reagira na pritisak tipke**

Greška u softveru

Izvadite baterije i nakon ponovnog stavljanja baterija ponovno startajte mjerni alat.

Mjerni alat kontrolira ispravnu funkciju kod svakog mjerenja. Ako se utvrdi kvar, trepere svi pokazatelji na displeju. U ovom slučaju ili ako pomoću gore navedenih mjera za pomoć ne možete otkloniti grešku, odnesite mjerni alat preko svog trgovca Bosch servisnoj službi.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

Mjerni alat održavajte uvijek čistim.

Ne uranjajte mjerni alat u vodu ili u druge tekućine.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.

Njeguajte osobito prijemnu leću **7** sa posebnom pažnjom, sa kojom morate postupati kao kod brisanja leća naočala ili objektivna fotoaparata.

Ako bi mjerni alat unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za Bosch električne alate. Ne otvarajte sami mjerni alat.

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice proizvoda.

274 | Eesti

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o
 Kneza Branimira 22
 10040 Zagreb
 Tel.: (01) 2958051
 Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.
 Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema Europskim smjericama 2012/19/EU, neuporabivi mjerni alati i prema Smjericama 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti**Ohutusnõuded**

Ohutu ja täpse töö tagamiseks mõõteseadmega lugege hoolikalt läbi kõik juhised ja järgige neid. Kui mõõteseadme kasutamisel neid juhiseid ei järgita, võivad viga saada mõõteseadmesse sissehitatud kaitseseadised. Ärge katke kinni mõõteseadmel olevaid hoiatusmärgiseid. HOIDKE NEED JUHISED HOOLIKALT ALLES JA MÕÕTESEADME EDASIANDMISEL PANGE KAASA KA JUHISED.

- ▶ Ettevaatust – siin nimetatud käsisus- või justeerimiseadmetest erinevate seadmete kasutamine või teiste meetodite rakendamine võib põhjustada ohtliku kiirguse tekke.

- ▶ Mõõteseadet väljastatakse hoiatussildiga (seadme jooniste leheküljel tähistatud 6).



- ▶ Kui hoiatussildi tekst on vöörkeelne, katke hoiatussilt enne seadme esmakordset kasutuselevõttu seadme tarnekomplektis sisalduva eestikeelse kleebisega.



Ärge juhtige laserkiirt inimeste ega loomade suunas ja ärge viige ka ise pilku otsese või peegelduva laserkiire suunas. Vastasel korral võite inimesi pimestada, põhjustada õnnetusi või kahjustada silmi.

- ▶ Kui laserkiir tabab silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea laserkiire tasandilt viivitamatult välja viia.
- ▶ Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena. Prillid muudavad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.
- ▶ Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikseprillide ega kaitseprillidena mootorsõidukit juhtides. Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei anna täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
- ▶ Laske mõõteseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mõõteseadme ohutu töö.
- ▶ Ärge lubage lastel lasermõõteseadet kasutada järelevalveta. Lapsed võivad teisi inimesi tahtmatult pimestada.
- ▶ Ärge kasutage mõõteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Mõõteseadmes võivad tekkida sädemed, mille toime võib toimel või aur süttida.
- ▶ Ärge tehke laserseadmes mingeid muudatusi.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus

Voltige lahti kasutusjuhendi ümbris seadme joonistega ja jätkke see kasutusjuhendi lugemise ajaks avatuks.

276 | Eesti

Nõuetekohane kasutus

Mõõtesead on ette nähtud kauguste, pikkuste, kõrguste ja vahemaade mõõtmiseks. Mõõtesead sobib mõõtmiseks sisetingimustes.

Tehnilised andmed

Digitaalne laserkaugusmõõtja		GLM 30
Tootenumbr	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Mõõteulatus (üldjuhul)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Mõõteulatus (tüüpiline, ebasoodsatel tingimustel)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Mõõtetäpsus (üldjuhul)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Mõõtetäpsus (tüüpiline, ebasoodsatel tingimustel)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Väikseim kuvatav ühik	1 mm	1 mm
Töötemperatuur	- 10 °C... +45 °C	- 10 °C... +45 °C
Hoiutemperatuur	- 20 °C... +70 °C	- 20 °C... +70 °C
Suhteline õhuniiskuse max.	90 %	90 %
Laseri klass	2	2
Laseri tüüp	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Laserkiire läbimõõt (temperatuuril 25 °C) ca		
- 10 m vahemaa korral	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- 30 m vahemaa korral	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automaatne väljalülitus pärast ca		
- Laser	20 s	20 s
- Mõõtesead (kui mõõtmist ei teostata)	5 min	5 min
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	0,09 kg	0,09 kg
Mõõtmed	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Kaitseaste	IP 54 (tolmu- ja pritsmekaitse) ^{D)}	IP 54 (tolmu- ja pritsmekaitse) ^{D)}
Patareid	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akuelemendid	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Eesti | 277

Digitaalne laserkaugusmõõtja**GLM 30**

Üksikmõõtmisi ühe patareikomplektiga	5000	5000
Mõõtühiku seadistamine	–	●
Helisignaali seadistamine	●	–

A) Mõõtmisel mõõteseadme tagaservast, suure peegeldusvõimega sihtpinna (nt valgeks värvitud sein), nõrga taustvalgustuse ja 25 °C töötemperatuuri puhul. Lisaks tuleb arvestada mõjuga ± 0,05 mm/m.

B) Mõõtmisel mõõteseadme tagaservast, nõrga peegeldusvõimega sihtpinna (nt must papp), tugeva taustvalgustuse ja – 10 °C kuni +45 °C töötemperatuuri puhul. Lisaks tuleb arvestada mõjuga ± 0,15 mm/m.

C) Laserkiire laius sõltub pinnastruktuurist ja keskkonnatingimustest.

D) välja arvatud patareikorpus

Oma mõõteseadet saate identifitseerida andmesildil oleva seerianumbri **5** järgi.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Ekraan
- 2 Mõõtenupp
- 3 Patareikorpusse kaas
- 4 Patareikorpusse kaane lukustus
- 5 Seerianumber
- 6 Laseri hoiatussilt
- 7 Vastuvõtulaäts
- 8 Laserkiire väljundava
- 9 Laserkiire sihttahvel*
- 10 Laserkiire nähtavust parandavad prillid*
- 11 Kaitsekott*

* **Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.**

Ekraani näidud

- a Auto-summa
- b Eelnev mõõtetulemus
- c Aktuaalne mõõtetulemus
- d Laser sisse lülitatud

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

278 | Eesti

- e** Pikkuse mõõtmine
- f** Patarei madala pinge indikaatorituli
- g** Temperatuuri hoiatustuli
- h** Veanäit „Error“

Montaaž

Patareide paigaldamine/vahetamine

Mõõteseadmes on soovivat kasutada leelis-mangaan-patareisid või akusid.

1,2-V-patareide puhul ei pruugi mõõtmiste arv olla sama suur nagu 1,5-V-patareide puhul.

Patareikorpuse kaane **3** avamiseks vajutage lukustusele **4** ja tõmmake patareikorpuse kaas lahti. Asetage patareid või akud kohale. Jälgige seejuures patareide õiget polaarust vastavalt patareikorpuse siseküljel toodud sümbolitele.

Kui patareisümbol \rightleftharpoons ilmub ekraanile esimest korda, saab teha veel vähemalt 100 üksikmõõtmist.

Kui patarei madala pinge indikaatorituli \rightleftharpoons vilgub, tuleb patareid või akuelemendid välja vahetada. Mõõtmisi ei saa enam teostada.

Vahetage alati välja kõik patareid või akud ühekorraga. Kasutage üksnes ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid või akusid.

- ▶ **Kui Te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid või akud sead-
mest välja.** Patareid ja akud võivad pikemal seisemisel korrodeeruda või iseenesli-
kult tühjeneda.

Kasutamine

Kasutuselevõtt

- ▶ **Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta ja lülitage seade pärast kasuta-
mist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.
- ▶ **Kaitske mõõteseadet niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.**
- ▶ **Ärge hoidke mõõteseadet väga kõrgetel ja väga madalatel temperatuuridel,
samuti vältige temperatuurikõikumisi.** Ärge jätke seadet näiteks pikemaks ajaks
autosse. Suuremate temperatuurikõikumiste korral laske mõõteseadmel enne
kasutuselevõttu keskkonna temperatuuriga kohaneda. Äärmuslikel temperatuuri-
del ja temperatuurikõikumiste korral võib seadme mõõtetäpsus väheneda.

- **Kaitske mõõteseadet tugevate löökide ja kukkumiste eest.** Kui mõõteseadmele on avaldunud tugev väline mehaaniline toime, tuleb enne töö jätkamist alati kontrollida seadme täpsust (vt „Kauguse mõõtmise täpsuse kontrollimine“, lk 281).

Sisse-/väljalülitus

Mõõteseadme **sisselülitamiseks** vajutage korraks mõõtenupule **2**. Mõõteseadet ja laser lülituvad sisse.

- **Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta ja lülitage seade pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.

Mõõteseadme **väljalülitamiseks** vajutage pikalt mõõtenupule **2**.

Mõõtmine (vt joonist A)

Pärast sisselülitamist on mõõteseadet pikkuse mõõtmise režiimil.

Mõõtmise lähtetasandiks on alati mõõteseadme tagaserv.

Asetage mõõteseadet mõõtmise soovitud alguspunkti (nt vastu seina).

Mõõtmise käivitamiseks vajutage mõõtenupule **2**. Seejärel lülitatakse laserkiir välja. Selleks et laserkiir uuesti sisse lülitada, vajutage korraks mõõtenupule **2**. Uue mõõtmise käivitamiseks vajutage uuesti mõõtenupule **2**.

- **Ärge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale ning ärge vaadake laserkiire poole ka mitte suurema vahemaa tagant.**

Märkus: Mõõtetulemust kuvatakse üldiselt 0,5 s jooksul ja hiljemalt 4 s pärast. Mõõtetulemust sõltub vahemaast, valgusoludest ja sihtpinna peegeldusomadustest. Pärast mõõtmise lõpetamist lülitub laserkiir automaatselt välja.

Auto-summa (vt joonist B)

Auto-summa tuleneb automaatselt kõikide üksikmõõtmiste summast (abiks nt materjali arvestamisel).

Auto-summa väärtus kustub, kui seadet lülitatakse välja või kui seadet lülitub 5 minutit pärast seda, kui ole vajutatud ühelegi nupule, automaatselt välja.

Auto-summat ei salvestata. Auto-summat ei ole võimalik tagantjärele korrigeerida.

Viseerige sihtpind laserkiiriga välja.



Mõõtmise käivitamiseks vajutage korraks mõõtenupule **2**. Mõõtetulemust **c** kuvatakse ekraani alumisel real. Laserkiir lülitub välja.


280 | Eesti

= 2.450_m
I 1.950_m
0.500_m

Laserkiire sisselülitamiseks vajutage korraks mõõtenupule **2**. Uue mõõtmise käivitamiseks vajutage uuesti korraks mõõtenupule **2**. Alumisel real kuvatakse uut mõõtetulemust **c**. Keskmisel real kuvatakse eelmist mõõtetulemust **b**. Ülemisel real on auto-summa **a** (uue ja eelmise mõõtetulemuse summa) näit.

Helisignaali sisse-/väljalülitamine (3 601 K72 5..)

 
Lülitage mõõteseade välja.



Vajutage pikalt mõõtenupule **2**. Kui kursor on soovitud seadistusel, vabastage mõõtenupp **2**. Pärast vabastamist lülitub mõõteseade valitud seadistusega sisse.

Mõõtühiku valik (3 601 K72 57.)

 Lülitage mõõteseade välja.



Vajutage pikalt mõõtenupule **2**. Kui kursor on soovitud seadistusel, vabastage mõõtenupp **2**. Pärast vabastamist lülitub mõõteseade valitud seadistusega sisse.

Ekraani valgustus

Ekraanivalgustus on pidevalt sisse lülitatud. Kui üheleegi nupule ei vajutata, väheneb umbes 10 sekundi pärast ekraanivalgustuse valgustugevus, et säästa patareisid/akusid. Ekraanivalgustus kustub umbes 30 sekundit pärast seda, kui ei ole vajutatud üheleegi nupule.

Tööjuhised

Üldised märkused

Vastuvõtulaäts **7** ja laserkiire väljundava **8** ei tohi mõõtmisel olla kinni kaetud.

Mõõteseadet ei tohi mõõtmise ajal liigutada. Seepärast asetage mõõteseade võimalikult stabiilsele aluspinnale.

Mõõteulatust mõjutavad tegurid

Mõõteulatus sõltub valgusoludest ja sihtpinna peegeldusomadustet. Et laserkiir oleks paremini nähtav, kasutage ereda päevavalguse või ereda kunstliku valgustuse korral laserkiire nähtavust parandavaid prille **10** (lisatarvik) ja laserkiire sihtahvli **9** (lisatarvik) või varjestage sihtpind.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Möötetulemust mõjutavad tegurid

Füüsikaliste tegurite tõttu ei saa välistada, et erinevate pindade puhul ei esine mööt-
misel vigu. Selliste pindade hulka kuuluvad:

- läbipaistavad pinnad (nt klaas, vesi),
- peegelpinnad (nt poleeritud metall, klaas),
- poorsed pinnad (nt isolatsioonimaterjalid),
- struktureeritud pinnad (nt kare krohv, looduskivi).

Vajaduse korral kasutage sellistel pindadel laserkiire sihttahvlit **9** (lisatarvik).

Möötetulemused võivad olla lisaks ebaõiged ka kalde all väljafokuseeritud sihtpinda-
de puhul.

Samuti võivad möötetulemust mõjutada erineva temperatuuriga õhukihid või kaud-
selt vastu võetud peegeldused.

Kauguse mõõtmise täpsuse kontrollimine

Mõõteseadme täpsust võite kontrollida järgmiselt:

- Valige ca 3 kuni 10 m pikkune ala, mille pikkus on Teile täpselt teada (nt ruumi
laius, ukseava laius). Mõõtmine tuleb teostada sobivates tingimustes, st mõõdetav
ala peab olema siseruumis ja mõõtmise sihtpind peab olema sile ja hästi peegel-
duv.
- Mõõtkte ala ära järjest 10 korda.

Üksikute mõõtmiste kõrvalekalle keskmisest väärtusest tohib soodsatel tingimustel
olla kogu mõõteala piires maksimaalselt ± 4 mm. Pange möötetulemused kirja, et täp-
sust oleks võimalik hiljem võrrelda.

Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus	Vea kõrvaldamine
Temperatuuri hoiatustuli (g) vilgub, mõõtmist ei saa teostada	
Mõõteseadne on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku – 10 °C kuni +45 °C.	Oodake, kuni mõõteseadme jõuab töötemperatuurivahemikku
Näit „Error“ ekraanil	
Sihtpind peegeldab liiga tugevalt (nt peegel) või liiga nõrgalt (nt must kangas) või on ümbritsev valgus liiga tugev.	Kasutage laseri sihttahvlit 9 (lisatarvik)
Laserkiire väljundava 8 ja/või vastuvõtuläätis 7 on udused (nt temperatuuri kiirest muutumisest).	Pehme lapiga hõõrge laserkiire väljundava 8 ja/või vastuvõtuläätis 7 kuivaks

282 | Eesti**Põhjus****Vea kõrvaldamine**

Arvutatud auto-summa on suurem kui 99999 m.

Teostage mõõtmise osamõõtmiste kaupa

Mõõtetulemus ei ole tõenäoline

Sihtpind ei peegelda korrektselt (nt vesi, klaas).

Katke sihtpind kinni

Laserkiire väljundava **8** ja/või vastuvõtulaäts **7** on kinni kaetud.

Hoidke laserkiire väljundava **8** ja/või vastuvõtulaäts **7** vabad

Takistus laserkiire trajektoril

Laserpunkt peab olema täielikult sihtpinnal.

Näit jääb samaks või mõõteseade reageerib nupule vajutamisele mitteootuspäraselt

Tarkvaraviga

Eemaldage patareid ja käivitage mõõteseade pärast patareide tagasipanekut uuesti.

Mõõteseade teostab iga mõõtmise ajal järelevalvet korrekse töö üle. Kui tuvastatakse rike, hakkavad kõik näidud ekraanil vilkuma. Sellisel juhul või kui ülalkirjeldatud abinõudega ei ole võimalik viga kõrvaldada, toimetage mõõteseade müügiesinduse kaudu Boschi hooldekeskusesse.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

Hoidke mõõteseade alati puhas.

Ärge kastke mõõteseadet vette ega teistesse vedelikesse.

Pühkige seade puhtaks niiske, pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Hooldage eelkõige vastuvõtulaäts **7** sama hoolikalt nagu prille või fotoaparaadi lääts.

Mõõteseade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste tööriistade volitatud remonditöökohas. Ärge avage mõõteseadet ise.

Klienditeenindus ja müüjijärgne nõustamine

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

www.bosch-pt.com

Boschi nūstajad osutavad Teile toodete ja tarvikute kūsimumstes meeleldi abi.

Pāringute esitāmīsel ja varuosade tellīmīsel nāidake kindlasti āra seadme andmesīldī olev 10-kohālīne tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektrīlīste kāsītōōrīstade remont ja hooldus

Pārnū mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Kasutuskōlbatuks muutunud seadmete kāsītlus

Mōōteseadme, līsatarvīkud ja pakendīd tuleks keskkonnasāastlīkult rīnglusse vōtta.

Ārge kāsīdelge mōōteseadmeīd ja akusīd/patareīsd kōos olmejāātmetegale!

Ūksnes EL līikmesrīīkīdele:

Vastavalt Euroopa Līīdu direktīīvīle 2012/19/EL elektrī- ja elektrōōnikaseadme te jātmete kōohta ja vastavalt direktīīvīle 2006/66/EŪ tuleb kasutusressursī ammendanud mōōteseadmeīd ja defektsed vōī kasutusressursī ammendanud akud/patareīd eraldī kōkku kōguda ja keskkonnasāastlīkult korduskasutada.

Tootja jātāb endale ōīguse muudatuste tegemīseks.

Latviešu

Drošības noteikumi



Lai varētu droši un netraucēti strādāt ar mērinstrumentu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus šeit sniegtos norādījumus. Ja mērinstrumenta netiek lietots atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, var tikt nelabvēlīgi ietekmētas mērinstrumentā esošās aizsargfunkcijas. Parūpējieties, lai brīdinošās uzlīmes uz mērinstrumenta vienmēr būtu labi salasāmas. **PĒC IZLASĪŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN MĒRINSTRUMENTA TĀLĀKNODOŠANAS GADĪJUMĀ NODODIET TOS JAUNAJAM LIETOTĀJAM KOPĀ AR MĒRINSTRUMENTU.**

284 | Latviešu

- ▶ **Ievēribai! Veicot citas, nekā lietošanas pamācībā aprakstītās apkalpošanas vai regulēšanas operācijas vai rīkojoties ar mērinstrumentu lietošanas pamācībā neparedzētā veidā, lietotājs var saņemt veselībai kaitīgu starojuma devu.**
- ▶ **Mērinstruments tiek piegādāts kopā ar brīdinošu uzlīmi (grafiskajā lappusē parādītajā mērinstrumenta attēlā tā ir apzīmēta ar numuru 6).**



IEC 60825-1:2014
<1mW, 635nm

Laser Radiation
Do not stare into beam
Class 2 laser product

- ▶ **Ja brīdinošās uzlīmes teksts nav jūsu valsts valodā, tad pirms pirmās lietošanas pārlīmējiet tai pāri kopā ar mērinstrumentu piegādāto uzlīmi jūsu valsts valodā.**



Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties tiešajā vai atstarotajā lāzera starā. Šāda rīcība var apzīlbināt tuvumā esošās personas, izraisīt nelaimes gadījumus vai pat bojāt redzi.

- ▶ **Ja lāzera starojums nokļūst acīs, nekavējoties aizveriet tās un pārvietojiet galvu tā, lai tā atrastos ārpus lāzera stara.**
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lāzera stara redzamību, taču tās nespēj pasargāt no lāzera starojuma.
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā saulesbrilles un kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekļus.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu redzes aizsardzību no ultravioletā starojuma, taču pasliktina krāsu izšķirtspēju.
- ▶ **Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu tikai kvalificēts speciālists, no maiņai izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Tas ļaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ **Neļaujiet bērniem lietot lāzera mērinstrumentu bez uzraudzības.** Viņi var nejauši apzīlbināt citas personas.
- ▶ **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Neveiciet nekādas izmaiņas ar lāzera ierīci.**

Izstrādājuma un tā darbības apraksts

Atveriet atlokāmo lapu ar mērinstrumenta attēlu un turiet to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

Pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts attāluma, garuma un augstuma mērīšanai. Mērinstruments ir piemērots mērīšanai telpās.

Tehniskie parametri

Digitālais lāzera tālmērs	GLM 30	
Izstrādājuma numurs	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Mērīšanas diapazons (tipiskā vērtība)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Mērīšanas tālums (tipiskā vērtība nelabvēlīgos apstākļos)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Mērīšanas precizitāte (tipiskā vērtība)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Mērīšanas precizitāte (tipiskā vērtība nelabvēlīgos apstākļos)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Mazākā mērījumu indikācijas vienība	1 mm	1 mm
Darba temperatūra	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums	90 %	90 %
Lāzera klase	2	2
Lāzera starojums	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lāzera stara diametrs (pie 25 °C) apt.		
- 10 m attālumā	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
- 30 m attālumā	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automātiskā izslēgšanās pēc apt.		
- lāzeram	20 s	20 s
- mērinstrumentam (ja nenotiek mērījumi)	5 min.	5 min.

286 | Latviešu

Digitālais lāzera tālmērs		GLM 30
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	0,09 kg	0,09 kg
Izmēri	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm
Aizsardzības tips	IP 54 (aizsargāts pret putekļiem un ūdens šļakatām) ^{D)}	IP 54 (aizsargāts pret putekļiem un ūdens šļakatām) ^{D)}
Baterijas Akumulatori	2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Atsevišķi mērījumi ar vienu bateriju komplektu	5000	5000
Mērvienību izvēle	-	●
Tonālā signāla iestādījumi	●	-

A) Veicot mērījumus no mērinstrumenta aizmugurējās malas; pie mērķa virsmas ar augstu atstarošanas spēju (piemēram, ja tā ir balti krāsota siena), vāja fona apgaismojuma un darba temperatūras 25 °C. Papildus jāreķinās ar kļūdu ± 0,05 mm/m.

B) Veicot mērījumus no mērinstrumenta aizmugurējās malas; pie mērķa virsmas ar zemu atstarošanas spēju (piemēram, ja tas ir melns kartons), stipra fona apgaismojuma un darba temperatūras no -10 °C līdz +45 °C. Papildus jāreķinās ar kļūdu ± 0,15 mm/m.

C) Lāzera stara veidotās līnijas platums ir atkarīgs no virsmas īpašībām un apkārtējās vides radītajiem apstākļiem.

D) Izmērot bateriju nodalījumu

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs **5**, kas atrodams uz marķējuma plāksnītes.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegts grafiskajā lappusē.

- 1 Displejs
- 2 Mērīšanas taustiņš
- 3 Bateriju nodalījuma vāciņš
- 4 Baterijas nodalījuma vāciņa fiksators
- 5 Sērijas numurs
- 6 Brīdinošā uzlīme
- 7 Starojuma uztvērēja lēca
- 8 Lāzera starojuma izvadlūka

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

9 Lāzera mērķplāksne*

10 Lāzera skatbrilles*

11 Aizsargsoma*

* **Attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.**

Indikācijas elementi

- a** Automātiskās summēšanas rezultāts
- b** Iepriekšējā mērījuma rezultāts
- c** Aktuālais mērīšanas rezultāts
- d** Lāzera ieslēgšanas indikators
- e** Garuma mērīšanas režīma indikators
- f** Baterijas nolietojšanās indikators
- g** Temperatūras brīdinājuma indikators
- h** Kļūmes indikators „Error“

Montāža

Bateriju ievietošana/nomaiņa

Mērīnstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas vai akumulatorus.

Iespējamo mērījumu skaits ar 1,2 V akumulatoriem ir mazāks, nekā ar 1,5 V baterijām.

Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu **3**, nospiediet fiksatoru **4** un noņemiet vāciņu. Ievietojiet bateriju nodalījumā baterijas vai akumulatorus. Ievērojiet pareizu pievienošanas polaritāti, kas attēlota bateriju nodalījuma iekšpusē.

Ja uz displeja pirmo reizi parādās baterijas simbols \Rightarrow , vēl ir iespējams veikt aptuveni 100 atsevišķus mērījumus.

Ja baterijas simbols \Rightarrow mirgo, tas norāda, ka baterijas vai akumulatorus nepieciešams nomainīt. Šādā gadījumā mērīšana vairs nav iespējama.

Vienmēr vienlaicīgi nomainiet visas baterijas vai akumulatorus. Izmantojiet tikai vienādas ietilpības baterijas vai akumulatorus, kas pagatavoti vienā ražotāfirmā.

► **Ja mērīnstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas vai akumulatorus.** Ilgstoši uzglabājot mērīnstrumentu, tajā ievietotās baterijas vai akumulatori var korodēt un izlādēties.

288 | Latviešu

Lietošana

Uzsākot lietošanu

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apžilbināt citas tuvumā esošās personas.
- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstai vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Pie straujām temperatūras izmaiņām vispirms nogaidiet, līdz izlidzinās temperatūras starpība, un tikai pēc tam uzsāciet mērinstrumenta lietošanu. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlīgi ietekmēt tā precizitāti.
- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no spēcīgiem triecieniem, neļaujiet tam krist.** Ja mērinstruments ir saņēmis stipru triecienu, pirms darba turpināšanas vienmēr jāpārbauda tā precizitāte (skatīt sadaļu „Mērinstrumenta precizitātes pārbaude atāluma mērīšanas režīmam“ lappusē 290).

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai **ieslēgtu** mērinstrumentu, īslaicīgi nospiediet mērīšanas taustiņu **2**. Līdz ar to ieslēdzas mērinstruments un lāzera stars.

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apžilbināt citas tuvumā esošās personas.

Lai **izslēgtu** mērinstrumentu, ilgstoši nospiediet mērīšanas taustiņu **2**.

Mērīšana (attēls A)

Pēc ieslēgšanas mērinstruments uzsāk darboties garuma mērīšanas režīmā.

Mērījumu nulles līmenis vienmēr ir mērinstrumenta aizmugurējā mala.

Novietojiet mērinstrumentu vēlamajā mērījumu sākuma punktā (piemēram, līdz ar sienu).

Lai veiktu mērījumu, īslaicīgi nospiediet mērīšanas taustiņu **2**. Pēc mērījuma beigām lāzera stars izslēdzas. Lai no jauna ieslēgtu lāzera staru, īslaicīgi nospiediet mērīšanas taustiņu **2**. Lai veiktu nākošo mērījumu, vēlreiz īslaicīgi nospiediet mērīšanas taustiņu **2**.

- ▶ **Neversiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties lāzera starā pat no liela attāluma.**

Piezīme. Mērījuma rezultāts parasti parādās uz displeja pēc 0,5 sekundēm, taču ne vēlāk, kā pēc 4 sekundēm. Mērījuma ilgums ir atkarīgs no attāluma, apgaismojuma

apstākļiem un mērķa virsmas atstarojošajām īpašībām. Pēc mērījuma beigām lāzera stars automātiski izslēdzas.

Automātiskā summēšana (attēls B)

Automātiskās summēšanas rezultāts automātiski parāda visu atsevišķo mērījumu rezultātu summu (tas var būt noderīgs, piemēram, materiālu aprēķiniem).


Automātiskās summēšanas rezultāts tiek dzēsts, izslēdzot mērīstrumentu, kā arī tad, ja mērīstruments automātiski izslēdzas gadījumā, kad 5 minūšu laikā netiek nospiesti neviens no tā taustiņiem.

Automātiskās summēšanas rezultāts netiek saglabāts mērīinstrumenta atmiņā. Automātiskās summēšanas rezultāta korekcija nav iespējama.

Ar lāzera stara palīdzību izgaismojiet mērķa virsmu.




Lai veiktu mērījumu, islaicīgi nospiediet mērīšanas taustiņu **2**. Aktuālā mērījuma rezultāts **c** tiek parādīts displeja apakšējā rindā. Pēc tam lāzera stars izslēdzas.

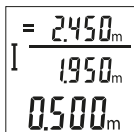

Lai ieslēgtu lāzera staru, islaicīgi nospiediet mērīšanas taustiņu **2**. Lai veiktu nākošo mērījumu, vēlreiz islaicīgi nospiediet mērīšanas taustiņu **2**. Displeja apakšējā rindā tiek parādīts aktuālā mērījuma rezultāts **c**. Displeja apakšējā rindā tiek parādīts iepriekšējā mērījuma rezultāts **b**. Displeja augšējā rindā tiek parādīts automātiskās summēšanas **a** rezultāts (aktuālā un iepriekšējā mērījuma rezultātu summa).

Tonālā signāla ieslēgšana un izslēgšana (3 601 K72 5..)

 Izslēdziet mērīinstrumentu.





Nospiediet un turiet nospiestu mērīšanas taustiņu **2**. Kursoram nonākot pret vēlamo iestādījumu, atlaidiet mērīšanas taustiņu **2**. Pēc mērīšanas taustiņa atlaišanas mērīstruments ieslēdzas un sāk darboties ar izvēlēto iestādījumu.

Mērvienību izvēle (3 601 K72 57.)

Izslēdziet mērīinstrumentu.

290 | Latviešu

  

Nospiediet un turiet nospiestu mērišanas taustiņu **2**. Kursoram nonākot pret vēlamo iestādījumu, atlaidiet mērišanas taustiņu **2**. Pēc mērišanas taustiņa atlaišanas mērinstruments ieslēdzas un sāk darboties ar izvēlēto iestādījumu.

Displeja apgaismojums

Displeja apgaismojums ir pastāvīgi ieslēgts. Ja aptuveni 10 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, displeja apgaismojums pietumšojas, šādi saudzējot baterijas vai akumulatorus. Ja aptuveni 30 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, displeja apgaismojums izdzīst.

Norādījumi darbam

Vispārēji norādījumi

Starojuma uztvērēja lēca **7** un lāzera stara izvadlūka **8** mērišanas laikā nedrīkst būt aizsegta.

Mērišanas laikā mērinstrumentu nedrīkst pārvietot. Lai to nodrošinātu, novietojiet mērinstrumentu uz stabilas virsmas vai piespiediet stingrai atdurvīrsmi.

Ārējo faktoru ietekme uz mērišanas tālumu

Mērišanas tālums ir atkarīgs no apgaismojuma apstākļiem un mērķa virsmas atstarojošajām īpašībām. Lai uzlabotu lāzera stara redzamību stipra apkārtējā apgaismojuma apstākļos, lietojiet lāzera skatbrilles **10** (papildpiederums) un lāzera mērķplāksni **9** (papildpiederums) vai arī piesedziet mērķa virsmu.

Ārējo faktoru ietekme uz mērījumu rezultātiem

Noteiktu fizikālu efektu dēļ attālumu noteikšanas laikā līdz dažu veidu virsmām var rasties ievērojamas mērījumu kļūdas. Pie šādām virsmām pieder:

- caurspīdīgas virsmas (piemēram, stikls vai ūdens virsma),
- atstarojošas virsmas (piemēram, pulēts metāls vai stikls),
- porainas virsmas (piemēram, matēti materiāli) un
- strukturētas virsmas (piemēram, rauņģis apmetums vai dabiskais akmens).

Ja nepieciešams, novietojiet uz šādām virsmām lāzera mērķplāksni **9** (papildpiederums).

Mērījumu kļūdas bieži rodas, izvēloties un izņemot slīpas mērķa virsmas.

Līdzīgā veidā mērījumu rezultātus var ietekmēt gaisa slāņi ar atšķirīgu temperatūru vai arī netiešo atstarojumu nonākšana starojuma uztvērējā.

Mērinstrumenta precizitātes pārbaude attāluma mērišanas režīmam

Mērinstrumenta precizitāti var pārbaudīt šādi.

- Izvēlieties attālumu robežās aptuveni no 3 līdz 10 m, kura vērtība ir pastāvīga un labi zināma (piemēram, istabas vai durvju ailes platums). Mērījumiem jānotiek labvēlīgos apstākļos, t. i., mērāmajam attālumam jāatrodas telpās un mērķa virsmai jābūt gludai un labi atstarojošai.
- Izmēriet izvēlēto attālumu 10 reizes pēc kārtas.

Pie labvēlīgiem mērīšanas apstākļiem ikvienu atsevišķu mērījuma rezultāts nedrīkst atšķirties no mērījumu vidējās vērtības vairāk, kā par ± 4 mm, ja mērīšana notiek pilnā izvēlētā attāluma garumā. Protokolējiet un uzglabājiet šos mērījumu rezultātus, lai nākošās mērinstrumenta pārbaudes laikā varētu salīdzināt tā precizitāti.

Kļūmes un to novēršana

Kļūmes cēloņi

Novēršana

Temperatūras brīdinājuma indikators (g) mirgo, mērīšana nav iespējama

Mērinstrumenta temperatūra ir ārpus pieļaujamo darba temperatūras vērtību diapazona, kas ir no -10 °C līdz $+45$ °C.	Nogaidiet, līdz mērinstrumenta temperatūra sasniedz pieļaujamo darba temperatūras vērtību diapazonu
--	---

Uz displeja ir redzams kļūmes indikators „Error“

Mērķa virsma atstaro pārāk spēcīgi (piemēram, spogulis) vai pārāk vāji (piemēram, melns audums), vai arī ir pārāk spēcīgs apkārtējais apgaismojums.	Lietojiet lāzera mērķplāksni 9 (papildpiederums)
---	---

Lāzera stara izvadlūka 8 un/vai starojuma uztvērēja lēca 7 ir aizsvidusi (piemēram, strauju temperatūras izmaiņu rezultātā).	Ar mīkstu audumu apslaukiet lāzera stara izvadlūku 8 un/vai starojuma uztvērēja lēcu 7
--	--

Aprēķinātais automātiskās summēšanas rezultāts ir lielāks par 99999 m.	Sadaliet mērāmo lielumu vairākās daļās un veiciet mērīšanu vairākos paņēmienos
--	--

Mērījumu rezultāti nav ticami

Atstarojums no mērķa virsmas ir nevienmērīgs (piemēram, no ūdens virsmas vai stikla).	Nosedziet (aizēnojiet) mērķa virsmu
---	-------------------------------------

Lāzera stara izvadlūka 8 un/vai starojuma uztvērēja lēca 7 ir aizsegta.	Atsedziet lāzera stara izvadlūku 8 un/vai starojuma uztvērēja lēcu 7
---	--

Lāzera stara ceļā ir šķēršļi	Lāzera stara projekcijas punktam pilnībā jāatrodas uz mērķa virsmas.
------------------------------	--

292 | Latviešu

Kļūmes cēlonis

Novēršana

Indikatoru rādījumi nemainās vai arī mērinstruments neparasti reaģē uz taustiņu nospiešanu

Kļūme programmatūrā

Uz laiku izņemiet no mērinstrumenta baterijas un pēc to ievietošanas no jauna ieslēdziet mērinstrumentu.

Ikviena mērījuma laikā tiek kontrolēta mērinstrumenta pareiza funkcionēšana. Ja tiek atklāts defekts, uz displeja sāk mirgot visi indikatori. Šādā gadījumā, kā arī tad, ja iepriekš aplūkotie pasākumi nesniedz vēlamo rezultātu, griezties tuvākajā specializētajā tirdzniecības vietā, lai nosūtītu mērinstrumentu uz Bosch pilnvarotu klientu apkalpošanas iestādi.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

Uzturiet mērinstrumentu tīru.

Neiegremdējiet mērinstrumentu ūdenī vai citos šķidrumos.

Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mikstu lupatiņu. Nelietojiet apkopei ķīmiski aktīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus.

Saudzīgi apejieties ar staroju ma uztvērēja lēcu **7** un apkopiet to tikpat rūpīgi, kā briļļu lēcas vai fotoaparāta objektīvu.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, mērinstruments tomēr sabojājas, tas jāremontē Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā. Neatveriet mērinstrumentu saviem spēkiem.

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
 Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
 Mūkusalas ielā 97
 LV-1004 Rīga
 Tālr.: 67146262
 Telefakss: 67146263
 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet nolietotos mērinstrumentus un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvērtņē!

Tikai ES valstīm

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojāti vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai**Saugos nuorodos**

Kad su matavimo prietaisu dirbtumėte nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Jei matavimo prietaisas naudojamais nesilaikant pateiktų nuorodų, gali būti paženklinta matavimo prietaisai integruotiems apsauginiams įtaisams. Pasirūpinkite, kad įspėjamieji ženklai ant matavimo prietaiso visada būtų įskaitomi. **IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS IR ATIDUOKITE JUOS KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.**

► **Atsargiai** – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliavimas gali būti pavojingas.

294 | Lietuviškai

- ▶ **Matavimo prietaisai tiekiamas su įspėjamoju ženklų (matavimo prietaiso schemoje pažymėta numeriu 6).**



- ▶ **Jei įspėjamojo ženklų tekstas atspausdintas ne jūsų šalies kalba, prieš pradėdami prietaisą naudoti pirmą kartą, ant jo užklijuokite kartu su prietaisu pateiktą lipduką jūsų šalies kalba.**



Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys nežiūrėkite į tiesioginį ar atspindėtą lazerio spindulį. Lazeriniais spinduliais galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitikimus arba pakenkti akims.

- ▶ **Jei į akis buvo nukreipta lazerio spinduliuotė, akis reikia sąmoningai užmerkti ir nedelsiant patraukti galvą iš spindulio kelio.**
- ▶ **Nenaudokite lazerio matymo akinių kaip apsauginių akinių.** Specialūs lazerio matymo akiniai padeda geriau matyti lazerio spindulį, tačiau jokių būdu nėra skirti apsaugai nuo lazerio spindulių poveikio.
- ▶ **Nenaudokite lazerio matymo akinių vietoje apsauginių akinių nuo saulės ir nedėvėkite vairuodami.** Lazerio matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir apsunkina spalvų matymą.
- ▶ **Matavimo prietaisą taisyti turi tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisai išliks saugus naudoti.
- ▶ **Saugokite, kad vaikai be suaugusiųjų priežiūros nenaudotų lazerinio matavimo prietaiso.** Jie gali netyčia apakinti žmones.
- ▶ **Nedirbkite su matavimo prietaisais sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Matavimo prietaisai kibirkščiujant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulksės arba susikaupę garai.
- ▶ **Nedarykite jokių lazerinio įtaiso pakeitimų.**

Gaminio ir techninių duomenų aprašas

Atverskite išlankstomąjį lapą su matavimo prietaiso schema ir, skaitydami naudojimo instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Prietaiso paskirtis

Matavimo prietaisas skirtas nuotoliui, ilgai, aukščiui ir atstumui matuoti. Matavimo prietaisas skirtas matuoti patalpose.

Techniniai duomenys

Skaitmeninis lazerinis atstumo matuoklis	GLM 30	
Gaminio numeris	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
Matavimo diapazonas (tipiniu atveju)	0,15 – 30 m ^{A)}	0,15 – 30 m ^{A)}
Matavimo diapazonas (tipiniu atveju, esant nepalankioms sąlygoms)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
Matavimo tikslumas (tipinis)	± 2,0 mm ^{A)}	± 2,0 mm ^{A)}
Matavimo tikslumas (tipiniu atveju, esant nepalankioms sąlygoms)	± 3,0 mm ^{B)}	± 3,0 mm ^{B)}
Mažiausias rodmens vienetas	1 mm	1 mm
Darbinė temperatūra	– 10 °C... + 45 °C	– 10 °C... + 45 °C
Sandėliavimo temperatūra	– 20 °C... + 70 °C	– 20 °C... + 70 °C
Maks. santykinis oro drėgnis	90 %	90 %
Lazerio klasė	2	2
Lazerio tipas	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Lazerio spindulio skersmuo (esant 25 °C) apie		
– 10 m atstumu	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}
– 30 m atstumu	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}
Automatinis išjungimas maždaug po		
– Lazerio	20 s	20 s
– Matavimo prietaiso (be matavimo)	5 min	5 min
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	0,09 kg	0,09 kg
Matmenys	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm

296 | Lietuviškai**Skaitmeninis lazerinis atstumo matuoklis****GLM 30**

Apsaugos tipas	IP 54 (apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų) ^{D)}	IP 54 (apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų) ^{D)}
Baterijos	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akumulatoriaus celės	2 x 1,2 V HR03 (AAA)	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Matavimų skaičius su vienu baterijų komplektu	5000	5000
Matavimo vieneto nustatymas	–	●
Garso nustatymas	●	–

A) Matuojant nuo matavimo prietaiso užpakalinės briaunos: kai didelė nusitaikymo objekto atspindžio geba (pvz., baltai dažyta siena), silpnas fonoapšvietimas ir 25 °C darbinė temperatūra. Tai pat reikia įvertinti $\pm 0,05$ mm/m paklaidos įtaką.

B) Matuojant nuo matavimo prietaiso užpakalinės briaunos: kai maža nusitaikymo objekto atspindžio geba (pvz., juodas kartonas), stiprus fonoapšvietimas ir nuo – 10 °C iki + 45 °C darbinė temperatūra. Taip pat reikia įvertinti $\pm 0,15$ mm/m įtaką.

C) Lazerio linijos plotis priklauso nuo paviršiaus savybių ir aplinkos sąlygų.

D) išskyrus baterijų skyrelį

Prietaiso firminėje lentelėje yra nurodytas jūsų prietaiso serijos numeris **5**, kad jį galima būtų viena-reikšmiškai identifikuoti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- 1** Ekranas
- 2** Matavimo mygtukas
- 3** Baterijų skyriaus dangtelis
- 4** Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
- 5** Serijos numeris
- 6** Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
- 7** Priėmimo lęšis
- 8** Lazerio spindulio išėjimo anga
- 9** Lazerio nusitaikymo lentelė*
- 10** Akiniai lazeriui matyti*
- 11** Apsauginis krepšys*

* Pavaizduota ar aprašyta papildoma įranga į standartinį komplektą neįeina.

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

Ekranu simboliai

- a Automatinė sudėtis
- b Ankstesnė matavimo vertė
- c Esamoji matavimo vertė
- d Lazeris įjungtas
- e Ilgio matavimas
- f Įspėjamas baterijos simbolis
- g Įspėjamas temperatūros simbolis
- h Klaidos rodmuo „Error“

Montavimas

Baterijų įdėjimas ir keitimas

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis arba akumuliatoriais.

Su 1,2 V akumuliatoriumi galima atlikti mažiau matavimų nei su 1,5 V baterijomis.

Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį **3**, paspauskite fiksatorių **4** ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite baterijas ar akumuliatorius. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polių.

Ekranе pasirodžius baterijos simboliui ⇐ dar galima atlikti mažiausiai 100 matavimų. Jei baterijos simbolis ⇐ mirksi, baterijas ar akumuliatoriaus celes turite pakeisti. Toliau matuoti negalima.

Visada kartu pakeiskite visas baterijas ar akumuliatorius. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas ar akumuliatorius.

- ▶ **Jei matavimo prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas ar akumuliatorius.** Ilgiau sandėliuojamos baterijos ir akumuliatoriai dėl korozijos gali pradėti irti ir savaime išsikrauti.

Naudojimas

Parengimas naudoti

- ▶ **Nepalikite įjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbti, jį išjunkite.** Lazerio spindulys gali apakinti kitus žmones.
- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**

298 | Lietuviškai

- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo ypač aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyravimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesnį laiką automobilyje. Esant didesniems temperatūros svyravimams, prieš pradėdami prietaisą naudoti, palaukite, kol matavimo prietaiso temperatūra stabilizuosis. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros svyravimams, gali būti pakenkiama matavimo prietaiso tikslumui.
- ▶ **Saugokite, kad matavimo prietaisas nenukristų ir nebūtų sutrenkiamas.** Po stipraus išorinio poveikio matavimo prietaisui, prieš tęsdami darbą, visada turėtų būti atlikti tikslumo patikrinimą (žr. „Tikslumo tikrinimas atstumo matavimu“, 300 psl.).

Ijungimas ir išjungimas

Norėdami matavimo prietaisą **įjungti**, trumpai paspauskite matavimo mygtuką **2**.

Ijungiamas matavimo prietaisas ir lazeris.

- ▶ **Nepalikite įjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbti, jį išjunkite.** Lazerio spindulys gali apakinti kitus žmones.

Norėdami matavimo prietaisą **išjungti**, ilgai spauskite matavimo mygtuką **2**.

Matavimas (žr. pav. A)

Ijungus matavimo prietaisą, jis veikia ilgio matavimo režimu.

Bazinė plokštuma matavimams visada yra matavimo prietaiso užpakalinis kraštas.

Matavimo prietaisą priglauskite prie pageidaujamo matavimo pradinio taško (pvz., sienos).

Kad pradėtumėte matavimą, trumpai paspauskite matavimo mygtuką **2**. Po to lazerio spindulys išjungiamas. Norėdami vėl įjungti lazerio spindulį, trumpai paspauskite matavimo mygtuką **2**. Norėdami atlikti kitą matavimą, dar kartą trumpai paspauskite matavimo mygtuką **2**.

- ▶ **Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus asmenis ar gyvūnus ir nežiūrėkite į lazerio spindulį patys, net ir būdami atokiau nuo prietaiso.**

Nuoroda: Matavimo vertė paprastai parodoma maždaug per 0,5 s, vėliausiai – po 4 s. Matavimo trukmė priklauso nuo atstumo, apšvietimo sąlygų ir nusitaikymo paviršiaus atspindžio. Baigus matuoti, lazerio spindulys automatiškai išjungiamas.

Automatinė sudėtis (žr. pav. B)


Automatinė sudėtis automatiškai pateikia visų atskirų matavimų sumą (pvz., patogu apskaičiuojant, kiek reikia medžiagos).

Kai prietaisas išjungiamas arba jei per 5 minutes nepaspaudžiamas joks mygtukas, automatinės sudėties rezultatas automatiškai pašalinamas.


Lietuviškai | 299

Automatinė sudėtis neišsaugoma. Automatinės sumos koreguoti negalima.

Nusitaiykite lazerio spinduliu į nusitaikymo objekto paviršių.

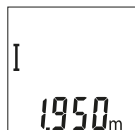


Norėdami atlikti matavimą, trumpai paspauskite matavimo mygtuką **2**. Apatinėje ekrano eilutėje rodoma esamoji matavimo vertė **c**. Lazerio spindulys išjungiamas.

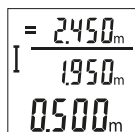

Norėdami įjungti lazerio spindulį, trumpai paspauskite matavimo mygtuką **2**. Norėdami atlikti kitą matavimą, dar kartą trumpai paspauskite matavimo mygtuką **2**. Apatinėje eilutėje rodoma esamoji matavimo vertė **c**. Vidurinėje eilutėje rodoma ankstesnė matavimo vertė **b**. Viršutinėje eilutėje rodoma automatinė suma **a** (esamosios ir ankstesnių matavimo verčių suma).

Garso įjungimas arba išjungimas (3 601 K72 5..)

 
Matavimo prietaisą išjunkite.



Ilgai spauskite matavimo mygtuką **2**. Kai žymeklis atsiranda pageidaujamoje padėtyje, mygtuką **2** atleiskite. Atleidus mygtuką, matavimo prietaisas įsijungia su pasirinktu nustatymu.

Matavimo vienetų keitimas (3 601 K72 57.)

 Matavimo prietaisą išjunkite.



Ilgai spauskite matavimo mygtuką **2**. Kai žymeklis atsiranda pageidaujamoje padėtyje, mygtuką **2** atleiskite. Atleidus mygtuką, matavimo prietaisas įsijungia su pasirinktu nustatymu.

Ekrano apšvietimas

Ekrano apšvietimas yra visada įjungtas. Jei nepaspaudžiamas joks mygtukas, maždaug po 10 sekundžių ekrano apšvietimas prigęsta, kad būtų tausojamos baterijos ar akumuliatorius. Jei per maždaug 30 sekundžių nespaudžiamas joks mygtukas, ekrano apšvietimas užgęsta.

Darbo patarimai

Bendrosios nuorodos

Priėmimo lėšio **7** ir lazerio spindulio išėjimo angos **8** matuojant negalima uždengti. Matavimo prietaiso matuojant judinti negalima. Todėl matavimo prietaisą priglauskite prie kaip galima tvirtesnės atramos ar atraminio paviršiaus.

Įtaka matavimo diapazonui

Matavimo diapazonas priklauso nuo apšvietimo sąlygų ir taikinio paviršiaus atspindžio. Esant ryškiam pašalinės šviesos šaltiniui, kad geriau matytumėte lazerio spindulį, naudokite akininius lazerio matomumui pagerinti **10** (papildoma įranga) ir lazerio taikinio lentelę **9** (papildoma įranga), arba nusitaikymo plote sudarykite šešėlį.

Įtaka matavimo rezultatams

Dėl fizikinių veiksnių, matuojant įvairių paviršių plotus, matavimai gali būti klaidingi. Tai gali pasitaikyti, matuojant:

- permatomus paviršius (pvz., stiklą, vandenį),
- veidrodinius paviršius (pvz., poliruotą metalą, stiklą),
- akytus paviršius (pvz., izoliacines medžiagas),
- struktūrinius paviršius (pvz., struktūrinį tinką, natūralų akmenį).

Jei reikia, matuodami šiuos paviršius naudokite lazerio nusitaikymo lentelę **9** (papildoma įranga).

Matavimo rezultatai gali būti klaidingi taip pat, jei kreivai nusitaikoma į nusitaikymo paviršių.

Matavimo vertei įtakos taip pat gali padaryti skirtingų temperatūrų oro sluoksniai arba netiesiogiai sugauti atspindžiai.

Tikslumo tikrinimas atstumo matavimu

Matavimo prietaiso tikslumą galite patikrinti kaip aprašyta toliau:

- Pasirinkite nekintamą, maždaug nuo 3 iki 10 m ilgio matavimo atkarpą, kurios ilgis jums tiksliai žinomas (pvz., patalpos plotis, durų anga). Matavimą reikia atlikti geromis sąlygomis, t. y., matuojama atkarpa turi būti patalpos viduje, matavimo nusitaikymo paviršius lygus ir gerai atspindintis.
- Išmatuokite šią atkarpą 10 kartų iš eilės.

Matuojant geromis sąlygomis, visoje atkarpoje atskirų matavimų nuokrypis nuo vidutinės vertės turi būti ne didesnis kaip ± 4 mm. Užregistruokite matavimo rezultatus protokole, kad ir vėliau galėtumėte palyginti tikslumą.

Gedimai – priežastys ir pašalinimas

Priežastis

Pašalinimas

Įspėjamasis temperatūros simbolis (g) mirksi, matuoti negalima

Matavimo prietaiso temperatūra yra už darbinės temperatūros intervalo nuo $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ribų.

Palaukite, kol matavimo prietaisas pasieks darbinę temperatūrą

„Error“ rodmuo ekrane

Nusitaikymo paviršius atspindi per stipriai (pvz., veidrodis) arba per silpnai (pvz., juoda medžiaga), arba per stipri aplinkos šviesa.

Naudokite lazerio nusitaikymo lentelę **9** (priedas)

Aprasojusi lazerio išėjimo anga **8** arba priėmimo lęšis **7** (pvz., greitai kintant temperatūrai).

Minkštu skudurėliu nusauskite lazerio išėjimo angą **8** arba priėmimo lęšį **7**

Apskaičiuota automatinė suma yra didesnė kaip 99999 m.

Apskaičiavimą atlikite etapais

Nelogiški matavimų rezultatai

Nevienodai atspindi nusitaikymo paviršius (pvz., vanduo, stiklas).

Nusitaikymo paviršių apdenkite

Uždengta lazerio išėjimo anga **8** arba priėmimo lęšis **7**.

Lazerio išėjimo angą **8** arba priėmimo lęšį **7** laikykite atidengtą

Kliūtis lazerio spindulio trajektorijoje

Lazerio taškas turi būti ant nusitaikymo paviršiaus.

Rodmuo lieka nepakitęs arba matavimo prietaisas netinkamai reaguoja į mygtuko paspaudimą

Programinės įrangos klaida.

Išimkite baterijas, vėl įdėkite ir iš naujo įjunkite matavimo prietaisą.

Matavimo prietaisas kiekvieno matavimo metu kontroliuoja, ar funkcija atliekama tinkamai. Nustačius defektą, ekrane mirksi visi indikatoriai. Tokiu atveju arba tuomet, kai aukščiau aprašytais priemonėmis gedimo pašalinti nepavyksta, reikia kreiptis į prekybos atstovą, kad matavimo prietaisas būtų pristatytas į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

Matavimo prietaisas visuomet turi būti švarus.

Nepanardinkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skysčius.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu. Negalima naudoti jokių aštrių plovimo priemonių ir tirpiklių.

Ypatingai prižiūrėkite priėmimo lęšį **7** – taip pat rūpestingai, kaip prižiūrimi akiniai arba fotoaparato lęšis.

Jei, nepaisant kruopščios gamybos ir patikrinimo, matavimo prietaisas sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse. Patys neatidarykite matavimo prietaiso.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženkį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Matavimo prietaisai, papildoma įranga ir pakuotė turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Matavimo prietaisų, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir iš-eikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.


中文

安全规章



必须阅读并注意所有说明，从而安全可靠地使用测量仪。如果不按照给出的说明使用测量仪，可能会影响集成在测量仪中的保护功能。测量仪上的警戒牌应保持清晰可读的状态。请妥善保管本说明书，并在移交测量仪时将本说明书一起移交。

- ▶ **注意** - 如果未按照本说明书中的指示操作仪器，未使用本说明书推荐的调整装备，或者使用本仪器进行其它的用途，都可能导致危险的辐射爆炸。
- ▶ 本测量仪器上贴着一个警戒牌（参考仪器详解图上，以号码 6 标示的部位）。

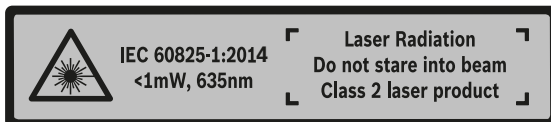

- ▶ 如果警戒牌不是以贵国语言书写的，在首度使用仪器之前，先将以贵国语言书写的贴纸贴在该警戒牌上。

304 | 中文



不要将激光束指向人或动物，请勿直视激光束。 它会扰乱旁人的视觉能力，造成事故或者伤害眼睛。

- ▶ **如果激光光束射进您的眼睛，请有意识地闭上眼睛并马上将头转出激光光束范围。**
- ▶ **激光辨识镜不可以充当防护眼镜。** 戴上激光辨识镜之后，可以帮助您辨识激光，它并不能保护您免受激光辐射伤害。
- ▶ **不可以使用激光辨识镜充当太阳眼镜，也不可以戴着激光辨识镜上街。** 激光辨识镜不具备防护紫外线的功能，并且会减弱您对颜色的识别能力。
- ▶ **本仪器只能交给合格的专业人员修理，而且只能使用原厂的备件。** 如此才能够确保仪器的安全性能。
- ▶ **不可以让儿童在无人监护的情况下使用激光测量仪。** 他们会因为不留心而扰乱旁人的视线。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作测量仪器。** 测量仪器内可能产生火花并点燃粉尘和气体。
- ▶ **请不要对激光装置进行任何更改。**

产品和功率描述

请翻开标示了仪器图解的折叠页，阅读本说明书时必须翻开折叠页参考。

按照规定使用机器

测量仪用于测量距离、长度、高度和间距。测量仪适用于内部区域中的测量。

技术数据

数字式激光测距仪	GLM 30	
物品代码	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
测量范围 (一般)	0.15 - 30 米 ^{A)}	0.15 - 30 米 ^{A)}
测量范围 (不利的条件)	20 米 ^{B)}	20 米 ^{B)}
测量精度 (一般)	± 2.0 毫米 ^{A)}	± 2.0 毫米 ^{A)}
测量精度 (不利的条件)	± 3.0 毫米 ^{B)}	± 3.0 毫米 ^{B)}

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

Bosch Power Tools

中文 | 305

数字式激光测距仪		GLM 30	
最小显示单位	1 毫米	1 毫米	1 毫米
工作温度范围	- 10 ° C...+45° C	- 10 ° C...+45° C	- 10 ° C...+45° C
储藏温度范围	- 20 ° C...+70 ° C	- 20 ° C...+70 ° C	- 20 ° C...+70 ° C
最大相对空气湿度	90 %	90 %	90 %
激光等级	2	2	2
激光种类	635 纳米, <1 毫瓦	635 纳米, <1 毫瓦	635 纳米, <1 毫瓦
激光束直径 (在摄氏 25 度) 约			
- 在 10 米远处	9 毫米 ^{C)}	9 毫米 ^{C)}	9 毫米 ^{C)}
- 在 30 米远处	27 毫米 ^{C)}	27 毫米 ^{C)}	27 毫米 ^{C)}
过了以下时间后自动关闭功能会发挥作用			
- 激光	20 秒	20 秒	20 秒
- 测量仪 (不测量时)	5 分	5 分	5 分
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	0.09 公斤	0.09 公斤	0.09 公斤
尺寸	105 x 41 x 24 毫米	105 x 41 x 24 毫米	105 x 41 x 24 毫米
保护种类	IP 54 (防尘, 防溅) ^{D)}	IP 54 (防尘, 防溅) ^{D)}	IP 54 (防尘, 防溅) ^{D)}
电池	2 x 1.5 伏 特 LR03 (AAA)	2 x 1.5 伏 特 LR03 (AAA)	2 x 1.5 伏 特 LR03 (AAA)
电池数目	2 x 1.2 伏 特 HR03 (AAA)	2 x 1.2 伏 特 HR03 (AAA)	2 x 1.2 伏 特 HR03 (AAA)
每个电池组单次测量	5000	5000	5000
调整尺寸单位	-	●	●
调整声音	●	-	-

A) 在从测量仪的后缘起测量时, 适用于目标反射能力强 (例如涂刷白色的墙壁), 背景照明暗且工作温度为 25 ° C 时。此外要考虑到一个 ±0.05 毫米 / 米的影响。

B) 在从测量仪的后缘起测量时, 适用于目标反射能力弱 (例如黑色纸板), 背景照明强且工作温度为 - 10 ° C 至 +45 ° C 时。此外要考虑到一个 ±0.15 毫米 / 米的影响。

C) 激光线的宽度取决于表面特性和环境条件。

D) 电池盒除外

仪器铭牌上的序列号码 (仪器详解上标示著 5 的位置) 便是仪器的识别码。

Bosch Power Tools

1609 92A 1Z6 | (11.7.16)

306 | 中文

插图上的机件

机件的编号和仪器详解图上的编号一致。

- 1 显示屏
- 2 测量按键
- 3 电池盒盖
- 4 电池盒盖的固定扳扣
- 5 序列号码
- 6 激光警戒牌
- 7 接收透镜
- 8 激光放射口
- 9 激光靶*
- 10 激光辨识镜*
- 11 保护套*

*图表或说明上提到的附件，并非包含在供货范围内。

显示图

- a 自动求和
- b 之前的测量值
- c 当前测量值
- d 激光被开启
- e 长度测量
- f 电池电量警告标志
- g 温度警告标志
- h 错误显示 "Error"


安装


安装 / 更换电池

操作仪器时最好使用碱性锰电池或充电电池。

使用 1.2 伏电池可能比使用 1.5 伏电池的测量次数要少一些。

打开电池盒盖 3 时，先按下固定扳扣 4 接著再取出电池盒盖。装入电池或充电电池。安装时请注意电池极性的正确安装方向，电池室中有正确的安装参考图。

如果电池符号  第一次出现在显示屏上，则至少还可以进行 100 次单次测量。

如果电池图形  已经开始闪烁，就得更换电池了。此时已经无法继续使用仪器测量。

务必同时更换所有的电池或充电电池。请使用同一制造厂商，容量相同的电池或充电电池。

▶ **如果长期不使用测量仪，必须从测量仪器中取出电池或充电电池。** 经过长期搁置，电池会腐蚀或自行放电。

正式操作

正式操作仪器

- ▶ **看管好已经开动的仪器。使用完毕后务必随手关闭仪器。** 激光可能扰乱旁人的视线。
- ▶ **不可以让湿气渗入仪器中，也不可以让阳光直接照射在仪器上。**
- ▶ **仪器不可以曝露在极端的气候下，也不可以把仪器放在温差相当大的环境中。** 仪器不可以长期放置在汽车中。如果仪器先后曝露在温差相当大的环境中，必须先等待仪器温度恢复正常后再使用仪器。如果仪器曝露在极端的气候下或温差相当大的环境中，会影响仪器的测量准确度。
- ▶ **不可以剧烈地撞、摔测量仪。** 经过强烈的外力冲撞后，必须检查测量仪的测量精度，然后才能够继续使用测量仪（参考“距离测量的精度检验”，页数 310）。

开动 / 关闭

如要接通测量仪，短按测量按键 2。将接通测量仪和激光。

- ▶ **看管好已经开动的仪器。使用完毕后务必随手关闭仪器。** 激光可能扰乱旁人的视线。

如要关闭测量仪，长按测量按键 2。

308 | 中文

测量过程（参考插图 A）

开机后，测量仪处于长度测量功能中。

测量点基准面始终为测量仪的后缘。

将测量仪放到需要的开始点（如墙壁）上。

如要启动测量，短按测量按键 2。之后激光束关闭。如要重新接通激光束，短按测量按键 2。如要启动另一次测量，则重新短按测量按键 2。

▶ **不可以把激光指向人或动物。您本人也不可以直视激光。就算您与激光之间尚有一段距离，也不可忽视激光的伤害力。**

指示：测量值通常在 0.5 秒最晚 4 秒后出现。测量时长取决于距离、照明条件和目标面的反射特性。测量结束后，激光束自动关闭。


自动求和（参考插图 B）

自动求和功能自动给出所有单次测量的总和（例如在材料计算时有所帮助）。


一旦将设备关闭或 5 分钟后未按压按键设备自动关闭，就会删除自动求和的数值。

不存储自动求和的结果。也无法后来修正自动求和的结果。

将激光束瞄准目标面。

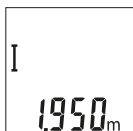


如要启动测量，短按测量按键 2。当前测量值 c 会显示在显示屏下面一行中。激光束关闭。

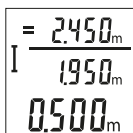

如要接通激光束，短按测量按键 2。如要启动另一次测量，则重新短按测量按键 2。在下面一行中会显示当前测量值 c。在中间一行中显示之前的测量值 b。在上面一行中显示自动求和的结果 a（当前测量值和之前测量值的总和）。

打开 / 关闭声音 (3 601 K72 5..)

 
关闭探测仪。



长按测量按键 2。当光标处于需要的设置上时，松开测量按键 2。松开后，测量仪以所选择的设置接通。

变换测量单位 (3 601 K72 57.)

 关闭探测仪。



长按测量按键 2。当光标处于需要的设置上时，松开测量按键 2。松开后，测量仪以所选择的设置接通。

显示屏照明

显示屏照明一直接通。如果不按压按键，显示屏照明会在约 10 秒后暗下来，以节约蓄电池 / 充电电池。30 秒后，无需按压按键，显示屏照明自动熄灭。

有关操作方式的指点

一般性的指示

测量时不可以遮盖住接收透镜 7 和激光发射口 8。

测量期间不允许移动测量仪。因此将测量仪尽可能放在固定的止档面或支承面上。

影响测量范围的因素

测量范围取决于照明条件和目标面的反射特性。外来光线过强时，为了更好地看清激光束，可使用激光束护目镜 10（附件）和激光目标靶 9（附件），或遮暗目标面。

影响测量结果的因素

基于物理原理，不能排除在某些特定的物表进行测量时会产生误差。例如：

- 透明的表面（玻璃，水等），
- 会反射的表面（经过抛光的金属，玻璃），
- 多孔的表面（例如隔离材料），
- 有纹路的表面（例如粗糙的灰泥墙，天然石）。

310 | 中文

必要时得在这些物表放置激光瞄准靶 **9**（附件）。

如果未正确地瞄准好目标点，也可能产生误测。

此外有温差的空气层和间接的反射都可能影响测量值。

距离测量的精度检验

您可以按照如下方式检查测量仪的精度：

- 选择一个您确切知道的一直不变的测量距离，大约 3 至 10 米（例如房间宽度，门的开口）。测量应在条件良好的情况下进行，即测量距离应在室内且测量目标面应光滑且反射效果好。
- 连续测量距离 10 次。

在条件良好情况下，整个测量距离上的单次测量值与平均值的误差最大为 ± 4 毫米。记录测量情况，以便以后能对精度进行比较。

故障 - 原因和处理措施

原因	处理措施
温度警告标志 (g) 开始闪烁，无法继续测量	
测量仪超出 -10°C 至 $+45^{\circ}\text{C}$ 的工作温度范围。	停下工作静待测量仪的温度回升到工作温度范围内。
显示屏中显示 "Error"	
目标的反射太强（例如镜子），太弱（例如黑色物料）或者周围环境太亮。	使用激光瞄准靶 9 （附件）。
激光发射口 8 或接收透镜 7 上蒙着一层雾气（由于快速的温差变化）。	使用柔软的布擦干激光发射口 8 和接收透镜 7 。
自动计算出的总和大于 99999 米。	把总运算分割成数个过度运算过程
测量结果不可靠	
目标无法正确反射（例如水，玻璃）。	盖住目标。
激光发射口 8 和接收透镜 7 被遮盖住了。	拿开激光发射口 8 和接收透镜 7 前的遮盖物。
在激光的射程中存在障碍物。	激光点必须完全投射在目标表面。
指示标志无变化或者在按下按键后测量仪器有出乎意料反应	
软件出了错误	拿出电池，并在重新装回电池后启动测量仪器。

每次测量时，测量仪都会监控功能是否正常。如果发现故障，显示屏内的所有显示都会闪烁。在这种情况下或者上述补救措施无法排除故障，请将测量仪通过经销商交给博世客户服务部。

维修和服务

维修和清洁

测量仪器必须随时保持清洁。

不可以把仪器放入水或其它的液体中。

使用潮湿，柔软的布擦除仪器上的污垢。不可以使用洗涤剂或溶剂清洁仪器。

小心地维护，清洁接收透镜 7，就好比您清洁眼镜和照相机的透镜一般。

虽然本公司生产的仪器在出厂之前都经过严格的品质检验，如果仍然发生故障，请将仪器交给博世电动工具公司授权的客户服务处修理。不可以擅自打开测量仪器。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理，维护和备件的问题。

以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关公司产品及附件的问题。

如需查询和订购备件，请务必提供产品型号铭牌上的 10 位数货号。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

312 | 中文

羅伯特·博世有限公司
香港北角英皇道 625 號 21 樓
客戶服務熱線: +852 2101 0235
傳真: +852 2590 9762
電郵: info@hk.bosch.com
網站: www.bosch-pt.com.hk

制造商地址:

羅伯特博世有限公司
營業範圍電動工具
Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特 / 德國

處理廢棄物

必須以符合環保要求的方式回收再利用損壞的儀器、附件和包裝材料。
不可以把損壞的探測儀和蓄電池 / 電池丟棄在一般的家庭垃圾中!

只針對歐盟國家:



根據歐洲的法規 2012/19/EU, 必須把不再使用的測量儀器, 根據歐洲的法規 2006/66/EG, 必須把損耗的蓄電池 / 電池, 分開收集 並且以符合環保要求的方式回收再利用。

保留修改權


中文

安全規章



為確保能夠安全地使用本測量工具，您必須完整詳讀本安全規章並確實遵照其內容。若未依照現有之說明內容使用測量工具，測量工具內部所設置的防護措施可能無法發揮應有功效。謹慎對待測量工具上的警告標示，絕對不可讓它模糊不清而無法辨識。請妥善保存本安全規章，將測量工具轉交給他人時應一併附上本安全規章。

- ▶ **注意** - 如果未按照本說明書中的指示操作儀器，未使用本說明書推薦的調整裝備，或者使用本儀器進行其它的用途，都可能導致危險的輻射爆炸。
- ▶ 本測量儀器上貼著一個警戒牌（參考儀器詳解圖上，以號碼 6 標示的部位）。

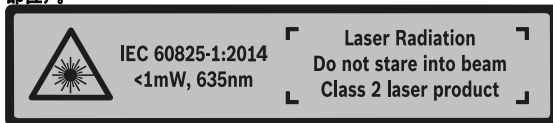

- ▶ 如果警戒牌不是以貴國語言書寫的，在首度使用儀器之前，先將以貴國語言書寫的貼紙貼在該警戒牌上。



勿將雷射光束正對人員或動物，您本身亦不應該盯著直射或反射的雷射光束。因為它們可能會造成人員視盲進而導致意外事故發生，或者甚至傷害眼睛。

- ▶ 萬一雷射光不小心掃向眼睛，應機警地閉上眼睛並立刻將頭轉離光束範圍。
- ▶ 雷射光束辨識鏡不可以充電防護眼鏡。戴上雷射光束辨識鏡之後，可以幫助您辨識雷射光束，它並不能保護您免受雷射光束輻射傷害。

314 | 中文

- ▶ **不可以使用雷射光束辨識鏡充當太陽眼鏡，也不可以戴著雷射光束辨識鏡上街。** 雷射光束辨識鏡不具備防止紫外線功能，而且會減弱您對顏色的辨識能力。
- ▶ **本測量儀只能交給合格的專業人員修理，而且只能使用原廠的備件。** 如此才能夠確保儀器的安全性能。
- ▶ **不可以讓兒童在無人監護的情況下使用雷射光束測量儀。** 他們可能會因為輕心而擾亂旁人的視線。
- ▶ **不要在易爆環境，如有易燃液體，氣體或粉塵的環境下操作測量儀器。** 測量儀器內可能產生火花並點燃粉塵和氣體。
- ▶ **請勿對本雷射裝備進行任何改造。**

產品和功率描述

請翻開標示了儀器圖解的折疊頁，閱讀本說明書時必須翻開折疊頁參考。

按照規定使用機器

該測量工具是用來測量距離、長度、高度和間距。該測量工具適用於內部區域測量。

技術性數據

數字式雷射光束測距儀		GLM 30
物品代碼	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
測量範圍 (標準值)	0.15 - 30 米 ^{A)}	0.15 - 30 米 ^{A)}
測量範圍 (標準值，在不利條件下)	20 米 ^{B)}	20 米 ^{B)}
測量精度 (一般)	± 2.0 毫米 ^{A)}	± 2.0 毫米 ^{A)}
測量精準度 (標準值，在不利條件下)	± 3.0 毫米 ^{B)}	± 3.0 毫米 ^{B)}
最小的顯示單位	1 毫米	1 毫米
工作溫度範圍	- 10 ° C...+45° C	- 10 ° C...+45° C
儲藏溫度範圍	- 20 ° C...+70 ° C	- 20 ° C...+70 ° C
最大相對空氣濕度	90 %	90 %

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

中文 | 315

數字式雷射光束測距儀

GLM 30

雷射光束等級	2	2
雷射光束種類	635 納米, <1 毫瓦	635 納米, <1 毫瓦
雷射光束直徑 (在攝氏 25 度) 約		
- 在 10 米遠處	9 毫米 ^{C)}	9 毫米 ^{C)}
- 在 30 米遠處	27 毫米 ^{C)}	27 毫米 ^{C)}
過了以下時間後自動關閉功能會發揮作用		
- 雷射光束	20 秒	20 秒
- 測量儀 (不測量時)	5 分	5 分
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	0.09 公斤	0.09 公斤
尺寸	105 x 41 x 24 毫米	105 x 41 x 24 毫米
保護種類	IP 54 (防塵, 防潑水設計) ^{D)}	IP 54 (防塵, 防潑水設計) ^{D)}
電池	2 x 1.5 伏 特 LR03 (AAA)	2 x 1.5 伏 特 LR03 (AAA)
電池數目	2 x 1.2 伏 特 HR03 (AAA)	2 x 1.2 伏 特 HR03 (AAA)
每一組電池可使用的單位測量	5000	5000
測量單位調整	-	●
聲音調整	●	-

A) 以測量工具後緣為測量起點, 目標物的反射率高 (例如白漆牆), 背景照明微弱, 操作溫度為 25 °C。應額外再將影響係數 ±0.05 公釐 / 公尺列入計算。

B) 以測量工具後緣為測量起點, 目標物的反射率低 (例如黑色厚紙板), 背景照明強烈, 操作溫度為 -10 °C 至 +45 °C。應額外再將影響係數 ±0.15 公釐 / 公尺列入計算。

C) 雷射標線的線寬取決於表面特性與環境條件。

D) 電池盒除外

儀器銘牌上的序列號碼 (儀器詳解圖上標示 5 的位置) 便是儀器的識別碼。

Bosch Power Tools

1 609 92A 1Z6 | (11.7.16)

316 | 中文

插圖上的機件

機件的編號和儀器詳解圖上的編號一致。

- 1 螢幕
- 2 測量按鈕
- 3 電池盒蓋
- 4 電池盒蓋的固定扳扣
- 5 序列號碼
- 6 雷射光束警戒牌
- 7 接收透鏡
- 8 雷射光束放射口
- 9 雷射光束靶*
- 10 雷射光束辨識鏡*
- 11 保護套*

*插圖中或說明書中提到的附件，並不包含在正常的供貨範圍中。

顯示圖

- a 自動加總
- b 先前的測量值
- c 目前的測量值
- d 雷射光束被開啟
- e 長度測量
- f 電池電量警告標誌
- g 溫度警告標誌
- h 錯誤顯示 "Error"



安裝

安裝 / 更換電池

操作儀器時最好使用碱性錳電池或充電電池。

使用 1.2 伏特的充電電池可測量次數可能會比使用 1.5 伏特電池來得少。

  打開電池盒蓋 3 時，先按下固定扳扣 4 接著再取出電池盒蓋。裝入電池或充電電池。安裝時請注意電池極性的正確安裝方向，電池室中有正確的安装參考圖。

電池符號  首度出現在螢幕時，表示至少仍可進行 100 次單位測量。如果電池圖形  已經開始閃爍，就得更換電池了。此時已經無法繼續使用儀器測量。

務必同時更換所有的電池或充電電池。請使用同一製造廠商，容量相同的電池或充電電池。

- ▶ **如果長期不使用測量儀，必須從測量儀器中取出電池或充電電池。** 經過長期擱置，電池會腐蝕或自行放電。

正式操作

操作

- ▶ **看管好已經開動的儀器。使用完畢後務必隨手關閉儀器。** 雷射光束可能擾亂旁人的視線。
- ▶ **不可以讓濕氣滲入儀器中，也不可以讓陽光直接照射在儀器上。**
- ▶ **儀器不可以曝露在極端的氣候下，也不可以把儀器放在溫差相當大的環境中。** 例如儀器不可以長期放置在汽車中。如果儀器先后曝露在溫差相當大的環境中，必須先等待儀器的溫度恢復正常後再使用儀器。如果儀器曝露在極端的氣候下或溫差相當大的環境中，會影響儀器的測量準確度。
- ▶ **不可以劇烈地撞、摔測量儀** 經過強烈的外力沖撞後，必須檢查測量儀的測量精度，然後才能夠繼續使用測量儀（參考 "距離測量的精度檢驗"，頁數 320）。

開動 / 關閉

若要啟動測量工具，按一下測量按鈕 2。測量工具和雷射隨即啟動。

- ▶ **看管好已經開動的儀器。使用完畢後務必隨手關閉儀器。** 雷射光束可能擾亂旁人的視線。

若要關閉測量工具，則請按下測量按鈕 2 較長時間。

318 | 中文

測量程序（參考插圖 A）

測量工具開機後即處於長度測量功能模式中。

測量的基準點永遠都在測量工具的後緣。

將測量工具置於所需的測量起點上（例如：牆壁）。

按一下測量按鈕 **2** 以進行測量。隨後，雷射光束即關閉。若要重新啟動雷射光束，請按一下測量按鈕 **2**。再按一下測量按鈕 **2** 即可再次進行測量。

▶ **不可以把雷射光束指向人或動物，您本人也不可以直視雷射光束。就算您與雷射光束之間尚有一段距離，也不可以忽視雷射光束的傷害力。**

指示：原則上 0.5 秒鐘內會出現測量值，最晚 4 秒。測量時間取決於距離、光線情況和目標物表面的反射特性。結束測量後，雷射光束會自動關閉。

自動加總（參考插圖 B）

自動加總會自動提供所有單位測量的總和（例如：這在計算材料時非常實用）。


裝置開機或按鈕無操作 5 分鐘後自動開機後，加總的數值即刪除。

自動加總數值不會被儲存起來。自動加總數值無法進行後續更正。

將雷射光束對準目標物表面。



按一下測量按鈕 **2** 以開始進行測量。實際測量值 **c** 隨即顯示在螢幕的下方列中。雷射光束隨即結束。

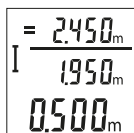


按一下測量按鈕 **2** 以啟動雷射光束。再按一下測量按鈕 **2**，以進行下一個測量。實際測量值 **c** 會顯示在螢幕的下方列中。中間列則顯示上一次的測量值 **b**，上方列則顯示自動加總數值 **a**（目前測量值和上一次測量值的加總數值）。

啟動 / 關閉聲音 (3 601 K72 5..)

關閉測距儀。

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

 
Bosch Power Tools



按下測量按鈕 **2** 較長時間。游標位於所需設定時，放開測量按鈕 **2**。放開按鈕後，測量工具即以所需設定啟動。

選擇測量單位 (3 601 K72 57.)

 關閉測距儀。



按下測量按鈕 **2** 較長時間。游標位於所需設定時，放開測量按鈕 **2**。放開按鈕後，測量工具即以所需設定啟動。

螢幕照明

螢幕照明較長時間啟動。若未操作按鈕，螢幕照明會在約 10 秒鐘後變暗，以維護電池 / 充電電池的壽命。未操作按鈕約 30 秒鐘後，螢幕照明即熄滅。

有關操作方式的指點

一般性的指示

測量時不可以遮蓋住接收透鏡 **7** 和雷射光束發射口 **8**。

進行測量期間不得移動測量工具。因此，請將測量工具盡可能放置在固定的擋塊或托架平面上。

影響測量範圍的因素

測量範圍取決於光線情況和目標物表面的反射特性。有強烈外來燈光影響下，使用雷射眼鏡 **10** (配件) 和雷射目標物遮板 **9** (配件) 可提高雷射光束的可視度，或遮住目標物表面的光線。

影響測量結果的因素

基于物理原理，不能排除在某些特定的物表進行測量時會產生誤差。例如：

- 透明的表面 (玻璃，水等)，
- 會反射的表面 (經過拋光的金屬，玻璃)，
- 多孔的表面 (例如隔離材料)，
- 有紋路的表面 (例如粗糙的灰泥牆，天然石)。

320 | 中文

必要時得在這些物表放置雷射光束瞄準靶 **9** (附件)。

如果未正確地瞄準好目標點，也可能產生誤測。

此外有溫差的空氣層和間接的反射都可能影響測量值。

距離測量的精度檢驗

可如下檢查測量工具的準確度：

- 選擇一個不會改變的測量長度，約 3 公尺到 10 公尺之間的長度，您對於該長度非常熟悉（例如：室內寬度、門口寬度）。該測量應在有利的條件下進行，亦即該測量長度位於室內，測量的目標物表面光滑，且具有良好的反射性。
- 連續測量該長度 10 次。

在有利的測量條件下，該單位測量與平均值的差異最多不得超過 ± 4 。記錄測量結果，以便後續可比較其準確度。

故障 – 原因和處理措施

原因	處理措施
溫度警告標志 (g) 開始閃爍，無法繼續測量	
測量工具超出操作溫度 -10 °C 到 +45 °C。	停下工作靜待測量儀的溫度回升到工作溫度範圍內。
螢幕顯示 "Error"	
目標表面強烈反射（例如鏡子），反射程度太弱（例如黑色的物料），或者周圍的環境太亮。	使用雷射光束瞄準靶 9 (附件)。
雷射光束發射口 8 或接收透鏡 7 上蒙著一層霧氣（由於快速的溫度變化）。	使用柔軟的布擦干雷射光束發射口 8 或接收透鏡 7 。
所計算的自動加總大於 99999 公尺。	把總運算分割成數個過度運算過程
測量結果不可靠	
目標無法正確反射（例如水，玻璃）。	蓋住目標。
雷射光束發射口 8 或接收透鏡 7 被遮蓋住了。	拿開雷射光束發射口 8 或接收透鏡 7 前的遮蓋物。
在雷射光束的射程中存在障礙物。	雷射光束點必須完全投射在目標表面。

原因**處理措施****指示標志無變化或者在按下按鍵後測量儀器有出乎意料的反應**

軟件出了錯誤

拿出電池，並在重新裝回電池後開動測量儀器。

測量工具在進行每次測量時會監控功能是否正常。若確認出現故障，螢幕上的所有指示器會閃爍。在這種情況下，或上述補救措施無法排除故障情形時，請將該測量工具交由您的經銷商轉給博世維修中心或各區維修站。

維修和服務

維修和清潔

測量儀器必須隨時保持清潔。

不可以把儀器放入水或其它的液體中。

使用潮濕、柔軟的布擦除儀器上的污垢。不可以使用洗滌劑或溶劑清潔儀器。

小心地維護、清潔接收透鏡 7，就好比您清潔眼鏡和照相機的透鏡一般。雖然本公司生產的儀器在出廠之前都經過嚴格的品質檢驗，如果仍然發生故障，請將儀器交給博世電動工具公司授權的客戶服務處修理。不可以擅自打開測量儀器。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理，維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

當您需要諮詢或訂購備用零組件時，請務必提供本產品型號銘牌上的 10 位項目編號。

322 | 中文

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 2515 5388

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

製造商地址：

羅伯特博世有限公司

營業範圍電動工具

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

處理廢棄物

必須以符合環保要求的方式回收再利用損壞的儀器、附件和包裝材料。

不可以把損壞的測距儀和蓄電池 / 電池丟棄在一般的家庭垃圾中！

只針對歐盟國家：



根據歐洲的法規 2012/19/EU，必須把不再使用的測量儀器，根據歐洲的法規 2006/66/EG，必須把損耗的蓄電池 / 電池，分開收集 並且以符合環保要求的方式回收再利用。

保留修改權


한국어

안전 수칙



측정공구의 안전한 사용을 위해 모든 수칙들을 숙지하고 이에 유의하여 작업하시기 바랍니다. 측정공구를 해당 지침에 따라 사용하지 않으면, 측정공구에 내장되어 있는 안전장치에 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. 측정공구의 경고판을 절대로 가려서는 안됩니다. 안전수칙을 잘 보관하고 공구 양도 시 측정공구와 함께 전달하십시오.

- ▶ 주의 - 여기에 나와있는 사용장치나 조절장치가 아닌 것을 사용하거나 다른 방법으로 작업할 경우 위험한 방사선 노출을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 본 측정공구는 경고판과 함께 공급됩니다 (측정공구 도면에 6으로 표시).

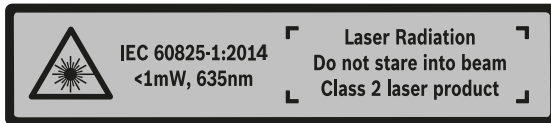

- ▶ 경고판이 한국어로 되어 있지 않으면 처음 사용하기 전에 함께 공급되는 한국어 스티커를 그 위에 붙이십시오.



사람이나 동물에게 레이저 광선을 비추서는 안되며, 레이저의 직사광선이나 반사광을 직접 쳐다보서는 안됩니다. 사람의 눈이 멀거나 사고가 발생할 수 있으며, 눈에 손상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 레이저 광선이 눈에 닿으면, 즉시 눈을 감고 광선을 피해 머리를 돌리십시오.
- ▶ 레이저용 안경을 보안경으로 사용하지 마십시오. 레이저용 안경은 레이저 빔을 더 잘 보기 위해 사용하는 것으로 레이저 방사로부터 보호하지 않습니다.
- ▶ 레이저용 안경을 선글라스로 착용하거나 운전할 때 사용하지 마십시오. 레이저용 안경을 사용해도 UV 자외선으로부터 완전히 보호할 수 없으며 색상 감별력이 감소합니다.

324 | 한국어

- ▶ 측정공구의 수리는 해당 자격을 갖춘 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 순정 부품만 사용하십시오. 이 경우에만 측정공구의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.
- ▶ 레이저 측정공구를 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 실수로 다른 사람의 눈을 일시적으로 안 보이게 할 수 있습니다.
- ▶ 가연성 유체나 가스 혹은 분진 등 폭발 위험이 있는 곳에서 측정공구를 사용하지 마십시오. 측정공구에 분진이나 증기를 점화하는 스파크가 생길 수 있습니다.
- ▶ 레이저의 방향을 바꾸지 마십시오.

제품 및 성능 소개

사용 설명서를 읽는 동안 측정공구의 그림이 나와 있는 접힌 면을 펴 놓고 참고하십시오.

규정에 따른 사용

본 측정공구는 거리, 길이, 높이 및 간격을 측정하는 데 사용되며, 실내 측정작업에 적합하게끔 설계되었습니다.

제품 사양

디지털 레이저 거리 측정기	GLM 30	
제품 번호	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
측정 영역 (표준)	0.15–30 m ^{A)}	0.15–30 m ^{A)}
측정 영역 (표준, 부적절한 조건)	20 m ^{B)}	20 m ^{B)}
측정 정확도 (표준)	±2.0 mm ^{A)}	±2.0 mm ^{A)}
측정 정확도 (표준, 부적절한 조건)	±3.0 mm ^{B)}	±3.0 mm ^{B)}
최소 표시 단위	1 mm	1 mm
작동 온도	-10 °C...+45°C	-10 °C...+45°C
보관 온도	-20 °C...+70 °C	-20 °C...+70 °C
상대 습도, 최대	90 %	90 %
레이저 등급	2	2
레이저 유형	635 nm, <1 mW	635 nm, <1 mW

1 609 92A 1Z6 |(11.7.16)

Bosch Power Tools

한국어 | 325

디지털 레이저 거리 측정기		GLM 30	
레이저빔 직경 (25 °C의 경우)			
약			
- 10 m 거리에서	9 mm ^{C)}	9 mm ^{C)}	
- 30 m 거리에서	27 mm ^{C)}	27 mm ^{C)}	
자동 꺼짐 기능 작동 (대략 경과 후)			
- 레이저	20 s	20 s	
- 측정공구 (측정 없을 경우)	5 min	5 min	
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량			
량	0.09 kg	0.09 kg	
크기	105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm	
보호 등급	IP 54 (먼지 및 분무 수 침투 방지) ^{D)}	IP 54 (먼지 및 분무 수 침투 방지) ^{D)}	
배터리	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	
충전용 배터리	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	
배터리 세트당 개별 측정	5000	5000	
측정 단위 설정	-	●	
음향 설정	●	-	

A) 측정공구의 뒷 모서리부터 측정할 경우, 대상물 (예: 흰색으로 칠한 벽)의 반사를 높게, 배경조명 약하게, 작동 온도 25 °C. 그 외에도 ±0.05 mm/m 정도 영향받을 수 있음을 고려해야 합니다.

B) 측정공구의 뒷 모서리부터 측정할 경우, 대상물 (예: 검은색 상자)의 반사를 낮게, 배경조명 강하게, 작동 온도 -10 °C ~ +45 °C. 그 외에도 ±0.15 mm/m 정도 영향받을 수 있음을 고려해야 합니다.

C) 레이저 라인의 폭은 표면 상태와 환경 조건에 따라 달라집니다.

D) 배터리 케이스 탈거됨

귀하의 측정공구를 정확히 식별하려면 타입 표시판에 나와있는 일련 번호 **5**를 확인하십시오.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 측정공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- 1 디스플레이
- 2 측정 버튼

Bosch Power Tools

1609 92A 1Z6|(11.7.16)

326 | 한국어

- 3 배터리 케이스 덮개
 - 4 배터리 케이스 덮개 잠금쇠
 - 5 일련 번호
 - 6 레이저 경고판
 - 7 수신 렌즈
 - 8 레이저빔 발사구
 - 9 레이저 표적판*
 - 10 레이저용 안경*
 - 11 안전 케이스*
- *도면이나 설명서에 나와 있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다.

디스플레이 내용


- a 자동 합계
- b 기존 측정값
- c 현재 측정값
- d 레이저빔 켜짐
- e 길이방향 측정
- f 배터리 경고 표시
- g 온도 경고 표시
- h 오류 표시 **"Error"**

조립**배터리 끼우기 / 교환하기**


측정공구를 작동하려면 알칼리 망간 배터리나 충전용 배터리를 사용하는 것이 좋습니다.

1.2 V 충전용 배터리를 사용할 경우 1.5 V 배터리를 사용할 때보다 측정 가능 횟수가 줄어들 수 있습니다.

배터리 케이스 덮개 **3**을 열려면 잠금쇠 **4**를 누르고 배터리 케이스 덮개를 빼십시오. 배터리나 충전용 배터리를 끼우십시오. 이때 배터리 케이스 내면에 나온 것처럼 전극이 제대로 끼워졌는지 확인하십시오.

배터리 표시  가 디스플레이에 처음 나타나면, 개별 측정은 최소 100 번 정도 더 할 수 있습니다.

한국어 | 327

 배터리 표시  가 깜박이면 배터리나 충전용 배터리를 교환해야 합니다. 측정이 더 이상 불가능합니다.

항상 배터리나 충전용 배터리를 모두 동시에 교환해 주십시오. 한 제조사의 동일한 용량의 배터리나 충전용 배터리만을 사용하십시오.

- ▶ **장기간 측정공구를 사용하지 않을 경우에는 배터리나 충전용 배터리를 측정공구에서 빼십시오.** 오래 저장할 경우 배터리나 충전용 배터리가 부식하거나 저절로 방전될 수 있습니다.

작동

기계 시동

- ▶ **측정공구가 켜져 있는 상태에서 자리를 비우지 말고, 사용 후에는 측정공구의 스위치를 끄십시오.** 레이저빔으로 인해 다른 사람의 눈을 일시적으로 안 보이게 할 수 있습니다.
- ▶ **측정공구가 물에 젖거나 직사 광선에 노출되지 않도록 하십시오.**
- ▶ **측정공구를 극심한 온도에서 혹은 온도 변화가 심한 곳에서 사용하지 마십시오.** 예를 들면 측정공구를 자동차 안에 장기간 두지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 측정공구를 사용하기 전에 우선 적당한 온도가 되도록 하십시오. 극심한 온도에서나 온도 변화가 심한 환경에서 사용하면 측정공구의 정확도가 떨어질 수 있습니다.
- ▶ **측정공구에 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 않도록 하십시오.** 측정공구에 강한 외적인 작용이 가해진 경우 계속 작업하기 전에 반드시 정확도 테스트를 실시해야 합니다 (“거리 측정의 정확도 검사” 참조, 330 면).

스위치 켜기 / 끄기

측정공구를 **켜려면** 측정 버튼 2 를 짧게 누르십시오. 측정공구와 레이저가 켜집니다.

- ▶ **측정공구가 켜져 있는 상태에서 자리를 비우지 말고, 사용 후에는 측정공구의 스위치를 끄십시오.** 레이저빔으로 인해 다른 사람의 눈을 일시적으로 안 보이게 할 수 있습니다.

측정공구를 **끄려면** 측정 버튼 2 를 길게 누르십시오.

측정 과정 (그림 A 참조)

스위치를 켜면 측정공구는 길이방향 측정 기능에 위치합니다.

측정의 기준면은 항상 측정공구의 뒷 모서리가 됩니다.

328 | 한국어

측정공구를 원하는 측정 시작점 (예: 벽) 에 두십시오.

측정을 위해 측정 버튼 **2** 를 짧게 누르면, 레이저빔이 꺼집니다. 레이저빔을 다시 켜려면 측정버튼 **2** 를 짧게 누르십시오. 다른 측정을 계속 하려면 다시 측정 버튼 **2** 를 짧게 누르십시오.

▶ 레이저빔을 사람이나 동물에 향하지 않도록 하고, 먼 거리에서라도 레이저빔 안으로 들여다 보지 마십시오.

주의: 측정값은 타임별로 0.5 초 내에, 늦어도 4 초 후에 디스플레이됩니다. 측정 시간은 거리, 조명 조건 및 대상물의 반사 정도에 따라 달라질 수 있습니다. 측정을 끝낸 뒤 레이저빔은 자동으로 꺼집니다.

자동 합계 (그림 B 참조)

자동 합계 기능을 통해 개별 측정이 이루어진 모든 값의 합계가 자동으로 제시됩니다 (예를 들어 자재 산출 시 유용).


자동 합계값은 장비가 꺼지거나 또는 5 분 동안 아무 버튼도 누르지 않으면 삭제됩니다.

자동 합계값은 저장되지 않습니다. 자동 합계값은 추후에 수정할 수 없습니다.

대상물에 레이저빔을 겨누십시오.



측정을 위해 측정 버튼 **2** 를 짧게 누르면, 현재 측정값 **c** 가 디스플레이 하단에 표시됩니다. 레이저빔은 꺼집니다.

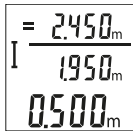


레이저빔을 켜려면 측정 버튼 **2** 를 짧게 누르십시오. 다른 측정을 계속하려면 다시 측정 버튼 **2** 를 짧게 누르십시오. 하단에 현재 측정값 **c** 가 표시됩니다. 중간에 기존 측정값 **b** 가 표시됩니다. 상단에 자동 합계 값 **a** (현재 측정값과 기존 측정값의 합계) 가 표시됩니다.

음향 켜기 / 끄기 (3 601 K72 5..)

측정공구의 스위치를 끄십시오.


한국어 | 329

 

측정 버튼 **2** 를 길게 누르십시오 . 커서가 원하는 설정 위치에 오면 , 측정 버튼 **2** 에서 손을 떼십시오 . 손을 떼면 측정공구가 원하는 설정으로 켜집니다 .

단위 변경하기 (3 601 K72 57.)

 측정공구의 스위치를 끄십시오 .



측정 버튼 **2** 를 길게 누르십시오 . 커서가 원하는 설정 위치에 오면 , 측정 버튼 **2** 에서 손을 떼십시오 . 손을 떼면 측정공구가 원하는 설정으로 켜집니다 .

디스플레이 조명

디스플레이 조명은 계속 켜져 있습니다 . 버튼을 누르지 않으면 , 디스플레이 조명은 약 10 초 후 배터리 / 충전용 배터리 절약을 위해 어두워집니다 . 약 30 초 후 아무 버튼도 누르지 않으면 , 디스플레이 조명은 꺼집니다 .

사용방법**일반 사항**

측정하는 동안 수신 렌즈 **7** 와 레이저빔 발사구 **8** 이 가려져 있어서는 안 됩니다 .

측정공구는 측정 중 움직임이 있어서는 안 되므로 최대한 접촉면에 단단히 고정되도록 하십시오 .

측정 범위에 미치는 영향

측정 범위는 조명 조건 및 대상물의 반사 정도에 따라 달라질 수 있습니다 . 외부 광선이 강한 경우 레이저빔을 더 잘 알아볼 수 있도록 레이저 보안경 **10** (액세서리) 및 레이저 타켓판 **9** (액세서리) 를 사용하거나 , 대상면을 어둡게 하십시오 .

측정 결과에 미치는 영향

다양한 표면에 측정할 경우 물리적인 이유로 인해 측정 오류가 생길 수 있습니다 . 예를 들면 :

- 투명한 표면 (유리나 물 등) ,
- 반짝이는 표면 (폴리싱한 금속 , 유리 등) ,
- 다공성 표면 (단열재 등) ,

330 | 한국어

- 구조물 표면 (조면 플라스터, 자연석 등).

이러한 표면에 작업할 때 경우에 따라 레이저 표적판 9 (별매 액세서리) 를 사용하십시오.

비스듬히 표적면에 조준한 경우 측정 에러가 생길 수 있습니다.

또한 온도가 상이한 공기층 혹은 간접적인 반사 경우에도 측정 결과에 지장이 있을 수 있습니다.

거리 측정의 정확도 검사

측정공구의 정확도는 다음과 같이 점검할 수 있습니다.

- 장기적으로 변하지 않는 측정 구간 약 3 m - 10 m 정도 길이를 선택하십시오. 공간 너비, 도어 오프닝 등 정확하게 잘 알고 있는 길이를 선택하십시오. 측정은 적절한 조건 하에서 이루어져야 합니다. 즉, 측정 구간이 실내 공간 내에 위치해야 하며 측정 대상면은 매끄럽고 잘 반사되어야 합니다.

- 해당 구간을 10 회 연속으로 측정하십시오.

적절한 조건 하의 전체 측정 구간에서 평균값과 개별 측정에서 나타나는 편차는 최대 ±4 mm 정도 되어야 합니다. 측정된 내용을 기록하여 차후에 정확도를 비교해볼 수 있습니다.

고장의 원인과 해결 방법

원인	해결 방법
온도 경고 표시 (g) 가 깜박이고, 측정이 불가능합니다	
측정공구가 작동 온도 - 10 °C ~ +45 °C 를 벗어나 있습니다.	측정공구가 작동 온도에 달할 때까지 기다리십시오
디스플레이에 "Error" 표시	
표적면이 지나치게 반짝이거나 (거울 등) 너무 약하고 (검정색 소재) 혹은 주변의 조명이 너무 강합니다.	레이저 표적판 9 (별매 액세서리) 를 사용하십시오
레이저빔 발사구 8 이나 수신 렌즈 7 을 부드러운 천으로 레이저빔 발사구 8 이 흐려진 경우 (예로 급격한 온도 변화로 나 수신 렌즈 7 을 닦아 말리십시오 인해).	
산출된 자동 합계값이 99999 m 보다 측정을 나누어서 하십시오	
측정 결과가 이상할 경우	
표적면이 제대로 반사하지 않습니다 (물이나 유리의 경우).	

한국어 | 331

원인

해결 방법

레이저빔 발사구 8 이나 수신 렌즈 7 이 가려져 있습니다.

레이저빔 발사구 8 이나 수신 렌즈 7 이 가려지지 않도록 합니다.

레이저빔 구간에 장애가 있습니다

레이저 초점이 완전히 표적면에 있어야 합니다

표시기가 변경되지 않거나 버튼을 눌러도 측정공구가 반응하지 않을 경우

소프트웨어 에러

배터리를 뺐다가 다시 끼운 다음, 측정공구를 다시 작동하십시오.

본 측정공구는 측정할 때마다 제대로 작동하는지 감시합니다. 결함이 발견되면, 디스플레이에 모든 표시가 깜박입니다. 모든 표시가 깜박이는 경우, 또는 상기 언급된 해결 방법으로 고장을 해결할 수 없는 경우, 딜러를 통해 보쉬 서비스 센터에 측정공구를 보내십시오.

보수 정비 및 서비스**보수 정비 및 유지**

항상 측정공구를 깨끗이 유지하십시오.

측정공구를 물이나 다른 액체에 넣지 마십시오.

물기있는 부드러운 천으로 오염된 부위를 깨끗이 닦으십시오. 세척제나 용제를 사용하지 마십시오.

특히 수신 렌즈 7 는 안경이나 카메라 렌즈를 다루듯이 조심스럽게 관리하십시오.

세심한 제작과 검사에도 불구하고 측정공구가 불량한 경우가 있다면 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오. 측정공구를 직접 열어 분해하지 마십시오.

보쉬 AS 및 고객 상담

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 콜센터 : 080-955-0909

이메일 상담 : Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오.

332 | 한국어

Bosch Korea, RBKR
Mechanics and Electronics Ltd.
PT/SAX-ASA
298 Bojeong-dong Giheung-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913
Republic of Korea
080-955-0909

처리

측정공구, 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재활용될 수 있도록 분류하십시오.

측정공구와 배터리 팩 / 배터리를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

EU 국가만 해당 :



측정공구 폐품에 관한 EU 지침 2012/19/EU 에 따라, 그리고 EU 지침 2006/66/EG 에 따라 고장나거나 소모된 배터리 팩 / 배터리는 분리 수거하여 환경 친화적인 방법으로 재활용하도록 해야 합니다.

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يجب أن يتم جمع عدد القياس الغير صالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة على انفراد ليتم التخلص منها بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق التدوير.



نمتفظ بحق إدخال التعديلات.

المغرب

أوتبرو
53، زنقة الملازم محمد محروض
الدار البيضاء، 20300 - المغرب
الهاتف: +212 (0) 522 400 615 / +212 (0) 522 400 409
البريد الإلكتروني: service@outipro.ma

الجزائر

سيستال
المنطقة الصناعية احدادن
بجاية 06000 - الجزائر
الهاتف: +213 (0) 982 400 992
الفاكس: +213 (0) 34201569
البريد الإلكتروني: sav@siestal-dz.com

تونس

صوتال
م.ص. المجمع سان كوبان رقم 99 - 25
2014. مكرين رياض تونس
الهاتف: +216 71 428 770
الفاكس: +216 71 354 175
البريد الإلكتروني: sotel2@planet.tn

مصر

يونيمار
رقم 20 مركز الخدمات
التجمع الاول - القاهرة الجديدة - مصر
الهاتف: +2 02 224 76091-95 / +2 02 224 78072-73
لفاكس: +2 022 2478075
البريد الإلكتروني: boschegypt@unimaregypt.com

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من عدة القياس والتوابع والتغليف بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.
لا ترم عدد القياس والمراكم/البطاريات في النفايات المنزلية!

الإجراءات

السبب

المؤشر لا يتغير أو عدة القياس تتجاوب بشكل غير متوقع عند الضغط على الزر

خطأ في البرمجيات
انزع البطاريات وشغل عدة القياس مرة أخرى بعد إعادة تركيبها.

تقوم عدة القياس بمراقبة سلامة الأداء الوظيفي مع كل عملية قياس. في حالة اكتشاف عطل تومض جميع المؤشرات في وحدة العرض. في هذه الحالة أو إذا لم يسفر إجراء المساعدة المذكور أعلاه عن إصلاح العطل، فقم بتسليم عدة القياس إلى خدمة عملاء بوش من خلال التاجر الذي تعامل معه.

الصيانة والخدمة**الصيانة والتنظيف**

حافظ دائما على نظافة عدة القياس.

لا تغطس عدة القياس في الماء أو غيرها من السوائل.

امسح الأوساخ بواسطة قطعة نسيج طرية ورطبة. لا تستعمل مواد التنظيف أو المواد المحلّة.

يعتني بعدسة الاستقبال 7 بشكل خاص وبنفس طريقة العناية التي تعامل بها النظارات أو عدسة كاميرة التصوير.

عند حدوث أي خلل بعدة القياس بالرغم من أنها قد صنعت بعناية فائقة واجتازت اختبارات عديدة توجب تصليحها في مركز خدمة وكالة شركة بوش للعدد الكهربائية. لا تفتح عدة القياس بنفسك.

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يجيب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدد تصليح وصيانة المنتج وأيضا بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقا للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.

يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلّق بأمر الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

فحص دقة قياس المسافات

يمكنك فحص دقة عدة القياس كالتالي:

- اختار مسافة قياس لا تتغير مع الوقت تتراوح بين 3 و 10 متر، وتعرف طولها بالتمديد (على سبيل المثال عرض الغرفة، فتحة الباب). يجب إجراء القياس في ظروف مناسبة، أي يجب أن تكون مسافة القياس في غرفة مغلقة، كما يجب أن يكون نطاق الهدف الخاص بالقياس أملس وعاكس للضوء بدرجة جيدة.
- قم بقياس المسافة 10 مرات متعاقبة.
- يجب ألا تتعدى نسبة التفاوت بين القياسات المختلفة ± 4 مم من القيمة المتوسطة لمسافة القياس الإجمالية في حالة الظروف المناسبة. قم بتسجيل القياسات حتى يمكنك مقارنة دقة القياس في وقت لاحق.


الأخطاء - الأسباب والإجراءات

السبب	الإجراءات
التحذير من درجة الحرارة (g) يخفق، القياس غير ممكن	
عدة القياس خارج نطاق درجة حرارة التشغيل الذي يتراوح بين -10°C و $+45^{\circ}\text{C}$.	انتظر إلى أن تصل عدة القياس إلى درجة حرارة التشغيل
البيان "Error" (خطأ) في وحدة العرض	
سطح الهدف يعكس بشكل زائد (مرآة مثلاً) أو بشكل ضعيف (قماش أسود مثلاً) أو إضاءة المكان شديدة جداً.	استخدم لوحة تننشين الليزر 9 (توابع)
مخرج اشعاع الليزر 8 أو عدسة الاستقبال 7 اكتستت بالبخار (بسبب تغيرات درجات حرارة سريعة مثلاً).	امسح وجفف مخرج اشعاع الليزر 8 أو عدسة الاستقبال 7 بواسطة قطعة قماش طرية
المجموع الأوتوماتيكي المحتسب أكبر من 99999 م.	يقسم الحساب إلى خطوات مؤقتة
نتيجة القياس غير معقولة	
سطح الهدف لا يعكس بشكل واضح (مثلاً: الماء، الزجاج).	يغطي سطح الهدف
مخرج اشعاع الليزر 8 أو عدسة الاستقبال 7 مغطاة.	حافظ على عدم تغطية مخرج اشعاع الليزر 8 أو عدسة الاستقبال 7
يوجد عائق بمسار اشعاع الليزر	يجب أن تركز نقطة الليزر بكاملها على سطح الهدف.

تغيير وحدة القياس (3 601 K72 57.)

اطفئ عدة القياس.

 اضغط لفترة طويلة على زر القياس 2. عند وقوف المؤشر على وضع الضبط المرغوب، اترك زر القياس 2. بعد ترك الزر يتم تشغيل عدة القياس على وضع الضبط المختار.

**إضاءة الشاشة**

يتم تشغيل إضاءة وحدة العرض بشكل مستمر. في حالة الضغط على أحد الأزرار يتم إعتام إضاءة وحدة العرض بعد حوالي 10 ثوانٍ للحفاظ على شحنة البطاريات/المراكم. بعد حوالي 30 ثانية دون الضغط على أي أزرار تنطفئ إضاءة وحدة العرض.

ملاحظات شغل**ملاحظات عامة**

لا يجوز أن يتم تغطية عدسة الاستقبال 7 ومخرج اشعاع الليزر 8 عند إجراء عملية القياس.
لا يجوز تحريك عدة القياس أثناء عملية القياس. لهذا السبب احرص على وضع عدة القياس على سطح مصد أو سطح ارتكاز ثابت.

عوامل مؤثرة على مجال القياس

يتوقف نطاق القياس على ظروف الإضاءة وخصائص الانعكاس لمنطقة الهدف. لإمكانية رؤية أفضل لاشعاع الليزر في حالة الإضاءة الخارجية الشديدة استخدم نظارة رؤية الليزر 10 (الملحقات) ولوحة تصويب الليزر 9 (الملحقات) أو قم بإعتام منطقة الهدف.

عوامل مؤثرة على نتيجة القياس

لا يمكن أن تستثنى قياسات خاطئة على أساس التأثيرات الفيزيائية عند قياس سطوح مختلفة، من ضمنها:

- السطوح الشفافة (مثلا: الزجاج، الماء)،
- السطوح العاكسة (مثلا: المعدن المصقول، الزجاج)،
- السطوح المسامية (مثلا: المواد العازلة)،
- السطوح التركيبية (مثلا: جص الجدران الخشن، الحجر الطبيعي).

استعمل لوحة تنشين الليزر 9 (توابع) على هذه السطوح عند الضرورة. كما يجوز أن تتم عمليات قياس خاطئة على سطوح الهدف التي تم تنشيتها بشكل مائل.

كما يجوز أيضا للطبقات الهوائية المختلفة الحرارة أو للانعكاسات التي تستقبل بشكل غير مباشر أن تؤثر على قيمة القياس.

ضع عدة القياس على نقطة بدء القياس المرغوبة (على سبيل المثال الحائط).
 لبدء القياس اضغط لوهلة قصيرة على زر القياس 2. بعدها يتم إطفاء شعاع الليزر.
 لإعادة تشغيل شعاع الليزر اضغط لوهلة قصيرة على زر القياس 2. للقيام بعملية
 قياس أخرى اضغط لوهلة قصيرة على زر القياس 2.

◀ لا توجه شعاع الليزر على الأشخاص أو الحيوانات ولا توجه أنت نظرك إلى شعاع الليزر، ولا حتى عن بعد كبير.

ملاحظة: تظهر القيمة المقاسة في المعتاد خلال 0.5 ث وبعد ٤ ث على الأكثر.
 تتوقف مدة القياس على المسافة وظروف الإضاءة وخصائص الانعكاس لمنطقة الهدف. بعد انتهاء القياس يتم إطفاء شعاع الليزر أو توماتيكيا.

المجموع الأوتوماتيكي (تراجع الصورة B)

تقوم وظيفة المجموع الأوتوماتيكي باختساب إجمالي القياسات المختلفة
 أوتوماتيكيا (على سبيل المثال، يكون ذلك مفيدا في تقدير الخامات).
 يتم محو قيمة المجموع الأوتوماتيكي بمجرد إيقاف الجهاز أو إذا تم إيقاف الجهاز
 أوتوماتيكيا بعد 5 دقائق من عدم الضغط على أي زر به.
 لا يتم تفزين المجموع الأوتوماتيكي. لا يمكن تصحيح المجموع الأوتوماتيكي لاحقا.
 قم بتصويب شعاع الليزر على منطقة الهدف.

لبدء القياس اضغط لوهلة قصيرة على زر القياس 2. فتظهر القيمة
 المقاسة الحالية c في السطر السفلي بوحدة العرض. ويتم إطفاء
 شعاع الليزر.

I	1950 _m
---	-------------------

لتشغيل شعاع الليزر اضغط لوهلة قصيرة على زر القياس 2. لبدء
 عملية قياس أخرى اضغط مجددا لوهلة قصيرة على زر القياس 2.
 تظهر القيمة المقاسة حاليا c في السطر السفلي. تظهر القيمة
 المقاسة السابقة b في السطر الأوسط. في السطر العلوي يظهر
 المجموع الأوتوماتيكي a (مجموع القيمة المقاسة الحالية
 والسابقة).

=	2450 _m
I	1950 _m
	0500 _m

تشغيل/إيقاف الصوت (3 601 K725..)

اطفئ عدة القياس.

اضغط لفترة طويلة على زر القياس 2. عند وقوف
 المؤشر على وضع الضبط المرغوب، اترك زر القياس
 2. بعد ترك الزر يتم تشغيل عدة القياس على وضع
 الضبط المختار.

Sound
On

Sound
OFF

- لكي تفتح غطاء حجرة البطاريات 3 ينبغي أن تضغط زر التثبيت 4 وأن تنزع غطاء حجرة البطاريات. ركب البطاريات أو المراكم. انتبه أثناء ذلك إلى وصل الأقطاب بالشكل الصحيح حسب الصور بالجانب الداخلي بحجرة البطاريات.
- في حالة ظهور رمز البطارية ٥ لأول مرة في وحدة العرض، فهذا يعني إمكانية القيام بعدد 100 عملية قياس على الأقل.
- عندما يخفق رمز البطاريات ٥ ينبغي استبدال البطاريات أو المراكم. لا يمكن إجراء أعمال القياس عندئذ.
- استبدل دائما جميع البطاريات أو المراكم في آن واحد. استخدم فقط البطاريات أو المراكم من نفس المنتج وبنفس السعة.
- ◀ **انزع البطاريات أو المراكم عن عدة القياس عند عدم استعمالها لفترة طويلة.** قد تتآكل البطاريات أو المراكم عند خزنها لفترة طويلة فتقوم بتفريغ نفسها.

التشغيل

بدء التشغيل

- ◀ **لا تترك عدة القياس قيد التشغيل دون مراقبة واطفئ عدة القياس بعد استعمالها.** قد يتم إعماء بصر أشخاص آخرين بشعاع الليزر.
- ◀ **احم عدة القياس من الرطوبة ومن أشعة الشمس المباشرة.**
- ◀ **لا تعرض عدة القياس لدرجات الحرارة القصوى أو للتقلبات الحرارية.** لا تتركها في السيارة لفترة طويلة مثلا. اسمع لعدة القياس أن تتوصل إلى درجة حرارة معتدلة قبل تشغيلها عند توفر التقلبات الشديدة بدرجات الحرارة. قد تخل درجات الحرارة القصوى أو التقلبات الشديدة بدرجات الحرارة بدقة عدة القياس.
- ◀ **تجنب الصدمات الشديدة بعدة القياس أو سقوطها على الأرض.** ينبغي تفحص دقة عدة القياس قبل المتابعة بتشغيلها بعد تأثير العوامل الخارجية الشديدة عليها (راجع "فحص دقة قياس المسافات"، الصفحة 337).

التشغيل والإطفاء

- لغرض تشغيل عدة القياس اضغط لوهلة قصيرة على زر القياس 2. فيتم تشغيل عدة القياس والليزر.
- ◀ **لا تترك عدة القياس قيد التشغيل دون مراقبة واطفئ عدة القياس بعد استعمالها.** قد يتم إعماء بصر أشخاص آخرين بشعاع الليزر.
- لغرض إطفاء عدة القياس اضغط لفترة طويلة على زر القياس 2.

عملية القياس (تراجع الصورة A)

بعد التشغيل تكون عدة القياس في وظيفة قياس الطول.
يكون المستوى المرجعي للقياس دائما هو الحافة الخلفية لعدة القياس.

الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم عدة القياس الموجودة على صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 الشاشة
 - 2 زر القياس
 - 3 غطاء حجرة البطاريات
 - 4 تثبيت غطاء حجرة البطاريات
 - 5 الرقم المتسلسل
 - 6 لافتة تحذير-الليزر
 - 7 عدسة الاستقبال
 - 8 مخرج اشعاع الليزر
 - 9 لوحة تنشين الليزر*
 - 10 نظارات رؤية الليزر*
 - 11 حقيبة وقاية*
- * إن التوابع الموصوفة أو الموجودة في الرسم ليست محتواة في إطار التوريد الاعتيادي.

عناصر الشاشة

- a المجموع الأوتوماتيكي
- b قيمة القياس السابقة
- c قيمة القياس الحالية
- d تم تشغيل الليزر
- e قياس الطول
- f التحذير للبطارية
- g التحذير من الحرارة
- h بيان الخطأ "Error"

التركيب

تركيب/استبدال البطاريات

ينصح باستخدام بطاريات المنغيز القلوي أو المراكم من أجل تشغيل عدة القياس.

يقبل عدد عمليات القياس الممكنة في حالة استخدام مراكم 1.2 فولط عنها في حالة استخدام بطاريات 1.5 فولط.

GLM 30		مقياس مسافات ليزر رقمي
		قطر شعاع الليزر (عند 25 درجة مئوية) تقريباً
9مم ^٢	9مم ^٢	- على بعد 10 متر تقريباً
27مم ^٢	27مم ^٢	- على بعد 30 متر تقريباً
		آلية الاطفاء بعد تقريباً
20ثا	20ثا	- الليزر
5د	5د	- عدة القياس (دون قياس)
0.09كغ	0.09كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
105 x 41 x 24 مم	105 x 41 x 24 مم	المقاسات
IP 54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء) ^١	IP 54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء) ^١	نوع الوقاية
LR03 2 x 1.5 فولت (AAA)	LR03 2 x 1.5 فولت (AAA)	بطاريات
HR03 2 x 1.2 فولت (AAA)	HR03 2 x 1.2 فولت (AAA)	خلايا المركم
5000	5000	عمليات القياس بكل طقم بطارية
●	-	ضبط وحدة القياس
-	●	ضبط الصوت

(A) عند القياس بدون الحافة الخلفية لجهاز القياس، وانعكاسية عالية للهدف (على سبيل المثال حائط مطلي باللون الأبيض)، إضاءة خلفية ضعيفة ودرجة حرارة تشغيل 25°C . علاوة على ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان تأثير يبلغ ± 0.05 مم/م.

(B) عند القياس بدون الحافة الخلفية لجهاز القياس، وانعكاسية منخفضة للهدف (على سبيل المثال ورق كارتون أسود)، إضاءة خلفية قوية ودرجة حرارة تشغيل من 10°C إلى 45°C . ويؤخذ في الحسبان تأثير يبلغ ± 0.15 مم/م.

(C) يرتبط عرض خط الليزر بطبيعة السطح والظروف المحيطة.

(D) باستثناء حجرة البطارية

لتمييز عدة القياس بوضوح، يرجع إلى الرقم المتسلسل 5 على لافتة الطراز.

- ◀ لا تسمح للأطفال باستخدام عدة قياس الليزر دون مراقبة. قد يقوموا بإعفاء بصر الآخرين بشكل غير مقصود.
- ◀ لا تشغل بواسطة عدة القياس في محيط معرض لخطر الانفجار الذي تتوفر به السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاحتراق. قد يُنتج الشرر في عدة القياس، فيشعل هذه الأغبرة أو الأبخرة.
- ◀ لا تقم بإجراء تغييرات على جهاز الليزر.

وصف المنتج والأداء

يرجى فتح الصفحة المثبتة المزودة برسوم عدة القياس وتركها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

الاستعمال المخصص

عدة القياس مخصصة لقياس البعد والأطوال والارتفاعات والمسافات. عدة القياس مناسبة للقياس داخل الأماكن المغلقة.

البيانات الفنية

مقياس مسافات ليزر رقمي		GLM 30
رقم الصنف	3 601 K72 5..	3 601 K72 57.
نطاق القياس (نمطي)	A) 0.15 - 30 متر	A) 0.15 - 30 متر
نطاق القياس (نموذجي، ظروف غير مناسبة)	B) 20 متر	B) 20 متر
دقة القياس (نموذجي)	A) 2.0 مم ±	A) 2.0 مم ±
دقة القياس (نموذجي، ظروف غير مناسبة)	B) 3.0 مم ±	B) 3.0 مم ±
أصغر وحدة عرض	1 مم	1 مم
درجة حرارة التشغيل	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
الرطوبة الجوية النسبية القصوى	90 %	90 %
درجة الليزر	2	2
طراز الليزر	< 635 نانومتر، 1 ميليوات	< 635 نانومتر، 1 ميليوات

عربي

تعليمات الأمان

يجب قراءة ومراعاة جميع الإرشادات للعمل بعدة القياس بأمان وبلا مخاطر. في حالة استخدام عدة القياس بشكل يخالف الإرشادات الواردة فقد يؤثر ذلك سلباً على إجراءات الحماية في عدة القياس. لا تلتف اللافتات التحذيرية الموجودة على عدة القياس أبداً. احتفظ بهذه التعليمات بحالة جيدة، واحرص على إرفاقها بعدة القياس في حالة إعطائها لشخص آخر.



- ◀ احترس - إن استخدمت تجهيزات تحكم أو ضبط غير التي تم ذكرها هنا أو إن تم تطبيق أساليب عمل أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تعرّض إشعاعي خطير.
- ◀ يتم تسليم عدة القياس مع لافتة تحذيرية (تم الإشارة إليها بصورة عدة القياس على صفحة الرسوم التخطيطية بالرقم 6).



- ◀ إن لم يكن النص على اللافتة التحذيرية بلغة بلدك، فالصق عليه اللاصقة المرفقة بلغة بلدك قبل الاستخدام للمرة الأولى.

لا توجه شعاع الليزر على الأشخاص أو الحيوانات ولا توجه نظرك إلى شعاع الليزر المباشر أو المنعكس. حيث يتسبب ذلك في إبهار الأشخاص أو في وقوع حوادث أو حدوث أضرار بالعينين.



- ◀ في حالة سقوط أشعة الليزر على العين، فقم بغلقها على الفور، وأبعد رأسك عن شعاع الليزر.
- ◀ لا تستخدم نظارات رؤية الليزر كمنظارات واقية. غرض نظارات رؤية الليزر هو تمسين إمكانية رؤية شعاع الليزر ولكنها لا تحمي من إشعاعات الليزر.
- ◀ لا تستخدم نظارات رؤية الليزر كمنظارات شمسية أو في نظام المرور. لا تؤمن نظارات رؤية الليزر وواقية كاملة من الأشعة فوق بنفسجية وهي تخفض إمكانية التعرف على الألوان.
- ◀ اسمح بتصليح عدة القياس من قبل العمال المؤهلين والمتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يؤمن ذلك المحافظة على أمان عدة القياس.

فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

دستگاههای کهنه و غیر قابل استفاده الکتریکی طبق آیین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU و باتریهای خراب یا فرسوده بر اساس آیین نامه ی اروپایی 2006/66/EC بایستی جداگانه و متناسب با محیط زیست جمع آوری شوند.



حق هر گونه تغییری محفوظ است.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

ابزار اندازه گیری را همواره تمیز نگاه دارید.
 ابزار اندازه گیری را در آب و با سایر مایعات غوطه ور نکنید.
 برای پاک کردن آلودگی از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید. از کاربرد مواد پاک کننده و یا حلال خودداری کنید.
 بخصوص عدسی دریافت 7 را با همان دفتی که برای پاک کردن و نگهداری از شیشه عینک و یا عدسی دوربین عکاسی دارید، تمیز و نگهداری کنید.
 در صورت از کار افتادن ابزار اندازه گیری، با وجود دقت بسیاری که در مراحل تولید و آزمایش آن صورت گرفته است، باید برای تعمیر آن به یکی از تعمیرگاه های مجاز و مراکز خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی بوش مراجعه کنید. ابزار اندازه گیری را هرگز سر خود باز نکنید.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما در باره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات در باره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما در باره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.
 برای هرگونه سئوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.
 برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار اندازه گیری، متعلقات و بسته بندی ها باید به طریق مناسب با حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.
 ابزار های اندازه گیری و باتریها/باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!

راه حل	
علت	
نشانگر درجه حرارت و میزان دما (g) بصورت چشمک زن روشن می شود، اندازه گیری امکان پذیر نیست	
صبر کنید تا ابزار اندازه گیری در درجه حرارت کاری مجاز قرار بگیرد	ابزار اندازه گیری خارج از دمای کاری 10°C تا 45°C می باشد.
نمایشگر «Error» در صفحه ی نمایش	
سطح هدف، انعکاس شدید دارد (مانند آئینه) و یا قابلیت انعکاس آن از صفحه هدف لیزر 9 (متعلقات) استفاده کنید	سطح هدف، انعکاس شدید دارد (مانند آئینه) و یا قابلیت انعکاس آن کم است (مانند بافت یا پارچه سیاه رنگ)، یا نور محیط اطراف بسیار روشن و قوی است.
بوسیله یک دستمال نرم محل خروج پرتو لیزر 8 و همچنین عدسی دریافت 7 را خشک کنید	خروجی پرتو لیزر 8 و همچنین عدسی دریافت 7 در اثر بخار تار شده اند (بعنوان مثال در اثر تغییر دمای سریع).
مقدار قابل محاسبه را به مقادیری برای محاسبه در چند مرحله تقسیم کنید	مجموع اتوماتیک محاسبه شده بیشتر از 99999 متر است.
نتیجه اندازه گیری نامفهوم است	
سطح هدف به درستی و دقیق قابلیت انعکاس ندارد (بعنوان مثال آب، شیشه).	سطح هدف را بپوشانید
خروجی پرتو لیزر 8 و همچنین عدسی دریافت 7 پوشیده شده اند.	خروجی پرتو لیزر 8 و همچنین عدسی دریافت 7 را آزاد نگهدارید
مانعی در مسیر پرتو لیزر قرار دارد	نقطه لیزر باید بطور کامل بر روی سطح هدف قرار بگیرد.
نمایشگر بدون تغییر باقی می ماند یا ابزار اندازه گیری با فشار دکمه عملکرد غیر منتظره ای دارد	
باتریها را درآورید و ابزار اندازه گیری را پس از قراردادن دوباره باتریها روشن کنید.	نقص نرم افزاری
ابزار اندازه گیری کارکرد صحیح برای هر اندازه گیری را کنترل می کند. در صورت پیدا شدن یک عیب، تمام نمایشگرها در صفحه نمایش چشمک می زنند. در اینصورت یا وقتی که موارد کمی ذکر شده قادر به پیدا کردن یک خطا نباشند، ابزار اندازه گیری را نزد نمایندگی مجاز بوش ببرید.	

ابزار اندازه گیری نباید هنگام کار تکان بخورد. از اینرو ابزار اندازه گیری را روی تکیه گاه محکم یا سطح ثابت قرار دهید.

عوامل تأثیرگذارنده در محدوده اندازه گیری

محدوده ی اندازه گیری به شرایط نور و ویژگیهای بازتابندگی سطح هدف بستگی دارد. برای دید بهتر پرتوی لیزر هنگام وجود نور خارجی از عینک دید لیزر 10 (متعلقات) و صفحه هدف لیزر 9 (متعلقات) استفاده کنید یا سطح هدف را سایه بیندازید.

عوامل تأثیرگذارنده در نتیجه اندازه گیری

به دلیل عوامل و خواص فیزیکی نمی توان مطمئن بود که هنگام اندازه گیری بر روی سطوح مختلف هیچگونه خطایی در اندازه گیری وجود نداشته باشد. از جمله عوامل عبارتند از:

 
- سطوح شفاف قابل رؤیت (بعنوان مثال شیشه، آب)،
 - سطوح منعکس کننده (بعنوان مثال فلز پرداخت و پولیش شده، شیشه)،
 - سطوح مشبک و متخلخل (بعنوان مثال مواد عایق کننده)،
 - سطوح ترکیبی (بعنوان مثال روکار ساختمان، سنگ معدنی).
- در صورت لزوم برای این سطوح از صفحه هدف لیزر 9 (متعلقات) استفاده کنید. علاوه بر این، خطای اندازه گیری در سطوحی که بطور غیر مستقیم (آریب) هدف گیری شده باشند نیز ممکن است.
- همچنین لایه های مختلف هوا با دماهای متفاوت و یا وارد آمدن غیرمستقیم انعکاس ها می توانند روی مقدار اندازه گیری تأثیر بگذارند.

کنترل دقت اندازه گیری مسافت


- شما می توانید دقت ابزار اندازه گیری را به روش زیر کنترل کنید:
- مسافتهای غیر قابل تغییر بین 3 تا 10 متر، که طول آنها برایتان کاملاً آشنا است (مانند عرض اتاق، چارچوب در) را انتخاب کنید. اندازه گیری بایستی تحت شرایط مناسب انجام گیرد، یعنی مسافت مورد اندازه گیری باید در درون باشد و سطح هدف اندازه گیری کاملاً صاف و قابلیت بازتاب داشته باشد.
 - مسیر را 10 بار پشت سر هم اندازه بگیرید.
- خطای اندازه گیریهای تکی بایستی حداکثر ± 4 میلیمتر در شرایط مناسب برای کل مسیر اندازه گیری باشد. اندازه گیریها را ثبت کنید تا بتوانید بعداً دقت کار را مقایسه نمایید.

صفحه ی هدف را با پرتوی لیزر زیر نظر بگیرید.

جهت شروع اندازه گیری دکمه ی اندازه گیری 2 را کوتاه فشار دهید. مقدار کنونی c در خط پایینی صفحه ی نمایش ظاهر می شود. پرتوی لیزر خاموش می شود.



 
برای روشن کردن پرتوی لیزر، دکمه ی اندازه گیری 2 را کوتاه فشار دهید. جهت انجام یک اندازه گیری دیگر دوباره دکمه ی اندازه گیری 2 را کوتاه فشار دهید. در خط پایینی مقدار اندازه گیری کنونی c نشان داده می شود. در خط وسطی اندازه گیری قبلی b نشان داده می شود. در خط بالایی مجموع اتوماتیک a (جمع مقدار اندازه گیری کنونی و قبلی) نشان داده می شود.



روشن و خاموش کردن صدا (3601 K72 5..)

ابزار اندازه گیری را خاموش کنید.

 
دکمه ی اندازه گیری 2 را برای مدت بیشتری فشار دهید. در صورتی که نشانه روی تنظیم دلخواه قرار گرفت، دکمه ی اندازه گیری 2 را رها کنید. پس از رها کردن، ابزار اندازه گیری با تنظیم انتخاب شده روشن می شود.



نحوه تغییر واحد اندازه گیری (3601 K72 57.)

ابزار اندازه گیری را خاموش کنید.

 دکمه ی اندازه گیری 2 را برای مدت بیشتری فشار دهید. در صورتی که نشانه روی تنظیم دلخواه قرار گرفت، دکمه ی اندازه گیری 2 را رها کنید. پس از رها کردن، ابزار اندازه گیری با تنظیم انتخاب شده روشن می شود.



روشنایی در صفحه نمایشگر

نور زمینه به صورت ممتد روشن است. در صورتی که هیچ دکمه ای فشرده نشود، نور صفحه ی نمایش پس از 10 ثانیه جهت حفاظت از باتریها/باتریهای شارژی خاموش می شود. پس از گذشت 30 ثانیه و فشرده نشدن هیچ دکمه ای، صفحه ی نمایش خاموش می شود.

راهنمایی های عملی

اطلاعات و توضیحات کلی

عدسی دریافت 7 و خروجی پرتو لیزر 8 نباید هنگام اندازه گیری پوشیده باشند.

نخست بگذارید ابزار اندازه گیری خود را با دمای محیط وفق بدهد، پیش از اینکه آنرا مورد استفاده قرار بدهید. دمای حاد (گرما و سرمای شدید) و یا نوسان شدید دما می تواند در دقت اندازه گیری تأثیر منفی بگذارد.

◀ **ابزار اندازه گیری را در برابر ضربه های شدید محافظت نموده و از به زمین افتادن آن جلوگیری بعمل آورید.** در صورت ایجاد عوامل تأثیر گذارنده خارجی بر روی ابزار اندازه گیری، بهتر است همواره پیش از ادامه کار، دقت عمل ابزار اندازه گیری را کنترل کنید (رجوع شود به مبحث "کنترل دقت اندازه گیری مسافت"، صفحه 348).

نمونه روشن و خاموش کردن

◀ جهت روشن کردن ابزار اندازه گیری، دکمه ی اندازه گیری 2 را کوتاه فشار دهید. ابزار اندازه گیری و لیزر روشن می شوند.

◀ **ابزار اندازه گیری را در حالت روشن بدون نظارت در جانی قرار ندهید و پس از استفاده از ابزار اندازه گیری، آنرا خاموش کنید.** امکان آسیب دیدن چشم اشخاص دیگر وجود دارد.

جهت خاموش کردن ابزار اندازه گیری، دکمه ی اندازه گیری 2 را برای مدت بیشتر فشار دهید.

مرحله ی اندازه گیری (رجوع شود به تصویر A)

پس از روشن کردن، ابزار اندازه گیری در حالت اندازه گیری طول قرار دارد.

سطح مبدأ برای اندازه گیری همیشه لبه ی پشتی ابزار اندازه گیری می باشد.

ابزار اندازه گیری را روی نقطه ی شروع اندازه گیری (مثلا روی دیوار) بگذارید. جهت شروع اندازه گیری دکمه ی اندازه گیری 2 را فشار دهید. سپس پرتوی لیزر خاموش می شود. جهت روشن کردن دوباره ی پرتوی لیزر کوتاه دکمه ی اندازه گیری 2 را فشار دهید. جهت شروع یک اندازه گیری دیگر دوباره کوتاه دکمه ی اندازه گیری 2 را فشار دهید.

◀ **جهت پرتو لیزر را به طرف اشخاص و یا حیوانات نگیرید و خودتان هم مستقیماً به پرتو لیزر نگاه نکنید، حتی از فاصله دور.**

تذکر: مقدار اندازه گیری معمولاً بین 0.5 و حداکثر پس از E ثانیه ظاهر می گردد. مدت اندازه گیری به مسافت، وضعیت نور و نوع بازتاب دهنده گی صفحه هدف بستگی دارد. پس از تمام شدن اندازه گیری، پرتوی لیزر به طور خودکار خاموش می شود.

مجموعه اتوماتیک (رجوع شود به تصویر B)

مجموعه اتوماتیک به صورت خودکار جمع همه ی اندازه گیری های تکی را به دست می دهد (مثلا برای محاسبه ی قطعه کار مفید است).

به محض اینکه دستگاه خاموش شود یا 5 دقیقه بدون فشردن دکمه ای بماند، مجموعه اتوماتیک خاموش می شود.

مجموعه اتوماتیک ذخیره نمی شود. تصحیح مجموعه اتوماتیک بعداً ممکن نیست.

نصب

نحوه قرار دادن/تعویض باتری

برای کار با ابزار اندازه گیری، استفاده از باتری های قلیائی- منگنز یا آلکالاین (alkali-manganese) و یا باتری های قابل شارژ توصیه می شود. با باتری های 1.2- ولت احتمالا تعداد اندازه گیری کمتری ممکن است تا با باتریهای 1.5- ولت.

جهت باز کردن درپوش محفظه باتری 3 کلید قفل 4 را فشار دهید و آن را بردارید. باتری ها را را قرار دهید. در حین کار به قطبگذاری صحیح بر اساس علامت مندرج در محفظه ی درونی باتری توجه کنید. در صورت ظاهر شدن علامت باتری در برای اولین بار روی صفحه نمایش، حداقل 100 اندازه گیری تکی نیز ممکن می باشد.

چنانچه علامت باتری در بصورت چشمک زن ظاهر بشود، آنگاه باید باتری ها/باتری های قابل شارژ را تعویض کنید، در این حالت اندازه گیری دیگری امکان پذیر نمی باشد.

همواره همه باتری ها /باتری های قابل شارژ را همزمان با هم تعویض کنید. منحصراً از باتری ها /باتری های قابل شارژ ساخت یک سازنده و با ظرفیت های برابر استفاده کنید.

◀ چنانچه برای مدت زمان طولانی از ابزار اندازه گیری استفاده نمی کنید، باتری ها/ باتری های قابل شارژ را از داخل دستگاه خارج کنید. باتری ها/ باتری های قابل شارژ ممکن است در صورت انبار کردن طولانی مدت دچار فرسودگی و زنگ زدگی شده و خود به خود تخلیه بشوند.

نحوه کاربرد دستگاه

نحوه کاربرد دستگاه

◀ ابزار اندازه گیری را در حالت روشن بدون نظارت در جایی قرار ندهید و پس از استفاده از ابزار اندازه گیری، آنرا خاموش کنید. امکان آسیب دیدن چشم اشخاص دیگر وجود دارد.

◀ ابزار اندازه گیری را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بدارید.

◀ ابزار اندازه گیری را در معرض دمای حاد (گرما و سرمای شدید) و همچنین تغییر درجه حرارت شدید قرار ندهید. ابزار اندازه گیری را بطور مثال برای مدت طولانی در داخل خودرو قرار ندهید. در صورت نوسان شدید دما،

(A) هنگام اندازه گیری از لبه پشتی ابزار اندازه گیری، معتبر برای توان بالای انعکاس هدف (مانند یک دیوار سفید رنگ)، نور زمینه ی ضعیف و 25°C دمای کاری. علاوه بر این بایستی به تأثیر $0.05\text{ mm/m} \pm$ توجه کرد.

(B) هنگام اندازه گیری از لبه پشتی ابزار اندازه گیری، معتبر برای توان پایین انعکاس هدف (مانند یک کارتن سیاه رنگ)، نور زمینه ی قوی و 10°C تا 45°C دمای کاری. علاوه بر این بایستی به تأثیر $0.15\text{ mm/m} \pm$ توجه کرد.

(C) عرض خط لیزر بسته به جنس سطح و شرایط محیط متفاوت می باشد.

(D) به استثنای محفظه ی باتری

برای مشخص کردن دقیق مدل ابزار اندازه گیری، شماره سری 5 بر روی برچسب دستگاه (پلاک مدل) درج شده است.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار اندازه گیری می باشد که تصویر آن در این دفترچه راهنما آمده است.

- 1 صفحه نمایشگر
 - 2 دکمه ی اندازه گیری
 - 3 درپوش محفظه باتری
 - 4 قفل کننده درپوش محفظه باتری
 - 5 شماره فنی/شماره سری
 - 6 برچسب هشدار پرتو لیزر
 - 7 عدسی دریافت
 - 8 خروجی پرتو لیزر
 - 9 صفحه هدف لیزر*
 - 10 عینک مخصوص دید پرتو لیزر*
 - 11 کیف محافظ حمل دستگاه*
- * کلیه تعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود.

نمادهای قابل مشاهده در صفحه نمایشگر

- a مجموع اتوماتیک
- b مقدار اندازه گیری قبلی
- c مقدار اندازه گیری جدید
- d لیزر روشن است
- e اندازه گیری طول
- f نشانگر میزان شارژ باتری
- g نمایشگر هشدار دما
- h نمایش خطا "Error"

GLM 30		متر لیزری دیجیتالی
- 20 °C ... + 70 °C	- 20 °C ... + 70 °C	دمای نگهداری در انبار
90 %	90 %	حداکثر رطوبت نسبی هوا
2	2	کلاس لیزر
635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW	مشخصات پرتو لیزر
9 mm ^{C)} 27 mm ^{C)}	9 mm ^{C)} 27 mm ^{C)}	قطر تقریبی پرتو لیزر (در دمای 25 °C درجه سانتی گراد) - در فاصله 10 متری - در فاصله 30 متری
20 s (5 دقیقه)	20 s (5 دقیقه)	خاموش شدن اتوماتیک بعد از تقریباً - لیزر - ایزار اندازه گیری (پس از آخرین اندازه گیری)
0.09 kg	0.09 kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
105 x 41 x 24 mm	105 x 41 x 24 mm	ابعاد
IP 54 (ضد گرد و غبار و مضمون در برابر ورپاش (آب) ^{D)}	IP 54 (ضد گرد و غبار و مضمون در برابر ورپاش (آب) ^{D)}	نوع/درجه ایمنی
2 x 1.5 V LR03 (AAA)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	باتری ها
2 x 1.2 V HR03 (AAA)	2 x 1.2 V HR03 (AAA)	باتری های قابل شارژ
5000	5000	اندازه گیری تکی برای هر دوره ی باتری
●	-	تنظیم مقیاس اندازه گیری
-	●	تنظیم صدا

- ◀ تعمیر این ابزار اندازه گیری باید منحصراً توسط افراد متخصص و فقط تحت استفاده از قطعات اصل انجام بگیرد. به این ترتیب ایمنی ابزار اندازه گیری تضمین می شود.
- ◀ اجازه ندهید که اطفال بدون نظارت ابزار اندازه گیری لیزری را مورد استفاده قرار بدهند. زیرا خطر تابش ناخواسته اشعه به چشم دیگران و آسیب دیدن بینائی آنها وجود دارد.
- ◀ ابزار اندازه گیری را در محیط و اماکنی که در آن خطر انفجار وجود داشته و یا در آن اماکن، مایعات قابل احتراق، گازها و یا گرد و غبار موجود باشد، مورد استفاده قرار ندهید. امکان تولید جرقه هایی توسط ابزار اندازه گیری وجود دارد که می تواند منجر به اشتعال گرد و غبار و یا بخارهای موجود در هوا بشود.
- ◀ هیچ گونه تغییری در تنظیمات لیزر انجام ندهید.

تشریح دستگاه و عملکرد آن

لطفاً صفحه تا شده این دفترچه راهنما را که حاوی تصویر ابزار اندازه گیری است، باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه راهنما، آنرا باز نگهدارید.

موارد استفاده از دستگاه

ابزار اندازه گیری جهت اندازه گرفتن مسافتها، طولها، ارتفاعها فاصله ها در نظر گرفته شده است. ابزار اندازه گیری جهت اندازه گرفتن در محدوده ی داخلی در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

GLM 30		متر لیزری دیجیتالی
3 601 K72 57.	3 601 K72 5..	شماره فنی
0.15 – 30 m ^{A)}	0.15 – 30 m ^{A)}	محدوده ی اندازه گیری (معمولا)
20 m ^{B)}	20 m ^{B)}	محدوده ی اندازه گیری (معمولا، شرایط نامطلوب)
± 2.0 mm ^{A)}	± 2.0 mm ^{A)}	دقت اندازه گیری (در خصوص این نوع دستگاه)
± 3.0 mm ^{B)}	± 3.0 mm ^{B)}	دقت اندازه گیری (معمولا، شرایط نامطلوب)
1 mm	1 mm	کوچکترین واحد نمایش (اندازه گیری)
- 10 °C ... + 45 °C	- 10 °C ... + 45 °C	دمای کاری
Bosch Power Tools		1 609 92A 1Z6 (11.7.16)

فارسی

راهنمایی های ایمنی

جهت کار کردن بی خطر و ایمن با ابزار اندازه گیری به تمام راهنماییها توجه کنید. در صورتی که ابزار اندازه گیری طبق دستورات زیر بکار برده نشود، ممکن است تجهیزات حفاظتی موجود در ابزار آسیب ببینند. برچسب های هشدار بر روی ابزار برقی را هرگز نبوشانید. این راهنماییها را خوب نگهدارید و آن را هنگام دادن ابزار اندازه گیری فراموش نکنید.



- ◀ احتیاط - چنانچه دستورالعمل و نحوه بکارگیری دیگری غیر از این دستورالعمل مورد استفاده قرار بگیرد و یا تجهیزات دیگری برای تنظیم و تراز کردن مورد استفاده قرار بگیرد و یا روش کار دیگری به اجراء درآید، خطراتی در رابطه با پرتو لیزر وجود خواهد داشت.
- ◀ ابزار اندازه گیری با یک برچسب هشدار ارسال می شود (در تصویر ابزار اندازه گیری روی صفحه تا شو با شماره 6 مشخص شده است).



- ◀ برچسب هشدار را قبل از راه اندازی اولیه با برچسب ارسالی زبان کشور خود جایگزین کنید.

جهت پرتو لیزر نباید به طرف افراد و یا حیوانات باشد و خودتان هم مستقیماً به پرتو لیزر نگاه نکنید. اینگونه ممکن است منجر به خیره شدگی افراد، بروز سانحه یا آسیب دیدگی چشم گردد.



- ◀ در صورت برخورد پرتوی لیزر به چشم، چشمها را فوراً ببندید و سر را از محدوده ی پرتوی لیزر خارج کنید.
- ◀ از عینک مخصوص دید پرتو لیزر بعنوان عینک ایمنی استفاده نکنید. عینک مخصوص دید پرتو لیزر برای تشخیص بهتر پرتو لیزر است ولیکن نمی تواند از چشم شما در برابر پرتو لیزر محافظت کند.
- ◀ از عینک مخصوص دید پرتو لیزر بعنوان عینک آفتابی و یا هنگام رانندگی استفاده نکنید. عینک مخصوص دید پرتو لیزر محافظت و ایمنی کامل را در برابر تشعشعات ماورای بنفش ارائه نمی دهد و قدرت درجه تشخیص رنگ را نیز کاهش می دهد.