



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)**  
НИЗКОВОЛЬТНАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
ОСВЕЩЕНИЯ NOVA

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на шинопровод магнитный для трековых светильников: TRM, и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Шинопровод представляет собой алюминиевый кожух с установленными внутри изолированными проводниками. Шинопроводы могут стыковаться друг с другом при помощи соответствующих коннекторов (поставляется отдельно).

Шинопровод применяется для монтажа и подведения питания к трековым светильникам в сети постоянного тока с номинальным напряжением 48В.



**! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ.**



**! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шинопровод предназначен для подключения к нему трековых светильников ЭРА серии TRM.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель шинопровода	TRM-R20	TRM-PC20	TRM-S20
Вариант установки	встраиваемый	в натяжной потолок	накладной/подвесной
Напряжение питания (постоянное), В	48В		
Класс защиты от поражения электрическим током	III		
Максимальная суммарная мощность подключаемых светильников на шинопровод, Вт	400		
Максимальная длина шинопровода подключенная к одному источнику питания, м	20		
Длина сегмента, м	1/2/3	2,5	1/2/3
Температура эксплуатации, °С	+5...+40		
Относительная влажность, % не более	80		
Степень защиты изделия, IP	20		
Срок службы, лет	10		

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Шинопровод, шт. .... 1
- Упаковка, комплект ..... 1
- Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. .... 1
- Торцевые заглушки ..... 2

## 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА



**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ, МОНТАЖУ ШИНОПРОВОДА И УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!**



**МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППОЙ ДОПУСКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**




**ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ, ИМЕЮЩИХ КАКИЕ-ЛИБО МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К МОНТАЖУ

Перед началом монтажа необходимо предварительно составить схему стыковки шинопроводов в помещении с указанием всех выбранных мест размещения и типов светильников. Необходимо учесть вес светильников, мощность и потребляемый ток всей системы шинопроводов, а также предусмотреть и подготовить место установки источника питания, например, ревизионный люк.


При составлении схемы подключения следует учитывать суммарную мощность светильников и длину шинопровода, при превышении 400Вт мощности или длины шинопровода 20м необходимо разбить систему шинопроводов на группы с отдельными токовводами. Определить тип и количество вводов питания и соединительных элементов.

В случае если стандартные отрезки шинопровода не позволяют получить нужную конфигурацию, то следует отмерить и отрезать шинопровод нужной длины. Резка шинопровода допускается в любом месте. Шинопровод режется ручной дисковой пилой, для обеспечения ровного аккуратного реза необходимо использовать направляющее пилу приспособление (стусло).

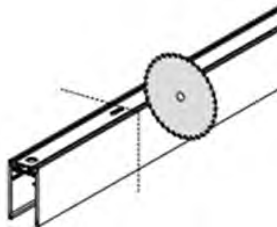


Использование для резки шинопровода ножовки и подобных устройств не допускается т.к. может вызвать повреждение шинопровода и невозможность его дальнейшего использования.

После выполнения резки шинопровода необходимо очистить шинопровод от стружки.

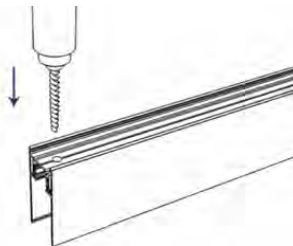

Для ввода кабеля питания необходимо просверлить отверстие в шинопроводе, после этого необходимо снять фаски и удалить заусенцы.

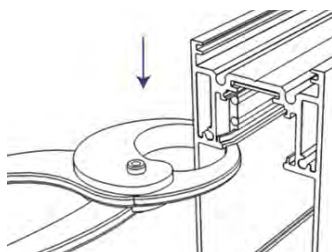

Перед установкой торцевых заглушек необходимо укоротить токоведущие жилы на 5мм и обжать направляющие в шинопроводе таким образом, чтобы концы токоведущих жил не касались торцевой заглушки



# СИСТЕМЫ ШИНОПРОВОДОВ И МОНТАЖ

## СХЕМА УСТАНОВКИ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА



1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Б0054766	Б0054767	Б0054768	Б0054780	Б0054781	Б0054782	Б0054783	Б0054794	Б0054795	Б0054796
TRM-R20-100B	TRM-R20-200B	TRM-R20-300B	TRM-R20-EC-B	TRM-R20-C	TRM-R20-CC-B	TRM-R20-CI-B	TRM20-PI-B	TRM20-PC-B	TRM20-CPC-B
Встраиваемый шинный провод NOVA 1 м	Встраиваемый шинный провод NOVA 2 м	Встраиваемый шинный провод NOVA 3 м	Торцевая заглушка	Прямой коннектор	Угловой коннектор	Угловой коннектор внутренний	Ввод питания для шинных проводов	Прямой коннектор питания для шинных проводов	Угловой коннектор питания для шинных проводов

# СХЕМА УСТАНОВКИ ШИНОПРОВОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 1 ЛИСТА ГИПСОКАРТОНА ТОЛЩИНОЙ 9ММ

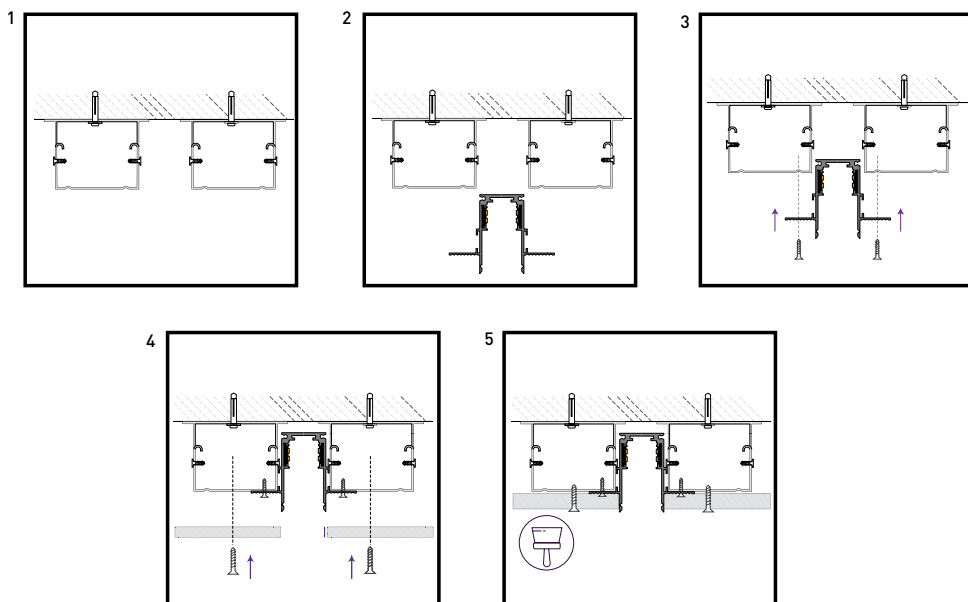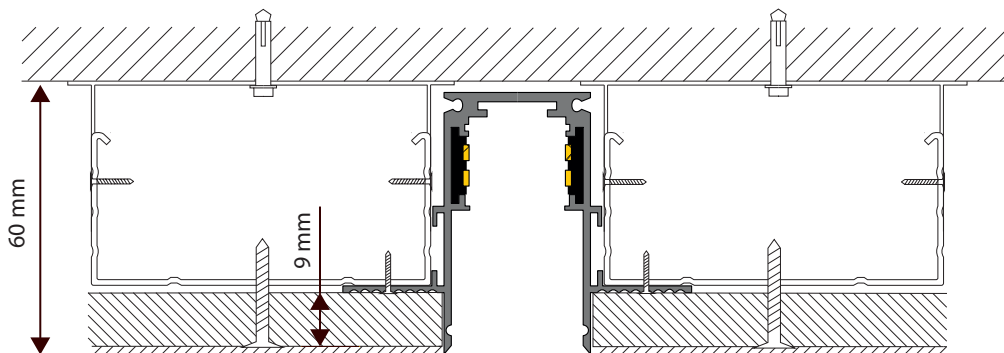

## Для встраиваемого монтажа необходимо:

1. Установите потолочные подвесы и выведите кабель питания.
2. Установите профиль на потолочные подвесы.
3. Зафиксируйте профиль с помощью саморезов.
4. Установить поверх профиля листовой гипсокартон 9мм.
5. Произведите финишную отделку.

# СХЕМА УСТАНОВКИ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА.




1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б0054838	Б0054839	Б0054840	Б0054784	Б0054785	Б0054786	Б0054787	Б0054788	Б0054789	Б0054794	Б0054795	Б0054796
TRM-S20-100-B	TRM-S20-200-B	TRM-S20-300-B	TRM-S20-EC-B	TRM-S20-SH	TRM-S20-C	TRM-S20-CC-B	TRM-S20-CI-B	TRM-S20-SW	TRM20-PI-B	TRM20-PC-B	TRM20-CPC-B
Накладной шинопровод NOVA 1 м	Накладной шинопровод NOVA 2 м	Накладной шинопровод NOVA 3 м	Торцевая заглушка	Фиксатор для накладного монтажа	Прямой коннектор	Угловой коннектор	Угловой коннектор внутренний	Тросовый подвес	Ввод питания для шинопроводов	Прямой коннектор питания для шинопроводов	Угловой коннектор питания для шинопроводов

# СХЕМА УСТАНОВКИ НАКЛАДНОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

Данный профиль можно устанавливать, как накладным способом, при помощи специальных фиксаторов (TRM-S20-SH), так и подвесным, при помощи набора для подвеса (TRM-S20-SW)

## Для настенного монтажа необходимо:


1. Закрепите на стене фиксаторы для накладного шинопровода с интервалом 60см.
2. Введите кабель питания в шинопровод, через подготовленное отверстие.
3. Приложите шинопровод вплотную к стене и поверните рычаги на фиксаторах.

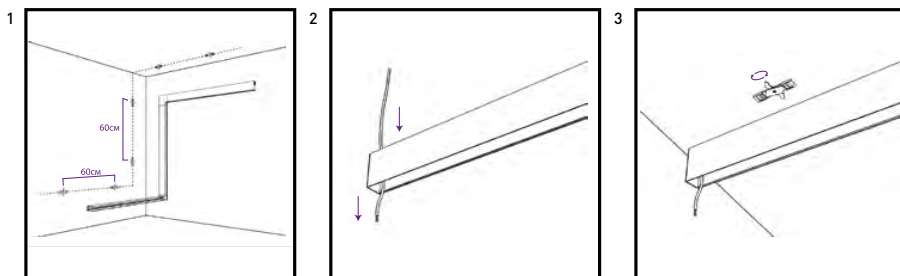




## УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА ПОДВЕСНЫМ СПОСОБОМ

### Для подвешенного монтажа необходимо:

1. Закрепить держатели троса на потолке в заранее подготовленном месте
2. Закрутить подвесы в основание
3. Установить подвесы в паз, на тыльной стороне шинопровода
4. Ввести трос в держатели и отрегулировать длину подвесов
5. Ввести кабель питания
6. Установить заглушки

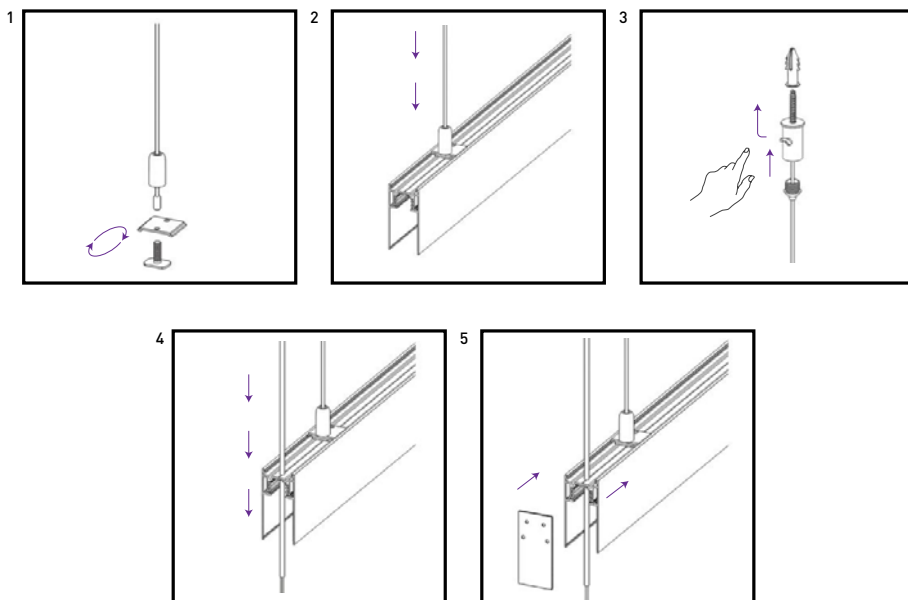

# СХЕМА УСТАНОВКИ ШИНОПРОВОДА В НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ

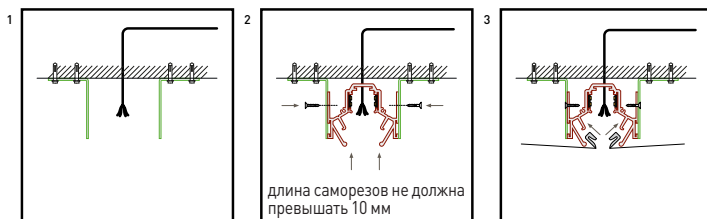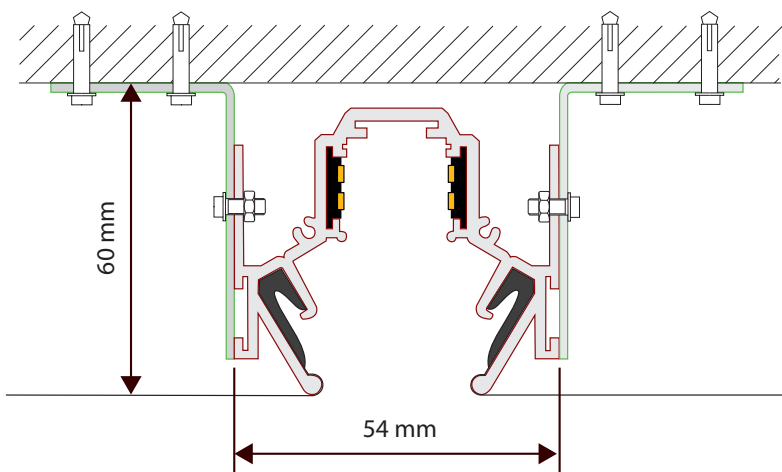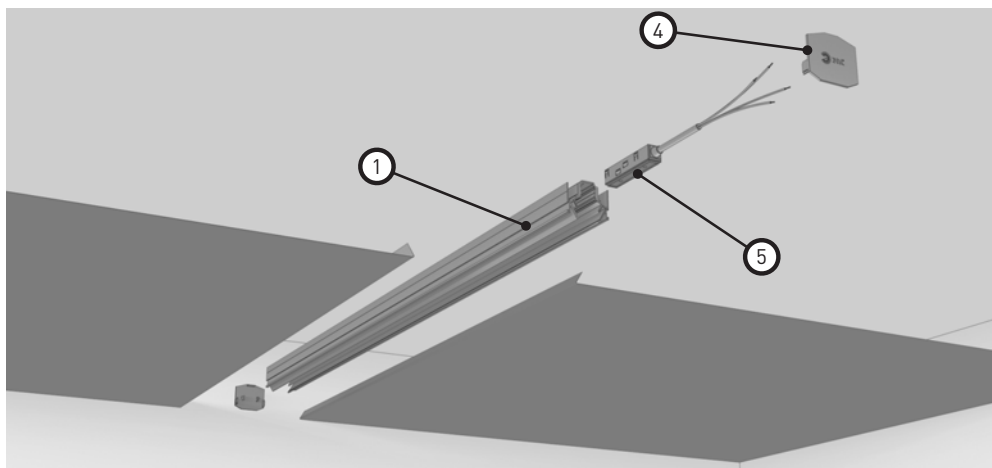




1. Установите потолочные подвесы и выведите кабель питания.
2. Зафиксируйте шинопровод на подвесах с помощью саморезов 10мм.
3. Устанавливаем карпуны с полотном натяжного потолка в пазы шинопровода.

1	2	3	4	5	6	7
Б0054790	Б0054781	Б0054793	Б0054791	Б0054794	Б0054795	Б0054796
TRM-PC20-250В	TRM-R20-С	TRM-PC20-CC-В	TRM-PC20-EC-В	TRM20-PI-В	TRM20-PC-В	TRM20-СРС-В
Шинопровод для натяжных потолков NOVA 2.5м	Прямой коннектор для встраиваемого шинопровода	Угловой коннектор для профиля для	Торцевая заглушка	Ввод питания для шинопроводов	Прямой коннектор питания для шинопроводов	Угловой коннектор питания для шинопроводов



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

Для подключения питания к шинопроводу, можно использовать либо внешний источник питания с вводом питания, либо встраиваемый источник питания непосредственно в шинопровод

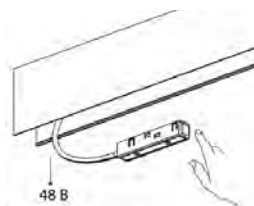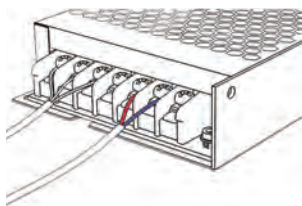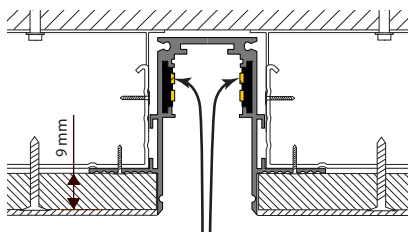


1. Подключите ввод питания шинопровода к источнику питания. Подача питания осуществляется на дальние от внешнего края 2 токоведущие жилы. На вводе питания это красный и черный провода. Полярность подключения значения не имеет.

2. Подключите источник питания к сети 220В ~50Гц согласно маркировке винтовых зажимов (G – заземление, L – фаза, N – нейтраль)

3. Ввод питания установите в шинопровод. Ввод питания можно устанавливать в любом месте шинопровода. Не превышайте максимальную длину шинопровода в 20 метров от ввода питания

4. Драйвер должен иметь запас по мощности 15-20% от суммарной мощности питаемых светильников.

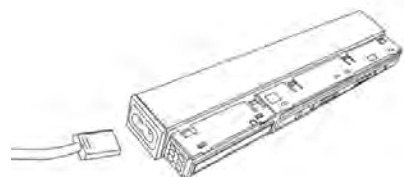

**При использовании встраиваемого источника питания необходимо:**

1. Подключите сетевой шнур к источнику питания

2. Установите источник питания в шинопровод

3. Подключите сетевой шнур к сети 220В ~50Гц

Код 1С	Артикул	Размер мм	Вх. Напряжение	Исх. напряжение	Вых. каналов	Мощность Вт	Рекомендуемая нагрузка	IP
<b>Драйверы для установки в шинопровод</b>								
Б0054797	TRM20-DRH100	258x22x26	220-240В 50-60 Гц	=48 В	1	100	80	20
Б0054798	TRM20-DRH200	283x22x26	220-240В 50-60 Гц	=48 В	1	200	160	20
<b>Внешние драйверы</b>								
Б0054800	TRM20-DR150	130x97x30	220-240В 50-60 Гц	=48 В	2	150	120	20
Б0054801	TRM20-DR250	160x97x30	220-240В 50-60 Гц	=48 В	2	250	200	20
Б0054802	TRM20-DR360	215x115x30	220-240В 50-60 Гц	=48 В	2	360	290	20
Б0054801	TRM20-DR250	160x97x30	220-240В 50-60 Гц	=48 В	2	250	200	20

Код 1С	Артикул	Описание	Размер мм	Раб. Напряжение
<b>Коннекторы питания</b>				
Б0054794	TRM20-PI-B	Ввод питания для шинопроводов NOVA	280x18,8x19,8	=48 В
Б0054795	TRM20-PC-B	Прямой коннектор питания для шинопроводов NOVA	127x16,6x17,6	=48 В
Б0054796	TRM20-CP-B	Угловой коннектор питания для шинопроводов NOVA	300x18,8x19,8	=48 В



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ И СНИМАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ВДОЛЬ ШИНОПРОВОДА ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!**



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИНОПРОВОДА, КОННЕКТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ИМЕЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.**

## 1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

## 2. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 3.1. Гарантийный срок эксплуатации шинопровода составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 3.2. Возврат/обмен шинопровода осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 3.3. Возврат/обмен шинопровода осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

## 4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ, С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!**

светильник не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверьте правильность подключения блока питания к сети 220В</li> <li>- проверьте правильность подключения ввода питания к источнику питания 48В</li> <li>- проверьте плотность примыкания контактов ввода питания и шинопровода</li> <li>- проверьте правильность установки светильника на шинопровод</li> </ul>
------------------------	--


Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Шинопровод магнитный
Тип изделия	Трековый
Модель изделия	TRM
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	<a href="mailto:atl_company@163.com">atl_company@163.com</a>
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Дата изготовления:	

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



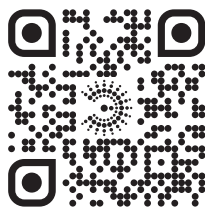

[www.eraworld.ru](http://www.eraworld.ru)

**ЕАС**