
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Триммер

RT0700C

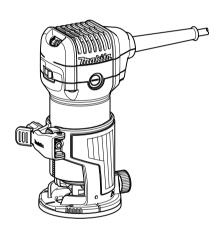

011833



важная информация:Прочтите перед использованием.



РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT0700C		
Размер цангового патрона	6 мм, 8 мм, 1/4" или 3/8"		
Число оборотов без нагрузки (мин ⁻¹)	10 000 - 30 000		
Общая длина	200 мм		
Вес нетто	1,8 кг		
Класс безопасности	⁰ /II		

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

END201-5

Симвопы

Ниже приведены символы, используемые для электроинструмента. использованием Перед убедитесь, что вы понимаете их значение.



Прочитайте пользователя. руководство



ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Только для стран ЕС утилизируйте данный электроинструмент вместе C бытовыми отходами! В рамках соблюдения Европейской Директивы 2002/96/ЕС по утилизации электрического электронного оборудования и ее применения в соответствии С национальным законодательством, электрооборудование в конце срока своей службы должно утилизироваться отдельно передаваться для его утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны

ENE010-1

Назначение

Данный инструмент предназначен для зачистки заподлицо и профилирования дерева, пластмассы и подобных материалов.

окружающей среды.

ENF002-1

Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику напряжением, соответствующим питания напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. В соответствии с европейским стандартом данный инструмент имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без провода заземления.

ENG905-1

Типичный уровень взвешенного звукового давления (А), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (L_{DA}): 82 дБ (A) Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 93 дБ(A) Погрешность (К): 3 дБ(А)

Используйте средства защиты слуха

ENG900-1

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN60745:

Рабочий режим: вращение без нагрузки Распространение вибрации (a_h): не более 2,5 M/c^2

Погрешность (К): $1,5 \text{ м/c}^2$

Рабочий режим: вырезание пазов в MDF Распространение вибрации (a_h): 3,5 м/ c^2 Погрешность (K): $1,5 \text{ м/c}^2$

ENG901-1

- Заявленное значение распространения вибрации измерено В соответствии стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.
- Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

Распространение вибрации RΩ время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости способа применения инструмента.



 Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

ENH101-14

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС

Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства Makita:

Обозначение устройства:

Триммер

Модель/Тип: RT0700C

являются серийными изделиями и

Соответствует следующим директивам ЕС:

2006/42/EC

И изготовлены в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:

EN60745

Техническая документация хранится у официального представителя в Европе:

Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England

14.10.2010

#

00023

Tomoyasu Kato (Томояшу Като) Директор Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

GEA005-3

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети или на аккумуляторах.

Безопасность в месте выполнения работ

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Захламление и плохое освещение могут стать причиной несчастных случаев.
- Не пользуйтесь электроинструментом во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе электроинструмента возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
- 3. При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних к месту производства работ. Не отвлекайтесь во время работы, так как это приведет к потере контроля над электроинструментом.

Электробезопасность

- 4. Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании электроинструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
- 5. Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.
- 6. **Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.



- При использовании электроинструмента вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.
- 9 Если электроинструмент приходится эксплуатировать В моды месте. используйте электропитания. пинию которая зашишена устройством. срабатывающим от остаточного тока (RCD). Использование RCD снижает риск поражения электротоком.
- Рекомендуется использовать питание через RCD с номинальным остаточным током 30 мА или менее.

Личная безопасность

- 11. При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Даже мгновенная невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезной травме.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте защитные очки. Такие средства индивидуальной защиты, как респиратор, защитная нескользящая обувь, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, позволяют снизить риск получения травмы.
- 13. Не допускайте случайного включения устройства. Прежде чем подсоединять инструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подача питания на инструмент с включенным выключателем может привести к несчастному случаю.
- 14. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Гаечный или регулировочный ключ, оставшийся закрепленным на вращающейся детали, может привести к травме.
- При эксплуатации устройства не тянитесь.
 Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

- 16. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны всегда находиться на расстоянии от вращающихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устоойства.
- Если имеются устройства для подключения пылесборника или вытяжки, убедитесь, что они подсоединены и правильно используются. Использование пылесборника снижает вероятность возникновения рисков, связанных с пылью.

Использование и уход за электроинструментом

- 18. **He** прилагайте излишних **V**СИЛИЙ электроинструменту. Используйте инструмент. соответствующий выполняемой вами работе. Правильно подобранный электроинструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью. на которую рассчитан.
- Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением электроинструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора. Такие превентивные меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- 21. Храните электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не прочитавшим данные инструкции, пользоваться им. Электроинструмент опасен в руках неопытных пользователей.
- 22. Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. **Убедитесь** деформаций соосности. отсутствии движущихся узлов, поломок каких-либо деталей или других дефектов, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его использованием. Большое число несчастных случаев происходит из-за плохого ухода за электроинструментом.



- 23. Режущий инструмент всегда должен быть острым и чистым. Соответствующее обращение с режущим инструментом, имеющим острые режущие кромки, делает его менее подверженным деформациям, что позволяет лучше управлять им.
- 24. Используйте электроинструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Обслуживание

- Обслуживание электроинструмента должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
- Ручки инструмента всегда должны быть сухими и чистыми и не должны быть измазаны маслом или смазкой.

GEB019-4

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРИММЕРА

- При выполнении работ существует риск контакта вырезного инструмента собственным шнуром питания, поэтому держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Перерезание провода под напряжением может привести к передаче напряжения на внешние металлические детали инструмента к удару оператора электрическим током.
- 2. Для фиксации разрезаемой детали на устойчивой поверхности используйте зажимы или другие соответствующие приспособления. Никогда держите распиливаемые детали В руках и не прижимайте их к телу, так как это не обеспечит устойчивого положения детали и может привести к потере контроля над инструментом.
- В случае длительного использования инструмента используйте средства защиты слуха.
- 4. Аккуратно обращайтесь с битой.

- Перед эксплуатацией тщательно осмотрите биту и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений. Немедленно замените треснувшую или поврежденную биту.
- Избегайте попадания полотна на гвозди.
 Перед выполнением работ осмотрите деталь и удалите из нее все гвозди.
- 7. Крепко держите инструмент.
- Руки должны находиться на расстоянии от вращающихся деталей.
- 9. Перед включением выключателя убедитесь, что бита не касается детали.
- Перед использованием инструмента на реальной детали дайте инструменту немного поработать вхолостую. Убедитесь в отсутствии вибрации или биения, которые могут свидетельствовать о неправильной установке биты.
- Помните о направлении вращения биты и направлении ее подачи.
- Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
- Перед извлечением биты из детали всегда выключайте инструмент и ждите остановки движения биты.
- Сразу после окончания работ не прикасайтесь к бите. Она может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
- Не допускайте небрежной чистки основания инструмента растворителем, бензином, маслом и т. п. Это может привести к возникновению трещин в основании.
- Используйте насадки, диаметр хвостовика которых соответствует скорости инструмента.
- 17. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.
- Всегда используйте соответствующую пылезащитную маску/респиратор для защиты дыхательных путей от пыли разрезаемых материалов.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.



\triangle ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:


НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности. указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

\triangle предупреждени:

Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Регулировка выступа биты

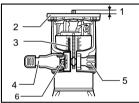


- 1. Выступ биты
- 2. Основание инструмента
- 3. Шкала
- 4. Стопорный рычаг
- 5. Регулировочный винт
- 6. Шестигранная гайка

Для настройки выступа насадки ослабьте стопорный рычаг и переместите основание инструмента вверх или вниз, как то необходимо, для чего поверните регулировочный винт. После завершения регулировки полностью затяните стопорный рычаг, чтобы зафиксировать основание инструмента.

Примечание:

Если инструмент не закреплен даже после затягивания стопорного рычага, затяните шестигранную гайку, а затем стопорный рычаг.

Действие переключения

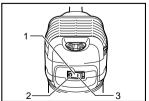

- 1. Переключатель 2. Сторона OFF (О) (Выкл.)
- Сторона ОN (I) (Вкл.)

 \triangle предупреждени:

Перед включением инструмента в розетку всегда проверяйте, выключен ли инструмент.

Для запуска инструмента нажмите на сторону "ON (І)" переключателя. Для отключения инструмента нажмите на сторону "OFF (O)" переключателя.

Электронная функция

электронными Инструменты, оборудованные функциями, просты в эксплуатации благодаря следующим характеристикам.


Постоянный контроль скорости

Электронный контроль скорости для обеспечения постоянной скорости. Возможность получения тонкой отделки, так как скорость вращения держится на постоянном уровне при условиях нагрузки.

Плавный запуск

Функция плавного запуска уменьшает пусковой удар и смягчает запуск инструмента.

Диск регулировки скорости

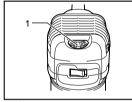

1. Поворотный регулятор скорости

Скорость инструмента можно регулировать путем установки поворотного регулятора в одно из фиксированных положений, обозначенных цифрами от 1 до 6.

Для увеличения скорости поворачивайте регулятор в направлении цифры 6. Для уменьшения скорости поворачивайте регулятор в направлении цифры 1.

Это позволяет подобрать оптимальную скорость для обрабатываемого материала, т.е. обеспечивает возможность правильной регулировки скорости в зависимости от материала и диаметра биты.

Соотношение между цифрой на диске и примерной скоростью инструмента см. в таблице.


Цифра	мин ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	30 000
011932	

- Если инструментом пользоваться непрерывно на низкой скорости в течение продолжительного времени, двигатель будет перегружен, и это приведет к поломке инструмента.
- Диск регулировки скорости можно поворачивать только до цифры 6 и обратно до 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 6 или 1, так как функция регулировки скорости может выйти из строя.

МОНТАЖ


 Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Установка или снятие фрезы

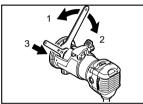

- 1. Затянуть
- 2. Ослабить
- 3. Держите



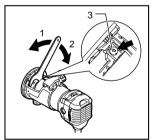

- 1. Затянуть
- 2. Ослабить
- 3. Замок вала


- Не затягивайте цанговую гайку, не вставив фрезу, иначе цанговый конус сломается.
- Пользуйтесь только ключами, поставляемыми вместе с инструментом.

Вставьте насадку в цанговый конус до конца и затяните последний двумя ключами или нажатием на стопор вала и используя соответствующий ключ.

Для снятия биты выполните процедуру установки в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для основания кромкообрезчика

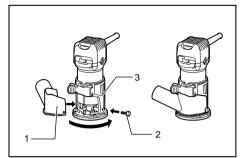


- 1. Пылесборный патрубок
- 2. Винт-барашек
- 3. Основание кромкообрезчика

\triangle предупреждени:

 Перед началом использования инструмента с основанием кромкообрезчика обязательно устанавливайте на основание кромкообрезчика противопыльную насадку.

Установите основание инструмента распиливаемую деталь так, чтобы режущий инструмент не касался детали. Затем включите инструмент дождитесь набора режущим инструментом полной скорости. Затем перемещайте инструмент вперед по поверхности детали, прижимая основание инструмента к детали и аккуратно двигая его вперед до завершения разрезания детали.

При осуществлении боковой резки, поверхность обрабатываемой детали должна находиться слева от биты в направлении подачи.

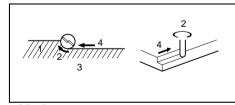

- 1. Обрабатываемая деталь
- 2. Направление вращения биты
- 3. Вид сверху инструмента
- 4. Направление подачи 001984


Примечание:

 Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может ухудшить качество резки или повредить биту или двигатель. Слишком медленное перемещение инструмента вперед



может привести к сжиганию и порче выреза. Надлежащая скорость подачи будет зависеть от размера биты, типа обрабатываемой детали и глубины резки. Перед осуществлением резки на фактической обрабатываемой детали, рекомендуется сделать пробный вырез на куске ненужного пиломатериала. Это позволит точно узнать, как будет выглядеть вырез, а также проверить размеры.

 При использовании башмака фрезера, прямой направляющей или кромкообрезной направляющей, обязательно устанавливайте ее на правой стороне в направлении подачи. Это поможет удерживать ее заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

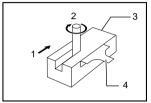

- 1. Направление подачи
- 2. Направление
- вращения биты 3. Обрабатываемая деталь
- 4. Прямая направляющая

∆предупреждени:


 Так как чрезмерная резка может привести к перегрузке двигателя или трудностям в управлении инструментом, глубина резки не должна превышать 3 мм за один проход при резке пазов. Если вы хотите вырезать пазы глубиной более 3 мм, сделайте несколько проходов, постепенно увеличивая глубину биты.

Шаблонная направляющая (поставляется отдельно)



Профильная направляющая имеет втулку, через которую проходит бита, что позволяет использовать фрезер с профильными шаблонами.


Отверните винты и снимите защиту основания. Установите профильную направляющую на основание и установите на место защиту. Затем затяните винты для фиксации защиты основания.

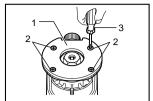

- 1. Защита основания
- основани 2. Винты
- 3. Отвертка

011839

Прикрепите профиль к обрабатываемой детали. Установите инструмент на профиль и перемещайте его, продвигая профильную направляющую вдоль боковой стороны профиля.

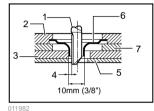


- 1. Прямая бита
- 2. Основание
- 3. Профиль
- 4. Расстояние (X)
- Обрабатываемая деталь
- 6. Профильная направляющая 10
- 7. Зашита основания

Примечание:

 Размер вырезанной обрабатываемой детали будет немного отличаться от размера профиля.
 Обеспечьте расстояние (X) между фрезерной битой и внешней стороной профильной направляющей. Расстояние (X) можно вычислить при помощи следующего уравнения:


Расстояние (X) = (наружный диаметр профильной направляющей - диаметр фрезерной биты) / 2

Прямая направляющая (поставляется отдельно)

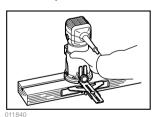

Прямая направляющая эффективно используется для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.



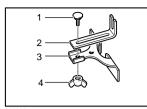

- 1. Болт
- 2. Направляющая пластина
- 3. Прямая направляющая
- 4. Барашковая гайка

Соедините направляющую планку C йомрап направляющей при помощи болта с барашковой гайкой.




- 1. Винт зажима (А)
- 2. Прямая направляющая
- 3. Барашковая гайка
- 4. Основание

Прикрепите прямую направляющую с помощью зажимного винта (А). Ослабьте барашковую гайку на прямой направляющей и отрегулируйте расстояние между фрезой и прямой направляющей. Надежно затяните барашковую гайку на необходимом расстоянии.


При резке, перемещайте инструмент, держа прямую направляющую заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Если расстояние (А) между боковой стороной обрабатываемой детали и положением слишком широкое для прямой направляющей, или если боковая сторона обрабатываемой детали неровная, прямую направляющую использовать нельзя. В данном случае, надежно закрепите прямую доску к обрабатываемой детали и используйте ее в качестве направляющей для основания фрезера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

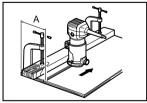

011842

Круговая работа

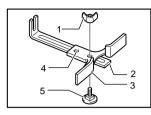

- 1. Барашковая гайка
- 2. Направляющая пластина
- 3. Прямая направляющая
- 4. Центральное отверстие
- 5. Болт

001993


Круговую работу можно осуществлять при сборке прямой направляющей и направляющей пластины, как показано на рисунках.

Минимальный и максимальный радиусы вырезаемых окружностей (расстояние между центром окружности и центром фрезы) следующие:

Мин · 70 мм Макс.: 221 мм

Для выреза окружностей радиусом от 70 мм до 121

Для выреза окружностей радиусом от 121 мм до 221

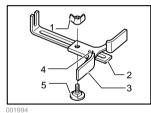

- 1. Барашковая гайка
- 2. Направляющая пластина
- 3. Прямая . направляющая
- 4. Центральное отверстие
- Болт

Примечание:

использованием данной направляющей, окружности диаметром от 172 мм до 186 мм вырезать нельзя.



- 1. Гвоздь
- 2. Центральное отверстие
- 3. Прямая направляющая

011843


Совместите центральное отверстие в прямой направляющей с центром вырезаемой окружности. Вставьте гвоздь диаметром до 6 мм в центральное отверстие для закрепления прямой направляющей. Поверните инструмент вокруг гвоздя по часовой стрелке.



Направляющая кромкообрезчика (поставляется отдельно)




С помощью кромкообрезной направляющей можно осуществлять обрезку кромок, криволинейные вырезы в шпоне для мебели и т.д. Ролик направляющей идет по кривой и обеспечивает точность резки.

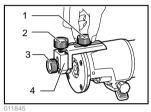

- Винт зажима (А)
 Регулировочный винт
- 3. Винт зажима (В) 4. Кромкообрезная
- 4. Кромкообрезная направляющая

Установите кромкообрезную направляющую на основании инструмента с помощью зажимного винта (А). Ослабьте зажимной винт (В) и отрегулируйте расстояние между фрезой и кромкообрезной направляющей путем поворота регулировочного винта (1 мм за оборот). Установив необходимое расстояние, затяните зажимной винт (В) для закрепления кромкообрезной направляющей.

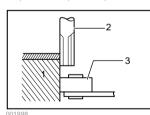

- 1. Обрабатываемая деталь
- 2. Бита
- 3. Направляюзий ролик

При резке, перемещайте инструмент так, чтобы ролик направляющей перемещался по боковой стороне обрабатываемой детали.

Наклонное основание (поставляется отдельно)

Наклонное основание (поставляется отдельно) удобно для снятия фаски.



1. Зажимные


Установите инструмент на наклонное основание и закройте стопорный рычаг на необходимом уровне выступа насадки. Для установки угла затяните зажимные винты по бокам.

Надежно зажмите на детали прямую планку и используйте ее в качестве направляющей для основания наклонного основания. Перемещайте инструмент в направлении, показанном стрелкой.

Защитное приспособление основания, снятое с наклонного основания (поставляется отдельно)

Установка защитного приспособления, снятого с наклонного основания, на основание кромкообрезчика позволяет изменять форму основания с круглой на квадратную.

Для другого способа применения снимите защитное приспособление с наклонного основания, ослабив и вывернув четыре винта.

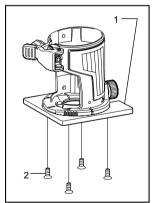


- Защита основания
- 2. Винт

011994
Затем установите защитное приспособление основания на основание фрезера.

Смещающаяся база (поставляется отдельно)



Смещающаяся (поставляется (1) база отдельно) удобна для работы ограниченном пространстве, например, в углу.

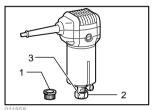


- 1. Шкив
- 2. Цанговая гайка
- 3. Цанговый конус

Перед установкой инструмента на смещающуюся базу снимите цанковую гайку и цанковый конус, ослабив цанковую гайку.




- 1. Гаечный ключ
- 2. Шкив
- 3. Замок вала


Установите шкив на инструмент, нажав на стопор вала и затянув шкив ключом.

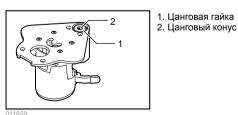

Установите цанковый конус и закрутите цанковую гайку на смещающейся базе как показано на рисунке.

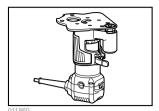


Установите инструмент на смещающуюся базу

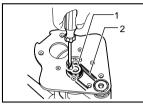


- 1. Шкив
- 2. Ремень




Установите край ремня на шкив с помощью отвертки и убедитесь, что ремень установился на шкив по всей ширине.

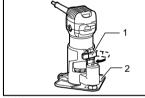

- 1. Стопорный рычаг
- 2. Смещающаяся база

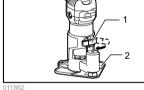

Зафиксируйте стопорным рычагом на смещающейся базе.

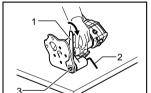

- 1. Гаечный ключ
- 2. Шестигранный ключ
- 3. Бита


Чтобы установить насадку, положите инструмент смещающейся базой сбоку. Вставьте шестигранный ключ в отверстие смещающейся базы.

Удерживая шестигранный ключ в таком положении, вставьте насадку в цанковый конус на валу смещающейся базы с противоположной стороны и затяните цанковую гайку ключом.

Для того чтобы снять насадку для замены, выполните процедуру установки в обратном порядке.




Смешающаяся база (поставляется отдельно) может также использоваться с основанием кромкообрезчика креплением рукоятки (поставляется отдельно) для обеспечения большей устойчивости.

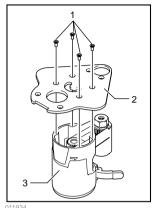


смещающейся

- 1. Винты
- 2 Основание смещающейся базы
- 3. Верхняя часть смешающейся базы

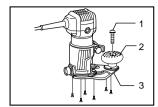

- 1. Винт 2. Круглая рукоятка
- 3. Основание смещающейся базы


Во время другого способа работы круглую рукоятку, снятую с погружной базы (поставляется отдельно), можно установить на крепление рукоятки. Чтобы установить круглую рукоятку, установите ее на крепление рукоятки и зафиксируйте винтом.

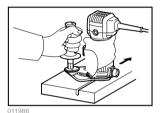


При использовании в качестве фасонно-фрезерного станка, используйте только погружную базу (поставляется отдельно).

\triangle предупреждени:

При использовании качестве фасонно-фрезерного станка крепко удерживайте инструмент обеими руками.

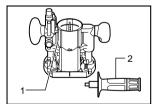

- 1. Погружная база
- 2. Рукоятка

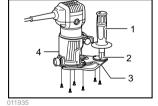

рукоятка (поставляется отдельно) 2. Насадка рукоятки

1. Стержневая

верхнюю

часть

- (поставляется отдельно)
- 3. Основание смешающейся базы
- 4. Основание кромкообрезчика в сборе (поставляется отдельно)

Закрепите на основании смещающейся кромкообрезчика с помощью четырех основание винтов крепление рукоятки (поставляется отдельно) с помощью двух винтов.

Ослабьте винты и снимите верхнюю часть со

Уберите

базы.

смещающейся базы в сторону.


Привинтите стержневую рукоятку (поставляется отдельно) на крепление рукоятки.

использования инструмента фасонно-фрезерного станка установите его на погружную базу (поставляется отдельно), нажав на него до упора.

Для работы могут использоваться либо круглая рукоятка, либо стержневая рукоятка (поставляется отдельно).




011855

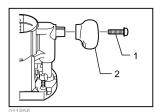


1. Винт 2. Круглая ручка

Для использования стержневой рукоятки (поставляется отдельно) ослабьте винт и снимите круглую рукоятку.

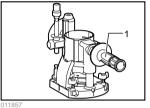

1. Стержневая рукоятка (поставляется отдельно)

Затем прикрутите стержневую рукоятку к основанию. Регулировка глубины распила при использовании погружной базы (поставляется отдельно)

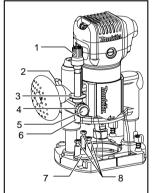

- Регулировочная ручка
 Рычаг
- блокировки 3. Указатель глубины
- 4. Установочная гайка стопорной опоры
- 5. Кнопка быстрой
- подачи 6. Стопорная
- опора 7. Стопорный
- блок .
- Регулировочный болт

011983

Установите инструмент на плоскую поверхность. Ослабьте рычаг фиксации и опустите корпус инструмента так, чтобы насадка коснулась поверхности. Затяните рычаг фиксации, чтобы закрепить корпус инструмента.

Поверните гайку регулировки стопорной тяги против часовой стрелки. Опустите стопорную тягу так, чтобы она коснулась регулировочного болта. Совместите указатель глубиномера с отметкой "0" на шкале. Глубина резки указывается на шкале глубиномера.

Удерживая кнопку быстрой подачи нажатой, поднимайте стопорную тягу до тех пор, пока не установите необходимую глубину резки. Точно отрегулировать глубину можно за счет поворота стопорной тяги (1,5 мм на оборот).


Поворачивая по часовой стрелке регулировочную гайку стопорной тяги, можно надежно зафиксировать стопорную тягу.

Для установки предварительно настроенной глубины резки ослабьте рычаг фиксации и опустите корпус инструмента так, чтобы стопорная тяга коснулась регулировочного болта с шестигранной головкой ограничителя.

Во время работы обязательно удерживайте инструмент за обе рукоятки.

Установите основание инструмента обрабатываемую деталь, при этом бита не должна ее касаться. Затем включите инструмент и подождите. пока бита наберет полную скорость. Опустите корпус инструмента и двигайте инструмент вперед по поверхности обрабатываемой детали, держа основание инструмента заподлицо плавно продвигая его до завершения резки.

При осуществлении боковой резки, поверхность обрабатываемой детали должна находиться слева от биты в направлении подачи.

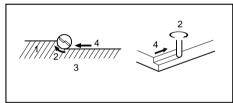


- 1. Обрабатываемая деталь
- 2. Направление вращения биты
- 3. Вид сверху инструмента
- 4. Направление подачи

Примечание:

Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может ухудшить качество резки или повредить биту или двигатель. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к сжиганию и порче выреза. Надлежащая скорость подачи будет зависеть от размера биты, типа обрабатываемой детали и глубины резки. Перед осуществлением резки на фактической обрабатываемой детали, рекомендуется сделать пробный вырез на куске ненужного пиломатериала. Это позволит точно узнать, как будет выглядеть вырез, а также проверить размеры.




При использовании прямой направляющей. обязательно устанавливайте ее на правой стороне в направлении подачи. Это поможет удерживать ее заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

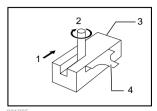

- 1. Направление подачи
- 2. Направление вращения биты
- 3. Обрабатываемая деталь
- 4. Прямая направляющая

Прямая направляющая при использовании инструмента в качестве фасонно-фрезерного станка (необходимо также использовать держатель (поставляется отдельно))

Прямая направляющая эффективно используется для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

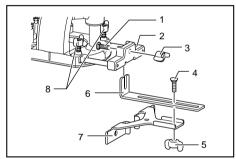


- Болт
- 2. Держатель направляющей
- 3. Барашковая гайка
- Болт
- 5. Барашковая гайка
- 6. Направляющая пластина
- 7. Прямая направляющая
- 8. Стопорные болты с крыльчатой головкой


Установите прямую направляющую на держатель (поставляется отдельно) с помощью барашковой гайки.

Вставьте держатель в отверстия погружной базы и затяните стопорными болтами с крыльчатой головкой. Чтобы отрегулировать зазор между насадкой и прямой направляющей ослабьте барашковую гайку. Отрегулировав необходимый зазор, затяните барашковую гайку, чтобы зафиксировать прямую направляющую.

Прямая направляющая (поставляется отдельно)

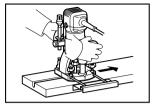

Прямая направляющая эффективно используется для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

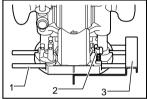


- 1. Стержень
- направляющей 2. Барашковый
- болт 3. Прямая направляющая

011849


Чтобы установить прямую направляющую, вставьте направляющие шины в отверстия погружной базы. Отрегулируйте зазор между насадкой и прямой направляющей. Отрегулировав необходимый зазор, затяните стопорные болты с крыльчатой головкой. чтобы зафиксировать прямую направляющую.

При резке, перемещайте инструмент, держа прямую направляющую заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

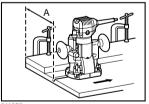


между боковой стороной расстояние (А) обрабатываемой детали и положением слишком широкое для прямой направляющей, или если боковая сторона обрабатываемой детали неровная, прямую направляющую использовать нельзя. В данном случае, надежно закрепите прямую доску к обрабатываемой детали и используйте ее в качестве направляющей для основания фрезера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

Шаблонная направляющая (поставляется отдельно)

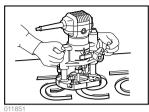


Профильная направляющая имеет втулку, через которую проходит бита, что позволяет использовать инструмент с профильными шаблонами.

Для установки профильной направляющей, ослабьте болты в основании инструмента, вставьте профильную направляющую и затяните болты.

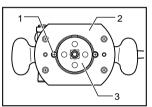

- 1. Винт
- 2. Основание
- 3. Профиль

Прикрепите профиль к обрабатываемой детали. Установите инструмент на профиль и перемещайте его, продвигая профильную направляющую вдоль боковой стороны профиля.

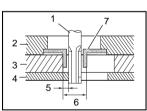


- 1. Бита
- 2. Основание
- 3. Профиль
- 4. Обрабатываемая деталь
- 5. Расстояние (X)
- 6. Внешний диаметр профильной направляющей
- 7. Профильная направляющая

Примечание:

 Размер вырезанной обрабатываемой детали будет немного отличаться от размера профиля.
 Обеспечьте расстояние (X) между битой и внешней стороной профильной направляющей.
 Расстояние (X) можно вычислить при помощи следующего уравнения:


Расстояние (X) = (наружный диаметр профильной направляющей - диаметр биты) / 2

Комплекты противопылевых насадок Для основания кромкообрезчика

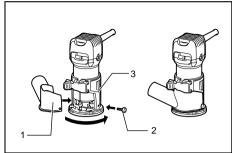

- 1. Пылесборный патрубок
- 2. Винт-барашек
- 3. Основание кромкообрезчика


Для погружной базы (поставляется отдельно)

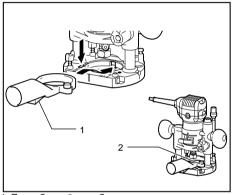

- 1. Пылесборный патрубок
- 2. Винт-барашек

Противопылевая насадка используется для удаления пыли. При помощи барашкового винта установите противопылевую насадку на инструмент так, чтобы выступ на противопылевой насадке вошел в паз в основании инструмента.

Затем подсоедините пылесос к противопылевой насадке.

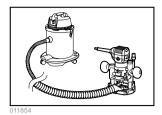


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

\triangle предупреждени:


- Перед проверкой или проведением техобслуживания проверяйте. всегда инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

Замена угольных щеток

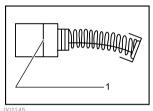

1. Ограничительная метка

Регулярно вынимайте и проверяйте угольные щетки. Заменяйте их, если они изношены ограничительной отметки. Содержите угольные щетки в чистоте и в свободном для скольжения в держателях положении. При замене необходимо менять обе угольные щетки одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.

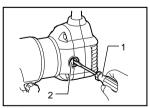

- 1. Отвертка
- 2. Колпачок держателя шетки

Используйте отвертку для снятия крышек шеткодержателей. Извлеките изношенные угольные шетки. вставьте новые И закрутите щеткодержателей.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования. ремонт. любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita. с использованием только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

Эти принадлежности или насалки рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.


Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации пΩ этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Биты для прямых и криволинейных пазов
- Биты для образования кромок
- Биты для резки многослойных кромок
- Блок прямой направляющей
- Блок кромкообрезной направляющей
- Основание кромкообрезчика в сборе.
- Наклонное основание в сборе
- Погружная база в сборе
- Смещающаяся база в сборе
- Профильная направляющая
- Цанговый конус 6 мм
- Цанговый конус 6,35 мм (1/4")
- Цанговый конус 8 мм
- Цанговый конус 9,53 мм (3/8")
- Ключ 13
- Ключ 22



Режущий инструмент кромкообрезного станка.

Прямая бита

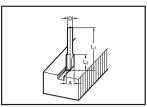


005116

				MM
	D	Α	L 1	L 2
20	6	20	50	15
20E	1/4"	20	30	15
8	8		60	25
8	6	8	50	
8E	1/4"		30	18
6	6	_		
6E	1/4"	6	50	18

011929


Бита для "U"-образных пазов

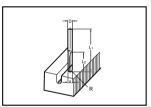

005117

					MM
	D	Α	L1	L 2	R
6	6	6	60	28	2
6E	1/4"	6	00	20	
006486					


Бита для "V"-образных пазов

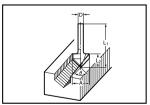

005118

				MM
D	Α	L1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°
000454				


Бита для обрезки кромок точек сверления заподлицо

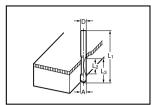

005120

					IVIIVI
	D	Α	L1	L 2	L 3
8	8	8	60	20	35
6	6	6	60	18	28
6E	1/4"		00	10	20

Бита для двойной обрезки кромок точек сверления заподлицо

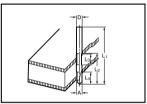


005121

....

						MM
	D	Α	L 1	L 2	L 3	L 4
8	8	8	80	95	20	25
6	6	6	70	40	12	14
6E	1/4"	0	/ 0	40	12	14
011931						

Бита для закругления углов

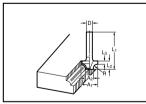


005125

							MM
	D	A 1	A 2	L1	L 2	L3	R
8R	6	25	9	48	13	5	
8RE	1/4"		9	40	13	5	8
4R	6	20	8	45	10	4	4
4RE	1/4"	20	Ů	40	10	7	7

006489


Бита для снятия фасок

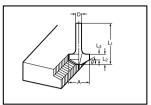

005126

					MM
D	Α	L1	L 2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°
006462					


Бита для выкружки

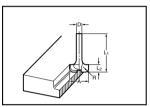

005129

				MM
D	Α	L 1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8
006464				

Подшипниковая бита для обрезки кромок заподлицо

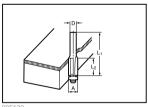


005130

			MM
D	Α	L 1	L 2
6	10	50	20
1/4"	10	30	20

006465


Подшипниковая бита для закругления углов

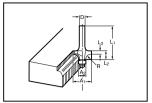

005131

						MM
D	A 1	A 2	L1	L 2	L 3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6
006466						


Подшипниковая бита для снятия фасок

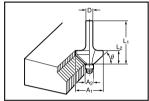

005132

					MN
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"	20	0	42	12	45
6	20	8	41	11	60°
006467					

Подшипниковая бита для забортовки

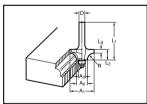


005133

							MM
D	A 1	A 2	A 3	L1	L2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

006468


Подшипниковая бита для выкружки

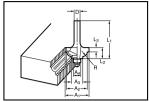

005134

								MM
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5
006469								

Подшипниковая бита для S-образного профиля

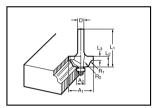

005135

							MM
D	A 1	A 2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

006470

Примечание:

 Некоторые элементы списка могут водить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

885025A267

www.makita.com

